

# **Utjecaj položaja dinamometra na rezultate umjeravanja kidalice**

---

**Gobin, Marin**

**Master's thesis / Diplomski rad**

**2008**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje*

*Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:035887>*

*Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)*

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-24***

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering  
and Naval Architecture University of Zagreb](#)



Sveučilište u Zagrebu  
Fakultet strojarstva i brodogradnje

# DIPLOMSKI RAD

Mentor:

Doc.dr. sc. Danko Ćorić

Marin Gobin

Zagreb, 2008.

## **Sažetak**

Ovaj rad ponajprije obrađuje ulogu kidalica i značaj njihova umjeravanja, te je opisana etalonska mjerna oprema i princip njena rada.

Nadalje detaljno je opisan postupak umjeravanja kidalice koji se odvija sukladno normi DIN EN ISO 7500-1.

U praktičnom dijelu rada provedena su umjeravanja kidalice s različito postavljenim dinamometrom s obzirom na aksijalnu os opterećenja. Na temelju provedenih umjeravanja donijeti su odgovarajući zaključci o tome kako položaj dinamometra utječe na promjenu rezultata umjeravanja kidalice.

## SADRŽAJ

<b>1. Uvod</b>	1
<b>2. Uloga kidalica i značaj njihova umjeravanja</b>	2
2.1. Osnovne veličine utvrđene na kidalici	2
2.2. Statička ispitivanja na kidalicama	4
2.2.1. <i>Tlačni pokus.</i>	5
2.3. Tipovi kidalice	7
2.4. Hidraulične kidalice	9
2.5. Značaj umjeravanja kidalica	11
2.5.1. <i>Trenutno stanje opreme</i>	12
2.5.2. <i>Sljedivost mjerena</i>	13
2.5.3. <i>Mjerna nesigurnost</i>	15
<b>3. Etalonski mjerni sustav</b>	18
3.1. Etalonski dinamometri	20
3.1.1 <i>Opis etalonskog dinamometra Z4</i>	21
3.1.2. <i>Mjerne trake</i>	22
3.1.3. <i>Konektori (električne instalacije)</i>	25
3.2. Mjerna pojačala	26
3.2.1. <i>MGCplus pojačalo</i>	29
3.3. Mjerenje sile pomoću etalonskog dinamometra i mjernog pojačala	34
3.3.1. <i>Princip rada sustava</i>	34
3.3.2. <i>Filtriranje signala</i>	36
3.3.2.1. <i>Visokopropusni filteri</i>	37
3.3.2.2. <i>Niskopropusni filteri</i>	37
<b>4. Umjeravanje po normi DIN EN ISO 7500-1</b>	39
4.1. Općenito o normi DIN EN ISO 7500-1	39
4.2. Opis postupka umjeravanja	39
<b>5. Eksperimentalni dio</b>	45
5.1. Rezultati umjeravanja	53

5.2. Rasprava rezultata umjeravanja	59
<b>6. Zaključak</b>	64
<b>Literatura</b>	66

## Popis slika

Slika 1	Kvalitativni dijagram "naprezanje-sabijanje" za a) sivi lijev; b) opći konstrukcijski čelik ; c) olovo	6
Slika 2	Tipovi kidalica	7
Slika 3	Ekstenzimetri u procesu mjerjenja	8
Slika 4	Prikaz hidraulične (univerzalne) kidalice	9
Slika 5	Primjer hidraulične kidalice nazivne sile 2 MN	10
Slika 6	Shematski prikaz značajki umjeravanja	11
Slika 7	Hijerarhija sljedivosti na nivou države	13
Slika 8	Zadaci mjeriteljskih centara u piramidi sljedivosti	14
Slika 9	Utjecajni čimbenici pri procjeni mjerne nesigurnosti	15
Slika 10	Prikaz metoda procjene mjerne nesigurnosti	16
Slika 11	Grafički prikaz dinamičke greške	18
Slika 12	Shematski prikaz mjernog sustava i način formiranja dinamičke greške pri mjerenuju	19
Slika 13	Presjek dinamometra tlačnog (ljevo) i vlačnog (desno)	20
Slika 14	Primjeri nekih dinamometara	21
Slika 15	Presjek kučišta dinamometra	22
Slika 16	Utjecaj deformacije trake na promjenu otpora	23
Slika 17	Puni Wheatstone-ov most s 4 mjerne trake	24
Slika 18	Konektori i spojna shema	25
Slika 19	Različite vrste pojačala	26
Slika 20	Karakteristika DC pojačala	27
Slika 21	Karakteristika CF pojačala	28
Slika 22	Blok dijagram CF pojačala	28
Slika 23	Blok dijagram MGCplus sistema (HBM)	29
Slika 24	Prikaz modula za spajanje kod jednokanalnog pojačala	30
Slika 25	Prikaz razmještaja elemenata MGCplus-a	31

Slika 26	Promjena signala u mjernom sustavu	35
Slika 27	Usporedba karakteristika visokopropusnog i niskopropusnog filtera	37
Slika 28	Karakteristika Butterworth filtera	38
Slika 29	Karakteristika Bessel filtera	38
Slika 30	Umjeravana kidalica sa upravljačkim uređajem i PC-om	45
Slika 31	Prikaz tlačnog opterećivanja dionamometra	46
Slika 32	Instrument za mjerjenje hrapavosti	47
Slika 33	Prenosni tvrdomjer	48
Slika 34	Sučelje upravljačkog programa kidalice	49
Slika 35	Pojačalo MGCPplus	51
Slika 36	Prikaz položaja dinamometra kod umjeravanja	53
Slika 37	Vrijednosti izlaznog signala za mjerne točke 80 kN i 160 kN	56
Slika 38	Vrijednosti izlaznog signala za mjerne točke 240 kN i 320 kN	57
Slika 39	Vrijednosti izlaznog signala za mjeru točku 400 kN	58
Slika 40	Relativno odstupanje stvarne sile uslijed izmicanja dinamometra mjereno u uzlaznim nizovima	60
Slika 41	Relativno odstupanje stvarne sile uslijed izmicanja dinamometra mjereno u silaznim nizovima	61
Slika 42	Relativna greška točnosti po mernim točkama za različite pomake dinamometra	62
Slika 43	Relativna greška ponovljivosti po mernim točkama za različite pomake dinamometra	63
Slika 44	Relativna greška histereze po mernim točkama za različite pomake dinamometra	63

**Popis tablica**

Tablica 1	Kombinacije mjernih traka i pripadajući moduli	32
Tablica 2	Karakteristike modula ML38	33
Tablica 3	Veličine pri umjeravanju kidalice	40
Tablica 4	Karakteristične vrijednosti sustava za mjerenje sile	41
Tablica 5	Izmjerene vrijednosti hrapavosti tlačnih ploča	47
Tablica 6	Izmjerene vrijednosti tvrdoće tlačnih ploča	48
Tablica 7	Vrijednosti izlaznog signala kod preopterećenja	52
Tablica 8	Rezultati umjeravanja za različite položaje dinamometra	54
Tablica 9	Vrijednosti relativnih grešaka kidalice	59

## Popis oznaka i mjernih jedinica fizikalnih veličina

$\Delta L$	mm	produljenje epruvete
$L$	mm	duljina epruvete nakon djelovanja sile
$L_0$	mm	početna mjerna duljina epruvete
$F$	N	stvarna sila očitana na etalonu za rastući niz sile
$S_0$	$\text{mm}^2$	površina presjeka epruvete
$\sigma$	$\text{N/mm}^2$	naprezanje
$\epsilon$	$\text{mm/mm}$	istezanje
$E$	$\text{N/mm}^2$	Youngov modul elastičnosti
$R_e$	$\text{N/mm}^2$	granica razvlačenja
$R_m$	$\text{N/mm}^2$	vlačna čvrstoća
$R_{et}$ i $R_{mt}$	$\text{N/mm}^2$	granica stlačivanja i tlačna čvrstoća
$R_{p0,01}$ ili $R_{p0,2}$	$\text{N/mm}^2$	konzvencionalna granica razvlačenja
A	%	istezljivost
Z	%	kontrakcija
$d_0$	mm	početni promjer epruvete
$U(x)$	%	mjerna nesigurnost
$u_A$ i $u_B$	%	mjerne nesigurnosti tipa A i tipa B
$u_c$	%	ukupna mjerna nesigurnost
U	%	proširena mjerna nesigurnost
$k_m$		faktor prekrivanja
$x_i(t)$		izmjerena veličina
$x(t)$		stvarna veličina
$E_{din}$		dinamička greška
k		konstanta, faktor osjetljivosti mjernih traka
$\Delta R$	$\Omega$	promjena otpora
$R_0$	$\Omega$	električni otpor nedeformirane trake
$U_A, U_{signal}$	V	napon mjernog signala
$U_b$	V	napon napajanja

$R_{line}$	$\Omega$	otpor duljine vodiča
$U_{line}$	V	pad napona u vodiču
$R_b$	$\Omega$	ukupni otpor Wheatstone-ova most
$U_{senzor}$	V	napon kompenzacijске grane
$f_g$	Hz	prekidna frekvencija
$f_T$	Hz	noseća frekvencija
a	%	relativna rezolucija pokazivača sile kidalice
b	%	relativna greška ponovljivosti sustava za mjerjenje sile
$f_0$	%	relativna greška nule sustava za mjerjenje sile
$F''$	N	stvarna sila očitana na etalonu za opadajući niz sila
$F_c$	N	stvarna sila očitana na etalonu za dopunski niz rastućih sila u najmanjem mjernom području
$F_i$	N	sila očitana na pokazivaču sile kidalice za rastući ispitni niz
$F_i''$	N	sila očitana na indikatoru sile kidalice za opadajući niz sila
$\bar{F}_i, \bar{F}$	N	aritmetičke srednje vrijednosti nekoliko mjerjenja sile $F_i$ i $F$ na istoj mjernoj točki
$F_{imax}, F_{imin}$ $F_{max}, F_{min}$	N	maksimalna i minimalna vrijednost sile $F_i$ i $F$ na istoj mjernoj točki
$F_{ic}$	N	sila očitana na pokazivaču sile kidalice za dopunski niz rastućih sila u najmanjem mjernom području
$F_{i0}$	N	ostatak sile očitan na pokazivaču sile kidalice nakon uklanjanja opterećenja
$F_N$	N	nazivna vrijednost mjernog područja kidalice

q	%	relativna greška točnosti sustava za mjerjenje sile
r	N	rezolucija pokazivača sile kidalice
v	%	relativna greška reverzibilnosti (histereze) sustava za mjerjenje sile
$X_{REF}$	mV/V	referentna vrijednost promjene napona koja odgovara sili $F_i$
X	mV/V	izmjerena vrijednost promjene napona koja odgovara stvarnoj sili F
$X_{sr}$	mV/V	aritmetičke srednje vrijednosti nekoliko mjerjenja izlaznog signala na istoj mjerištočki
$X_{max}$ i $X_{min}$	mV/V	najveća i najmanja vrijednost promjene napona izmjerene pri istoj diskretnoj sili
$X_0$	mV/V	izlazni signal kod predopterećenja
$X_N$	mV/V	izlazni signal kod nazivne vrijednosti
pd	mm	udaljenost dinamometra od aksijalne osi opterećenja
$F_r$	%	relativno odstupanje sile

## Izjava

**Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno, koristeći se znanjem i vještinama stečenim u toku studija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.**

Zahvaljujem se svom mentoru Doc.dr.sc. Danku Čoriću na svesrdnoj pomoći koji mi je svojim savjetima, znanjem i iskustvom omogućio kvalitetniji pristup i realizaciju ovog rada.

Također zahvaljujem i svim ljudima koji su mi na ovom studentskom putu pomagali, a posebno svojim roditeljima bez čije žrtve i podrške ne bih uspio.

## 1.Uvod

Umjeravanje i sila jesu ključni pojmovi koji čine okosnicu ovog rada. Rad je fokusiran na umjeravanje mjerila sile, u ovom slučaju kidalice. Mjerni sustav kojim se umjerava kidalica čine mjerno pojačalo i električni dinamometar koji sadrži mjerne trake koje pomoću promjene otpora mijere deformacije, a time i narinuto opterećenje.

Kod umjeravanja svakog mjerila bitno je osigurati sljedivost mjerena i rezultata prema mjerilu višeg razreda točnosti. Na taj način osigurava se valjanost i međusobnu usporedivost rezultata mjerena. Kidalice se kao i drugi mjerni uređaji moraju umjeravati u određenim vremenskim intervalima jer se njihova točnost s vremenom smanjuje.

Umjeravanje kidalice provedena su s dinamometrom izmaknutim od aksijalne osi opterećenja kako bi se analiziralo utjecaj položaja dinamometra na rezultate umjeravanja. Dobiveni rezultati su obrađeni i izračunati određeni parametri u vidu pogrešaka mjernog sustava kidalice. Umjeravanja su provedena u laboratoriju za ispitivanje mehaničkih svojstava (skraćeno LIMS) koji djeluje unutar Zavoda za materijale na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. LIMS je nositelj državnih etalona za silu.

## 2. Uloga kidalica i značaj njihova umjeravanja

Kidalice su uređaji na kojima se ispitni uzorak (epruveta) kontinuirano opterećuje statičkom silom sve do loma kako bi se analiziralo elastično i plastično ponašanje materijala u uvjetima jednoosnog naprezanja. Pri ispitivanju kontinuirano se mjere sila i deformacija epruvete, te se na osnovu tih veličina određuju mehanička svojstva koja karakteriziraju mehaničku otpornost materijala.

### 2.1. Osnovne veličine utvrđene na kidalici

Ukoliko na epruvetu djelujemo vlačnim opterećenjem epruveta se produljuje za iznos  $\Delta L$  u smjeru u kojem djeluje opterećenje. Ono iznosi:

$$\Delta L = L - L_0, \text{ mm} \quad (1)$$

gdje je  $L$  duljina epruvete nakon dijelovanja sile, a  $L_0$  početna merna duljina epruvete. Omjer sile  $F$  kojom se opterećuje epruveta i površine presjeka epruvete  $S$  određuje veličinu naprezanja  $\sigma$ :

$$\sigma = \frac{F[N]}{S[\text{mm}^2]}, \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad (2)$$

$$1 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 1000000 \text{ Pa} = 1 \text{ MPa}$$

Ovo je općenit izraz za naprezanje. One konkretnе vrijednosti naprezanja koje određuju mehaničku otpornost materijala dane su izrazima (5) i (6). Hookeov zakon predstavlja sponu između naprezanja i istezanja u elastičnom području. Naprezanje i deformacija su tenzori drugog reda, ali promatraju se samo aksijalne komponente, pa su prikazani kao skalari.

Hookeov zakon je prikazan sa slijedećim izrazom:

$$\sigma = \epsilon \cdot E \quad (3)$$

gdje su  $\epsilon$   $\left[ \frac{\text{mm}}{\text{mm}} \right]$  istezanje i  $E$   $\left[ \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right]$  Youngov modul elastičnosti, konstanta karakteristična za pojedini materijal. Istezanje ili relativno produljenje materijala računa se prema sljedećem izrazu :

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \quad (4)$$

Iz prikazanih izraza vidljiva je veza između sile i naprezanja, a preko Hookeovog zakona i veza naprezanja i istezanja koje je opet povezno s produljenjem materijala.

Potrebno je još spomenuti dva karakteristična naprezanja *vlačnu čvrstoću* i *granicu razvlačenja* određena u uvjetima vlačnog opterećenja::

- granica razvlačenja

$$R_e = \frac{F_e}{S_0} \quad (5)$$

- vlačna čvrstoća

$$R_m = \frac{F_m}{S_0} \quad (6)$$

$R_e$  je naprezanje temeljem kojeg se uz odabrani faktor sigurnosti određuje dopušteno naprezanje u radu strojnog dijela ili elementa konstrukcije.  $R_m$  je naprezanje pri maksimalnoj sili i predstavlja osnovno mehaničko svojstvo na osnovu kojeg se materijali vrednuju prema njihovoj mehaničkoj otpornosti.

Za materijale koji nemaju jasno izraženu granicu razvlačenja, nego postoji kontinuirani prijelaz iz elastičnog u plastično područje određuje se konvencionalna granica razvlačenja ( $R_{p0,01}$  ili  $R_{p0,2}$ ). Prema dogovoru konvencionalna granica razvlačenja predstavlja ono naprezanje koje nakon rasterećenja ostavlja u epruveti izvjesnu malu plastičnu (trajnu) deformaciju iznosa 0,01 % ( $R_{p0,01}$ ) ili 0,2 % ( $R_{p0,2}$ ). Istezljivost A (%) i kontrakcija Z (%) su veličine koje karakteriziraju deformabilnost materijala. Istezljivost A opisuje deformabilnost materijala u uzdužnom smjeru, a kontrakcija Z deformabilnost materijala u smjeru okomitom na smjer opterećenja. [1]

Ako je riječ o tlačnom opterećenju kojem je posvećeno malo više pažnje u sljedećem poglavlju, onda gornjim izrazima odgovaraju karakteristična naprezanja  $R_{et}$  i  $R_{mt}$  tj. *granica stlačivanja i tlačna čvrstoća*.

Dakle da bi se odredile navedene veličine potrebni su uređaji koje nazivamo kidalice ili univerzalne ispitivalice.

## 2.2. Statička ispitivanja na kidalicama

Statička ispitivanja su ona pri kojem se materijal podvrgava konstantnom ili laganom rastućem opterećenju. Statička ispitivanja koja se provode na kidalicama jesu sljedeća:

- Vlačno ispitivanje
- Tlačno ispitivanje
- Savojno ispitivanje

Ispitivanja se obično obavljaju na epruvetama određenih dimenzija, koje mogu biti okruglog ili četvrtastog presjeka.

Postoji veza između početne mjerne duljine i promjera epruvete kod vlačnog i tlačnog pokusa. Kad je riječ o vlačnom ispitivanju, početna duljina je jednaka peterostrukom (kratka epruveta) ili deseterostrukom (duga epruveta) početnom promjeru  $d_0$ , dok kod tlačnog pokusa ona iznosi  $L_0 = (2,5..3)d_0$  kada mjerimo i sabijanje materijala [1].


Kod savojnog ispitivanja nema takvih dogovorenih vrijednosti, oblici i dimenzije epruveta ovise o vrsti materijala. Savojnim ispitivanjem utvrđuju se mehanička svojstva prvenstveno krhkikh materijala.

S obzirom da se pri umjeravanju kidalice koristilo tlačno opterećenje, svršishodno je opisati malo opširnije upravo tlačni pokus.

#### 2.2.1. Tlačni pokus

Tlačni pokus je ispitivanje pri kojem se aksijalno tlačno opterećuje ispitni uzorak (materijal) sa namjerom da se utvrde njegova mehanička svojstva. Ovo se ispitivanje provodi ponajprije na materijalima u građevinarstvu (beton, cigla, drvo, keramika), a rijeđe u strojarstvu na polimernim ili metalnim materijalima (materijali za klizne ležejeve, brtvila i sl.).

Ispitivanje se provodi na kidalicama ili prešama koje moraju biti opremljene posebnim tlačnim pločama koje moraju biti tvrde od materijala koji se ispituje, te kuglasto uležištene kako bi jednoliko prenosile opterećenje na ispitivanu epruvetu [1].

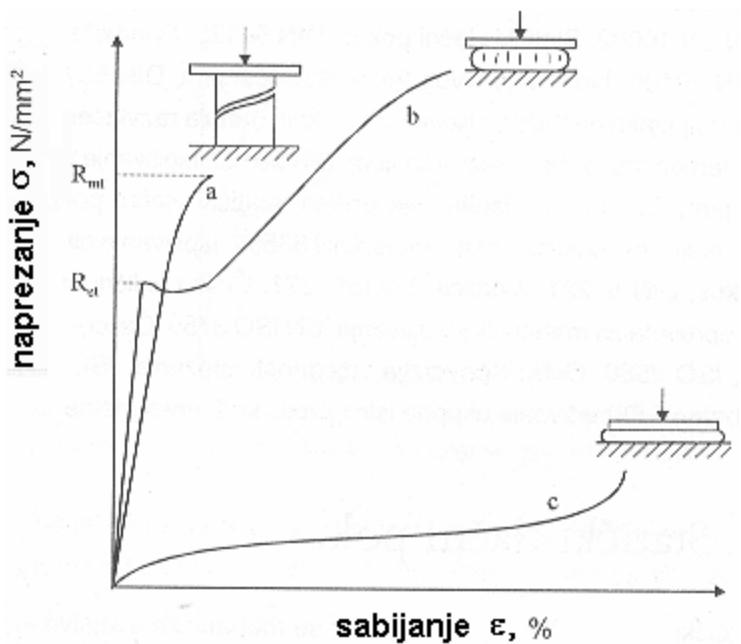

Slika 1. Kvalitativni dijagram "naprezanje-sabijanje" za a) sivi lijev;  
b) opći konstrukcijski čelik ; c) olovo [2]


Na slici 1 dan je prikaz dijagram naprezanje-sabijanje za pojedine vrste materijala. U slučaju tlačnog ispitivanja sivog lijeva lom nastaje pri vrijednosti tlačne čvrstoće  $R_{mt}$ . Sivi lijev je vrlo krhak materijal koji ima vrlo malu plastičnu deformaciju pa stoga čim materijal uđe u područje elastično-plastičnih deformacija dolazi do loma pri vrijednost maksimalne sile. Kod sivog lijeva nastupa krhki lom koji se javlja pod kutem  $45^\circ$  s obzirom na smjer djelovanja tlačne sile. Druga skupina su žilavi materijali koji prije nego što nastupi lom plastično teku pri vrijednosti granice stlačivanja  $R_{et}$ . Tu se materijal prestaje opirati sabijanju i on teče pri konstantnom naprezanju. Treća skupina su izrazito deformabilni materijali (ollovo). Svojstvo deformabilnosti materijala pri ovom ispitivanju je *lomno sabijanje*. Ono je relativno skraćenje epruvete u odnosu na njezinu početnu mjeru duljinu [1, 7].

Tlačnim ispitivanjima općenito se određuje sposobnost materijala za oblikovanje plastičnim deformiranjem (na primjer za tehnološke procese: kovanje, valjanje i sl.).

### 2.3. Tipovi kidalica

Kidalice kako i njihovo samo ime govori, služe za kidanje. Na njima je moguće ostvariti vlačno ili tlačno statičko opterećivanje. Statičko ispitivanje je ono ispitivanje gdje je prirast opterećenja u jedinici vremena takav da je prirast proizvedenog naprezanja u epruveti manji ili jednak  $10 \text{ N/mm}^2\text{s}$ .

Kidalice susrećemo u različitim laboratorijskim i industrijskim uvjetima. S obzirom na pogon koji koriste, postoje mehaničke i hidrauličke kidalice (slika 2). Služe za eksperimentalno ispitivanje mehaničkih svojstava na epruvetama ili gotovim strojnim dijelovima.

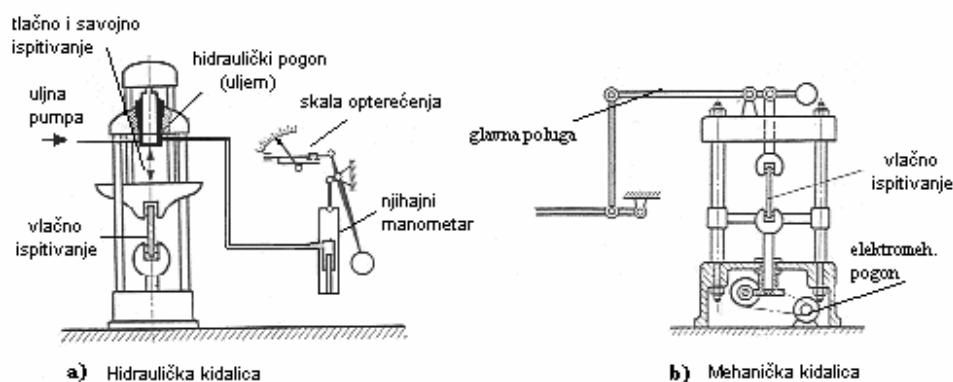

Slika 2. Tipovi kidalica [1]

Kidalice se sastoje od četiri osnovna dijela, a to su: pogonski mehanizam za zadavanje sile, sustav za prenošenje sile, za snimanje ili zapisivanje sile te za mjerjenje deformacije [1]. Kod hidrauličkih kidalica slika 2a moguće je i tlačno i vlačno ispitivanje te se stoga ove kidalice nazivaju još i univerzalne kidalice. Kod mehaničkih kidalica, slika 2b, moguće je samo razvlačenje epruvete. Mehaničke kidalice su u stvari elektromehaničke, ali im je prenos sile mehanički. Dakle elektromehanički pogon ostvaruje se pomoću električnog motora, reduktorskog

prijenosa i jednog, dva ili četiri vretena za pomicanje traverze. Različite brzine traverze mogu se postići mijenjanjem brzine vrtnje elektromotora.

Kako se na kidalicama ne određuje samo sila već i pripadajuća deformacija materijala tu su i uređaji koji služe za mjerjenje deformacija koje su toliko male da ih se nemože registrirati klasičnim metodama. Ti uređaji nazivaju se ekstenzimetri. Ekstenzimetri mogu biti električni i mehanički [8]. Primjer dva ekstenzimeta dan je na slici 3.



Slika 3. Ekstenzimetri u procesu mjerjenja [8]

Kidalice se općenito upotrebljavaju za dobivanje baze podataka o već poznatim materijalima ili za razvoj novih materijala te za održavanje ujednačene kvalitete materijala. Za dobavljače materijala, mehanička svojstva materijala važno su mjerilo kvalitete proizvoda. Dijagrami sila-produljenje odnosno naprezanje-istezanje daju mnogo informacija o ispitivanom materijalu i mogu pomoći u predviđanju njegovog ponašanja tijekom uporabe. [9]

## 2.4. Hidraulične kidalice

Kod kidalica sa hidrauličnim pogonom ulje pod pritiskom potiskuje klip u cilindru, klip pomiče traverzu pri čemu se epruveta opterećuje vlačnom silom. Vrijednost sile očitava se na skali kidalice.

Hidraulične kidalice koriste ili jednoradne, ili dvoradne klipove za pomicanje traverze gore ili dolje. Kod ručno upravljenih strojeva, otvaranjem ventila kontrolira se prirast opterećenja. U hidrauličnim servo sistemima s povratnom vezom, umjeto klasičnog ventila postoji električno upravljeni servo-ventil za precizniju regulaciju opterećenja. [9, 10]



Slika 4. Prikaz hidraulične (univerzalne) kidalice [10]

Na slici 4 prikazana je hidraulična kidalica sa svojim standardnim dijelovima: 1- mehanizam za prihvat epruvete, 2- hidraulični cilindar s klipom, 3- hidraulični pogon, 4- pisač, 5- računalo, 6-traverza.

Glavna prednost hidrauličnih kidalica je mogućnost postizanja visokih vrijednosti sila. Jedna od takvih kidalica prikazana je na slici 5. Riječ je o hidrauličnoj kidalici nazivnog opterećenja 2 MN.



Slika 5. Primjer hidraulične kidalice nazivne sile 2 MN

Postoje kidalice na kojima je moguće ostvariti i još veće nazivne sile. Takve kidalice koriste se češće za potrebe ispitivanja u građevinarstvu.

Osim nazivne vrijednosti kod kidalica je i bitno i mjerno područje sile. Što je veći raspon mjernog područja, to je njena primjena šira i time iskoristivost kidalice veća.

## 2.5. Značaj umjeravanja kidalica

Umjeravanje općenito podrazumjeva uspostavljanje veze između pokazivanja mjerila i pokazivanja etalona. Etalon je materijalizirana mjera, mjerilo, referencijska tvar ili mjerni sustav namijenjen za određivanje, ostvarivanje, čuvanje ili obnavljanje jedinice neke veličine da bi mogla poslužiti kao referencija [3, 11, 12]. Da bi umjeravanje bilo ispravno i imalo smisla mora biti osigurana sljedivost rezultata, i izražena mjerna nesigurnost [12, 13]. Umjeravati se moraju kako sami mjerni uređaji tako i etaloni s kojima se provodi umjeravanje.

Brojni su razlozi zbog kojih se provodi umjeravanje :

- da bi se odredilo trenutno stanje opreme
- osigurala sljedivost prema nacionalnom standardu
- smanjila mjerna nesigurnost



Slika 6. Shematski prikaz značajki umjeravanja

Na slici 6 shematski je prikazana povezanost različitih čimbenika zbog kojih se provodi umjeravanje. Oni se prožimaju i u pravilu predstavljaju nerazdvojnu cjelinu, te da bi se zadovoljila sljedivost mora se u obzir uzeti mjerna nesigurnost koja je istovremeno odraz trenutnog stanja opreme. [3]

Učestalom uporabom mjerila postepeno gube na točnosti, te je potrebno umjeravati u određenim vremenskim intervalima kako bi se zadovoljili sve stroži

zahtjevi koji se danas postavljaju na točnost mjerenja. Kada je riječ o hidrauličnim kidalicama njihova točnost se može pogoršati zbog smanjenja tlaka ulja u hidrauličnom sustavu što može biti uzrokovano lošom kvalitetom ulja, ali i brtvljenim spojevima koji s vremenom gube svoju funkciju. [12]

Zbog toga je potrebno kidalice umjeravati kako bi zadržale vjerodostojnost, odnosno kako bi rezultati mjerenja bili zaista valjani.


#### 2.5.1. Trenutno stanje opreme

Umjeravanje znači da se izlazni signal neke izmjerene veličine mora registrirati i usporediti sa ulaznim signalom, te iste mjerene veličine. Stanovita odstupanja naravno postoje i očekivana su, samo je pitanje kolika su, da li su prevelika, što je utjecalo na njih, da li su rezultat lošeg rukovanja, istrošenosti opreme ili nečeg drugog. Na temelju rezultata umjeravanja i izračunatih grešaka određuje se klasa točnosti mjerila. Klasa točnosti je interna klasifikacija mjerne opreme pojedinog proizvođača koja daje korisnu informaciju o kvaliteti mjernog uređaja. [3, 4, 5]

Pravilno umjerena kidalica osigurava konzistentnost, primjenjivost i kompatibilnost provedenih ispitivanja, te zato mjerena moraju biti što točnija i pouzdanija [11]. Stoga se kidalica mora redovno umjeravati, jer tijekom vremena njezine značajke se mijenjaju zbog utjecaja mnogih vanjskih čimbenika, koji se negativno odražavaju na rezultate mjerjenja ili čak vode do potpune disfunkcionalnosti mjerila. Svaka takva provjera koja rezultira možebitnim ugađanjem, popravljanjem i/ili zamjenom dotrajalih dijelova predstavlja svojevrsnu garanciju kvalitete mjernog uređaja, a time i usluga kojima je on namjenjen.

### 2.5.2. Sljedivost mjerena


Sljedivost rezultata prema nacionalnim i međunarodnim etalonima znači da su umjeravanja provedena korištenjem opreme koja je umjerena nekim "točnijim" mjerilom, koje je pak umjereno još "točnijim" etalonom. Time se ostvaruje neprekinuti lanac usporedbi sve do nacionalnog etalona čime se postiže globalna povezanost rezultata mjerena, kako bi se oni mogli međusobno uspoređivati i kako bi rezultati različitih laboratorija bili jednako mjerodavni. [14] Rezultati umjeravanja bez iskazane sljedivosti izvan su bilo kakve kontrole, i zapravo nisu valjani. Sljedivost predstavlja hijerarhiju, kako je to prikazano na slici 7.

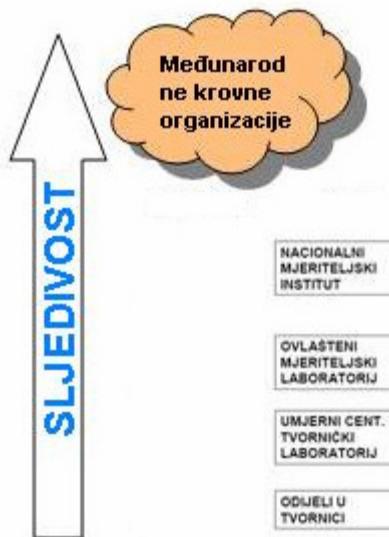

Slika 7. Hijerarhija sljedivosti na nivou države

Sljedivost prema slici 7 ima smjer prema gore i proteže se sve do nacionalnog mjeriteljskog instituta kao najviše stepenice u ovom lancu. Nakon toga sljede međunarodne krovne organizacije, kao vrh piramide sljedivosti.

U Hrvatskoj nositelj državnih etalona za silu u mjernom području 50 N – 200 kN jest Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (LIMS). Sljedivost njihovih etalona vezuje na nacionalni etalon R. Njemačke čiji je nositelj PTB (Physikalische Technische Bundesanstalt). Primarni etalon za silu ne postoji jer je mjerna jedinica za silu izvedena veličina.

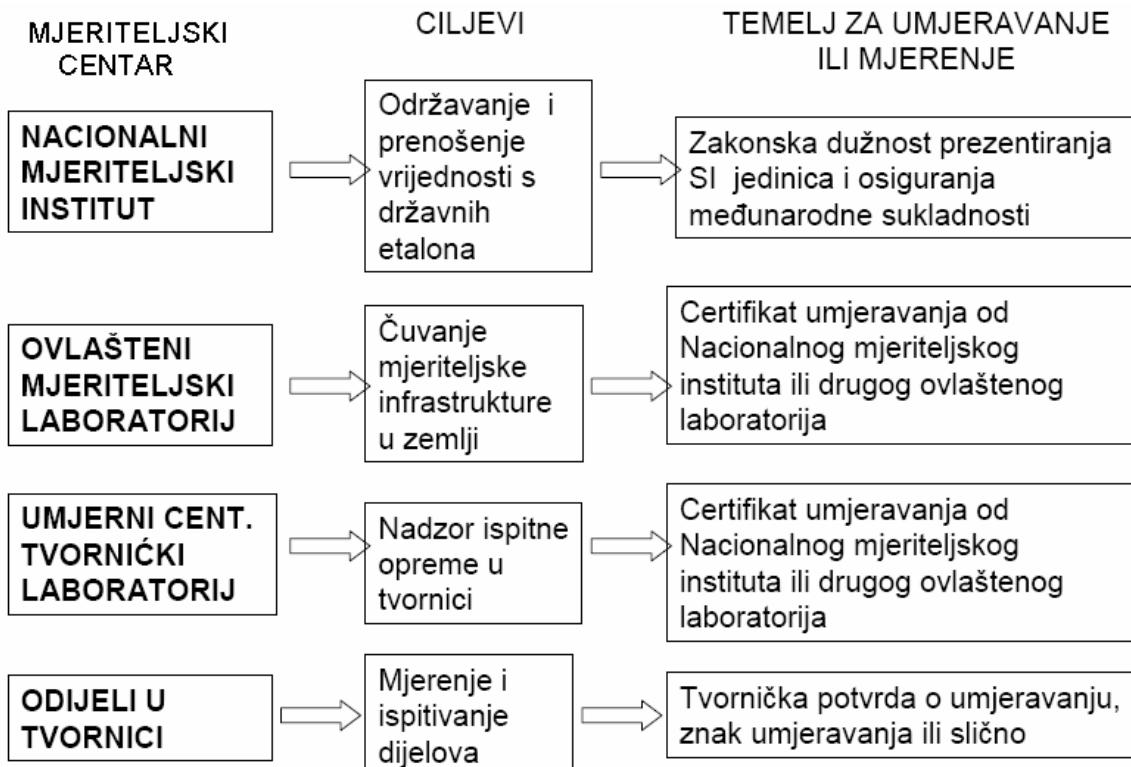

Slika 8. Zadaci mjeriteljskih centara u piramidi sljedivosti [14]

Na slici 8 dan je prikaz ciljeva pojedinih mjeriteljskih jedinica u svrhu osiguranja sljedivosti. Sljedivost počiva na tim zadacima, a na nivou države kao krajnja instanca nalazi se nacionalni mjeriteljski institut čiji je zadatak održavanje i prenošenje vrijednosti s državnih etalona. [14]


Međunarodno priznati etaloni su krajnji doseg, te je sljedivost upravo povezanost i usporedivost mjernih postupaka i rezultata sa njima. Osiguravanjem sljedivosti osigurava se kvaliteta mjerenja s maksimalnom pouzdanošću i s najmanjom mernom nesigurnošću.

### 2.5.3. Mjerna nesigurnost

Mjerna nesigurnost se definira kao parametar pridružen rezultatu mjerjenja koji opisuje rasipanje vrijednosti koje bi se razumno moglo pripisati mjerenoj veličini.

Niti jedan rezultat mjerjenja nije potpuno siguran (točan) tj. uvijek sadrži grešku veću ili manju što upućuje na potrebu iskazivanja mjerne nesigurnosti. Mjerna nesigurnost označava se  $U(x)$  i opisuje koliko je povjerenje u rezultat mjerjenja. Što je manja merna nesigurnost to je mjerjenje bolje. Minimalna vrijednost mjerne nesigurnosti predstavlja najbolju mjernu sposobnost nekog laboratorija za mjerjenja koja provodi. [14]

Na slici 9 prikazani su utjecajni čimbenici koji utječu na mjeru nesigurnost.

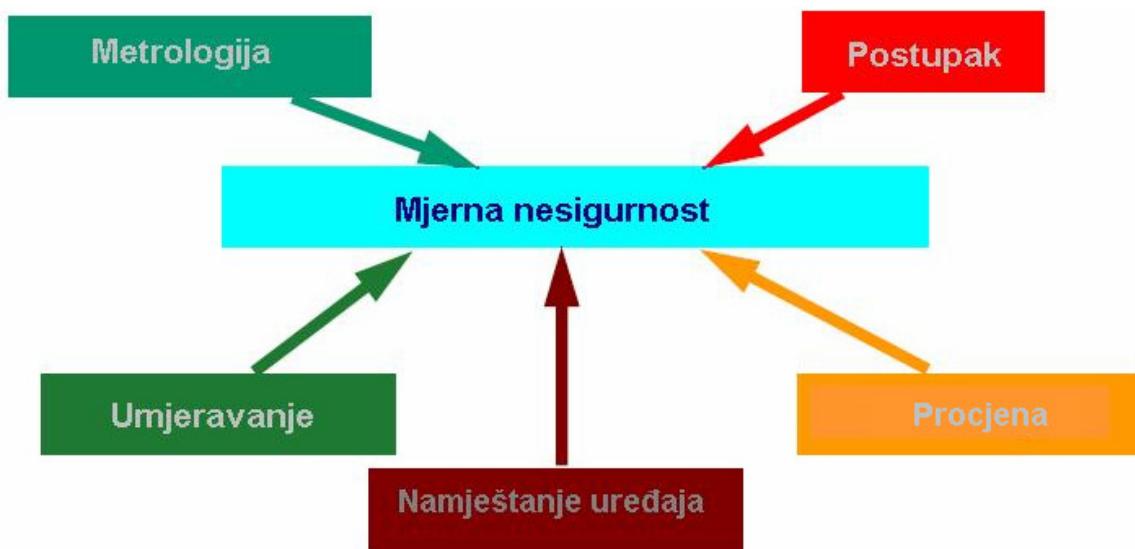


Slika 9. Utjecajni čimbenici pri procjeni mjerne nesigurnosti [3]

Očito da merna nesigurnost ovisi o uvjetima koji vladaju u nekom laboratoriju stanju i kvaliteti mjerne opreme, računalnoj programskoj podršci, matematičkim zakonitostima, vremenskim intervalima umjeravanja i još brojnim drugim čimbenicima. Sama oznaka  $U(x)$  upućuje na to da je ona funkcija niza različitih

veličina, no nisu svi čimbenici nužno uključeni u procjenu mjerne nesigurnosti u danom trenutku.

Dvije su vrste mjerne nesigurnosti. Jedna je uvjetovana pojavom sistematskih pogrešaka i rezultira smanjenom točnošću rezultata mjerjenja, a druga je rezultat slučajnih pogrešaka koje smanjuju pouzdanost. Na slici 10 dana je podjela metoda za procjenu mjerne nesigurnosti. [14]

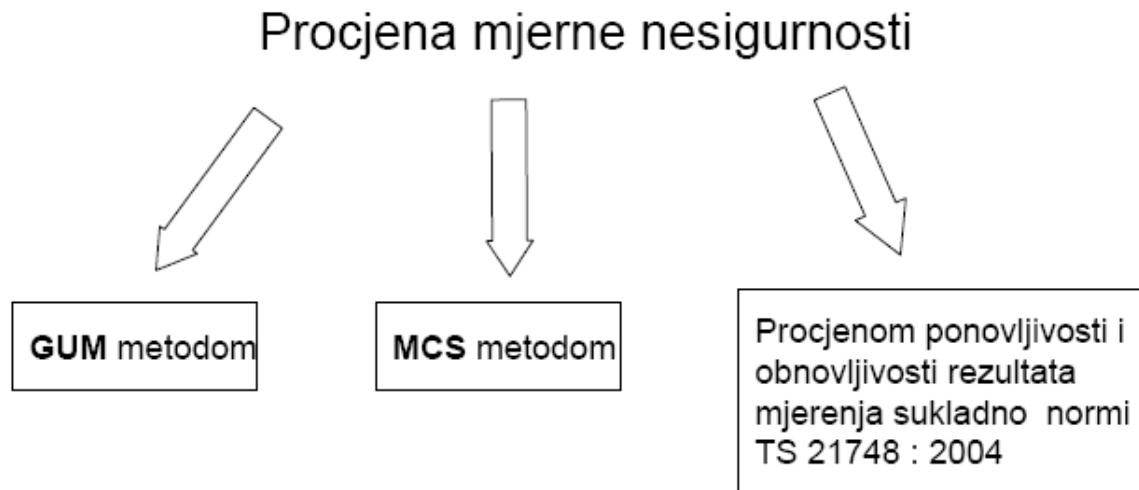

Slika 10. Prikaz metoda procjene mjerne nesigurnosti [14]

GUM metodom procjenjujemo dvije vrste nesigurnosti: standardne devijacije A vrste odnosno B vrste. Procjena nesigurnosti A vrste temelji se na odgovarajućim statističkim metodama (npr. izračunavanjem standardnog odstupanja srednje vrijednosti mjernog niza). S druge strane procjena nesigurnosti B vrste temelji se na znanstvenom sudu donešenom na osnovu raspoloživih podataka (iskustveni podaci, podaci iz priručnika, podaci prijašnjih mjerjenja itd.) [14].

Ukupna mjerena nesigurnost iskazuje se izrazom:

$$u_C = \sqrt{u_A + u_B} \quad (\%) \quad (7)$$

gdje su  $u_A$  i  $u_B$  mjerne nesigurnosti tipa A i tipa B. Ukoliko se ukupna mjerna nesigurnost pomnoži sa faktorom prekrivanja  $k_m$ , dolazi se do proširene mjerne nesigurnosti:


$$U = k_m \cdot u_C \quad (\%) \quad (8)$$

MCS metoda služi za vrednovanje i usporedbu rezultata dobivenih GUM metodom. Također i ova metoda zahtjeva dobru statističku podlogu i dobro poznavanje sustava, njegovih karakteristika, kao i potrebno mjerne iskustvo i znanje. Kod treće metode koristi se standardno odstupanje, a kao osnova procjene su mjerne rasipanja, ponovljivost i obnovljivost [14].

### 3. Etalonski mjerni sustav

Mjerni sustav za mjerjenje sile može se podjeliti na etalonski dinamometar, mjerno pojačalo, A/D konverter kao sastavni dio pojačala i osobno računalo za prikupljanje i vizualizaciju rezultata mjerjenja. U ovom radu korišten je mjerni sustav kojeg čine prijenosni dinamometar Z4 nazivne sile 500 kN i mjerno pojačalo MGCPplus s modulom za pojačanje ML38. I dinamometar i pojačalo proizvod su renomirane tvrtke Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM), Njemačka. Električni dinamometri općenito rade na principu mjernih traka i piezokristala. Dinamometri s piezokristalima su manji, lakši, i krući ali im je nedostatak veća mjerna nesigurnost i nisu prikladni za statičke aplikacije.

Kod mjernih sustava greške pri mjerenu općenito nastaju iz 2 razloga. Jedan je promjena vrijednosti mjerne veličine tijekom samog mjerenu, a s druge strane greška nastaje i onda kad mjerni uređaj nije u stanju dovoljno brzo pratiti mjerenu veličinu. [8]

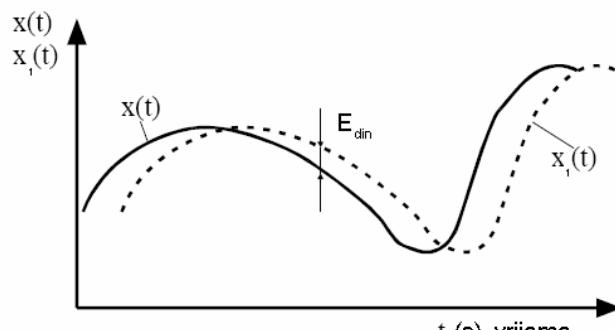

$$E_{din} = x_i - x \text{ -dinamička greška}$$


$x_i$  - izmjerena veličina     $x$  - stvarna veličina

Slika 11. Grafički prikaz dinamičke greške [8]

Na slici 11 su prikazane vremenski ovisne promjene stvarne veličine i izmjerene veličine. U jednom trenutku javlja se razlika između njih i ona se naziva dinamička greška. Ona može biti amplitudna i fazna, a govori o

inertnosti mjernog sustava u odnosu na događaje u procesu. U narednom dijelu je opisano kako pojedina mjerna oprema utječe na pojavu dinamičke greške.

Slika 12 prikazuje mjerni lanac za mjerjenje sile i parametre s kojima je mjerni signal u interakciji, a koji utječu na proces mjerjenja.

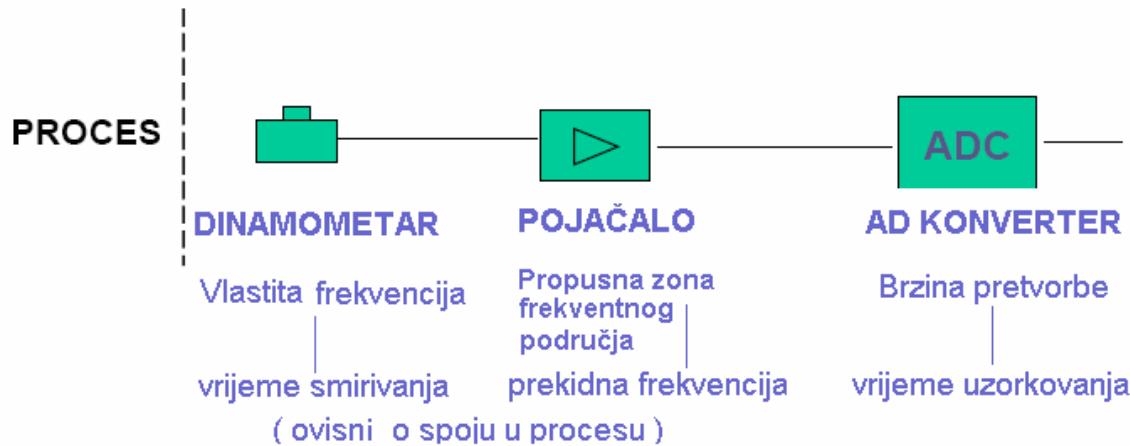

Slika 12. Shematski prikaz mjernog sustava i način formiranja dinamičke greške pri mjerjenju [3]


Glavni problem kod ovakvog sustava jest što svaki od sudionika u ovom lancu ima određeno kašnjenje. Najsporiji sudionik najviše utječe na formiranje dinamičke greške mjerjenja. Pošto kod dinamometra imamo prirodnu frekvenciju on doprinosi sa svojim vremenom smirivanja isto kao i pojačalo sa svojom prekidnom frekvencijom koja ovisi o analognoj širini frekvencijskog područja. Kod dinamometra bi rješenje bilo idealni kruti elastični element. Dok dinamometar i pojačalo generiraju grešku ovisno o procesu, AD konverter sa svojom brzinom pretvorbe utječe na grešku isključivo u ovisnosti o vremenu uzorkovanja [3].

### 3.1. Etalonski dinamometri

Dinamometri se općenito prema namjeni dijele na:


- dinamometre za industrijska mjerena sile
- dinamometre za laboratorijska precizna mjerena

Na slici 13 dan je presjek jednog tlačnog i jednog vlačnog dinamometra.

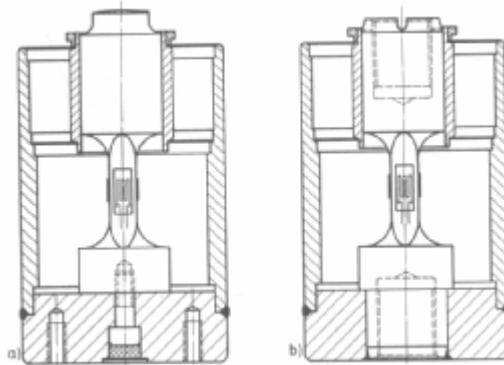

Slika 13. Presjek dinamometra tlačnog (ljevo) i vlačnog (desno) [6]

Glavni dio dinamometra je središnji elastični dio na kojem su naljepljene mjerne trake. Čvrsto kućište štiti "elastični element" od bočnih sila i potpuno izolira od utjecaja okoline. Dimenzije i oblik elastičnog dijela osiguravaju jedinstvenu raspodjelu naprezanja u zoni mjernih traka. Mjerne trake su osjetnici koji šalju mjerni signal pojačalu. Na slici 14 prikazan je niz različitih dinamometara koji spadaju u skupinu mjernih pretvornika jer pretvaraju neku mehaničku veličinu (sila, moment i dr.) u električnu. [6]

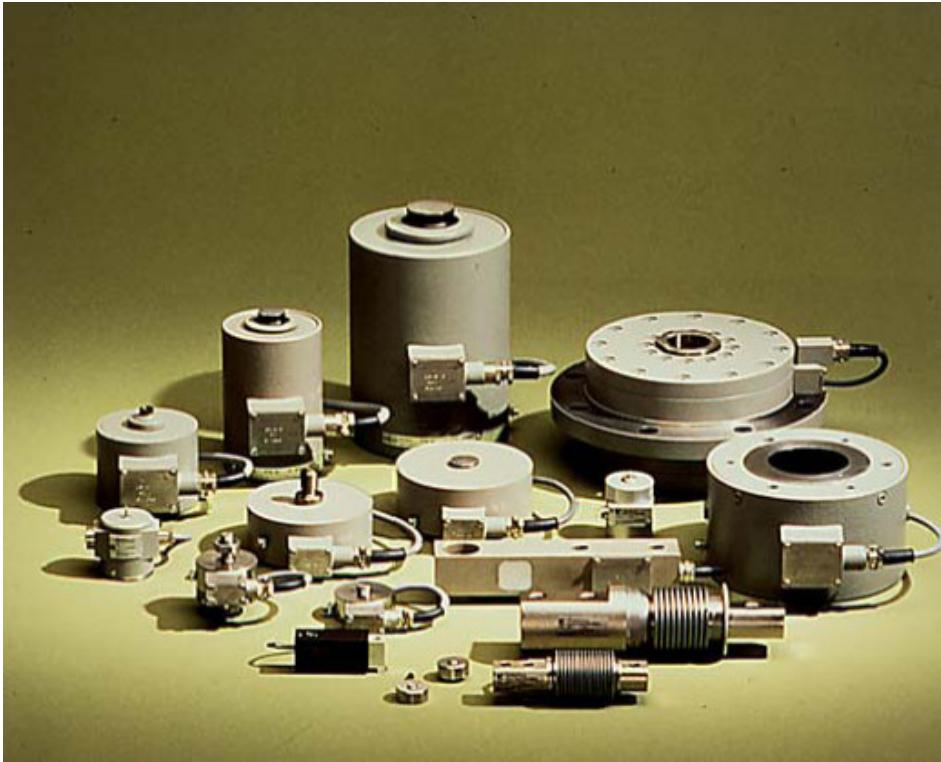


Slika 14. Primjeri nekih dinamometara [3]

Stoga ovi dinamometri ne služe samo za mjerjenje sile, već postoje i oni za mjerjenje torzijonog ili savojnog momenta, mase i tlaka.

### 3.1.1. Opis etalonskog dinamometra Z4


Etalonski dinamometar Z4 nazivne sile 500 kN korišten u ovom radu, proizvod je tvrtke Hottinger Baldwin Messtechnik, Njemačka. Na slici 15 prikazan je presjek ovog dinamometra i označeni su njegovi glavni dijelovi. Mjerno tijelo sadržava sistem s osam mjernih traka od kojih su četiri poprečno postavljene, a četiri uzdužno. [13] Za potrebe vlačnog opterećivanja, na vrhu uređaja se nalazi glava s vanjskim navojem, a s donje strane je provrt s unutarnjim navojem. Kućište dinamometra je hermetički zatvoreno i s gornje i s donje strane brtvenim membranama, tako da vlaga ne može naškoditi osjetljivim dijelovima.

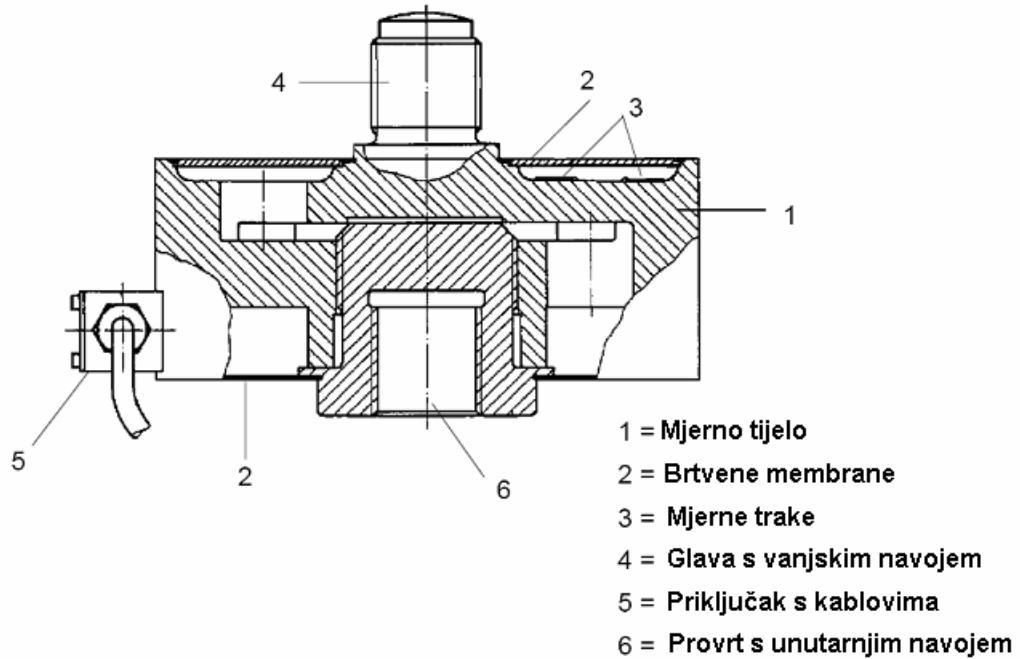

Slika 15. Presjek kućišta dinamometra [13]

### 3.1.2. Mjerne trake

Mjerne trake definiranog otpora čvrsto su naljepljene na elastični dio dinamometra i pod djelovanjem opterećenja deformiraju se zajedno s dinamometrom čime dolazi do promjene njihova otpora, slika 16. Postoje razne vrste mjernih traka, a u dinamometru Z4 su korištene linearne mjerne trake s metalnom folijom serije K. [6] One se spajaju u mjeri most poznat kao *Wheatstone-ov most* na način kako je prikazano na slici 17.

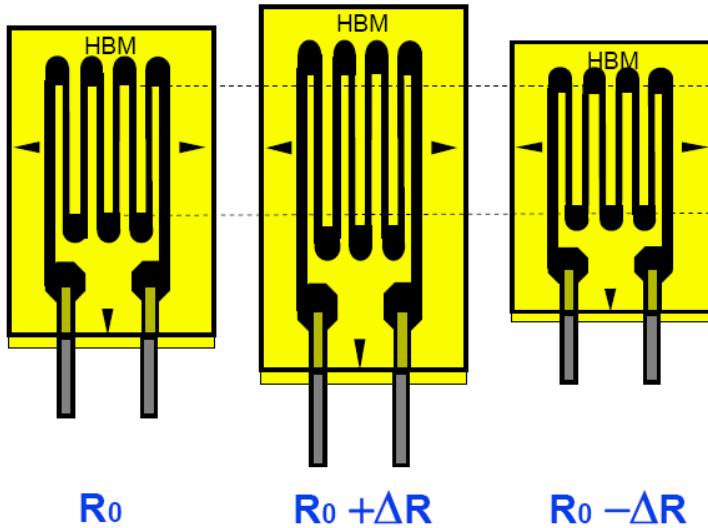

Slika 16. Utjecaj deformacije trake na promjenu otpora [8]

Ako se na Wheatstone-ov most narine neki ulazni napon zbog deformacije mjernih traka i promjene njihova otpora mijenja se vrijednost izlaznog napona te ova promjena napona predstavlja izlazni signal koji se dodatno pojačava uz pomoć mjernog pojačala.

Za spajanje traka u Wheatstone-ov most koriste se aktivne mjerne trake naljepljene na predmet ispitivanja ili dinamometar, kompenzirajuće trake (pasivni elementi) i metalni (folijski) otpornici koji su velike točnosti i stabilnosti. Ovisno o broju aktivnih mjernih traka u Wheatstone-ovom mostu razlikujemo sljedeće kombinacije: 1/4-ski, 2/4 -ski i puni most s 4 aktivne trake. [8]


Ovisnost između deformacije i promjene otpora mjerne trake je linearna i može se predočiti sljedećim izrazom:

$$\epsilon \cdot k = \frac{\Delta R}{R_0} \quad (9)$$

gdje je  $k$  konstanta ovisna o materijalu mjerne trake i definira njenu osjetljivost,  $R_0$  je električni otpor nedeformirane trake, a  $\Delta R$  promjena električnog otpora.

Za puni Wheatstone-ov most omjer izlaznog i ulaznog napona određen je izrazom:

$$\frac{U_{\text{Signal}}}{U_b} = \frac{k}{4} \cdot 2.6 \cdot \varepsilon \quad (10)$$

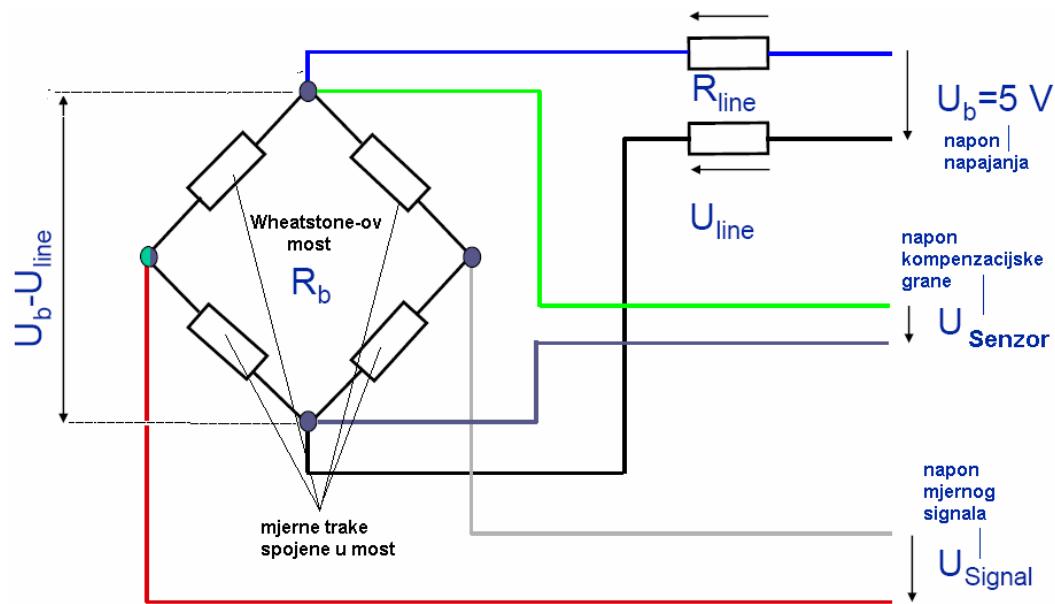

Slika 17. Puni Wheatstone-ov most s 4 mjerne trake [8]

### 3.1.3. Konektori (električne instalacije)

Kabeli dinamometra posebno su zaštićeni i niskog kapaciteta. Mjerni kabeli nesmiju se nalaziti blizu visoko naponskih kablova radi utjecaja električnog polja. Uzemljenje mora biti riješeno posebno za dinamometar, pojačalo i displej. Oko mjernog sustava postoji Faraday-ev kavez, jer je zaštita kabela spojena po "Greenline konceptu". Elektromagnetska interferencija ne utječe na mjerni sustav. Na slici 18 prikazano je značenje pojedinih izvoda. [13]



Slika 18. Konektori i spojna shema [13]

Kabel dinamometra može biti 4-žilni ili 6-žilni s time da se danas preferiraju 6-žilni kabeli zbog anuliranja duljine vodiča. Kabeli mogu biti dugi i po 500 m, te je stoga važno kompenzirati pad napona u vodičima. Bilo kakva produženja kabela se moraju samo uvijek izvoditi samo sa šestožilnim spojem.

### 3.2. MJERNA POJAČALA


Mjerno pojačalo je jedan od glavnih elemenata mjernog sustava. Služi za pojačanje izlaznog signala s dinamometra budući da se radi o vrlo malim promjenama napona maksimalnog iznosa do 10 mV uz napon napajanja Wheatstone-ovog mosta od 5 V. Da bi se tako male promjene napona mogle odrediti i očitati sa zadovoljavajućom točnošću, one se moraju dodatno pojačati na mjernom pojačalu. Osnovni zahtjevi, koji se postavljaju pred mjerna pojačala su: osiguravanje napona (struje) na izlazu koji su proporcionalni veličinama napona (struje) na ulazu pojačala, što manja vlastita potrošnja, što vjernije praćenje promjene mjerene veličine (prenošenje signala bez dodatnih šumova). Pored toga, mjerna pojačala se koriste i za daljnju obradu mjernog signala (sabiranje, oduzimanje, množenje, logaritmiranje, integriranje i slične matematičke operacije). Postupak obrade mjernog signala može se vršiti na dva načina: digitalno ili analogno. Analogna tehnika podrazumijeva korištenje različitih elektronskih krugova (operaciona pojačala) dok digitalna tehnika, koja je točnija podrazumijeva korištenje programskih paketa za obradu mjernih podataka.



Slika 19. Različite vrste pojačala [13]


Na slici 19 prikazani su neki tipovi pojačala, a dio su palete HBM-ovih proizvoda. To mogu biti industrijska pojačala kompaktnog dizajna, zadovoljavajuće ponovljivosti i točnosti, jednostavna za rukovanje ili mjerna pojačala koja prije svega moraju biti visoke točnosti. Mogu se podijeliti na dva tipa pojačala: DC (istosmjerna pojačala) i CF (pojačala s nosećom frekvencijom).

Na slikama 20 i 21 prikazane su karakteristike ovih pojačala. Kod DC pojačala (slika 20) postoji prekidna frekvencija  $f_g$  iznad koje ne dolazi do pojačanja signala te se iznad te frekvencije amplituda naglo smanjuje. Međutim nepoželjna strana ovih pojačala je što pojačavaju šumove, smetnje koje se javljuju prilikom mjerjenja što se odražava i na točnost mjerjenja. [3]

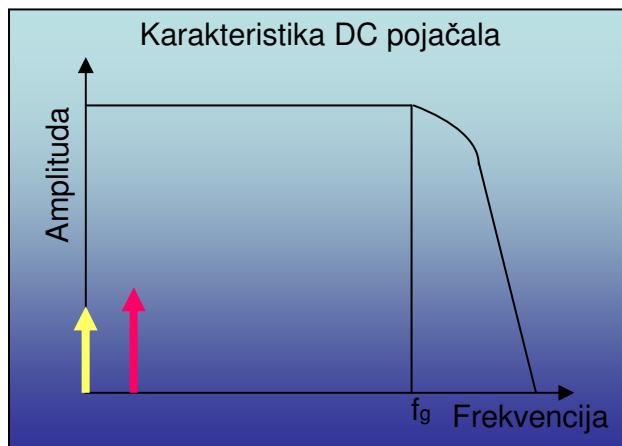

Slika 20. Karakteristika DC pojačala


Kod CF pojačala (slika 21) smanjuje se značajno utjecaj šumova i smetnji jer ona pojačavaju samo one signale čija je frekvencija blizu noseće  $f_T$ , pa su time CF pojačala puno točnija. Osim toga puno je stabilnija frekvencija nego kod DC pojačala s obzirom na signal nule i na promjenu signala uslijed utjecaja temperature.

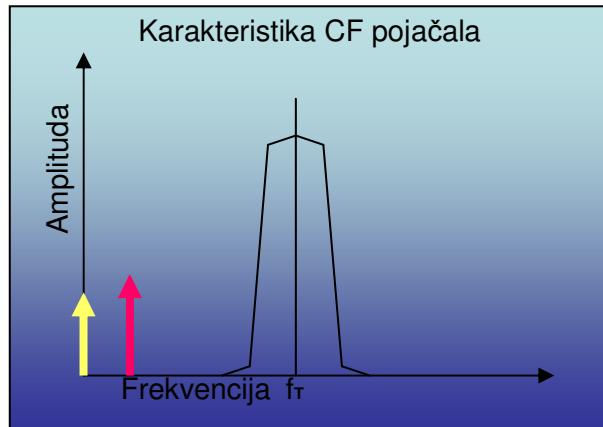

Slika 21. Karakteristika CF pojačala

Frekvencijska područja za CF pojačala su niža nego ona kod DC pojačala.

Na slici 22 prikazana je shema jednog CF pojačala s nosećom frekvencijom.

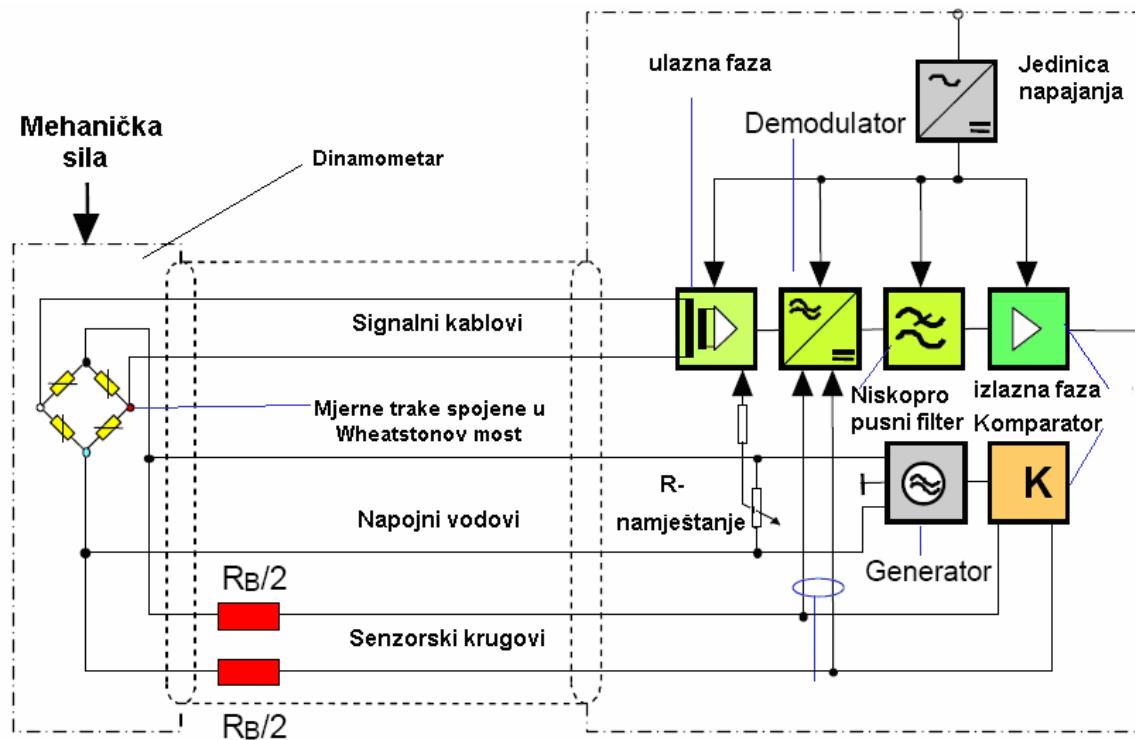


Slika 22. Blok dijagram CF pojačala [3]

S lijeve strane prikazan je dinamometar s četiri mjerne trake na koji djeluje neko mehaničko opterećenje. Naponski signal koji nastaje kao rezultat djelovanja opterećenja u pojačalu se demodulira, filtrira i potom pojačava.

U nastavku je detaljnije opisano mjerno pojačalo MGCplus koje se koristi u eksperimentalnom dijelu rada.

### 3.2.1. MGCplus pojačalo


MGCplus pojačalo ima modularnu građu, te je moguće mjeriti i do 128 mjernih točaka u slučaju višekanalnog pojačala. MGCplus može sadržati različite module i svaki radi zasebno uz unutarnju centralnu procesnu jedinicu (CPU) [13].

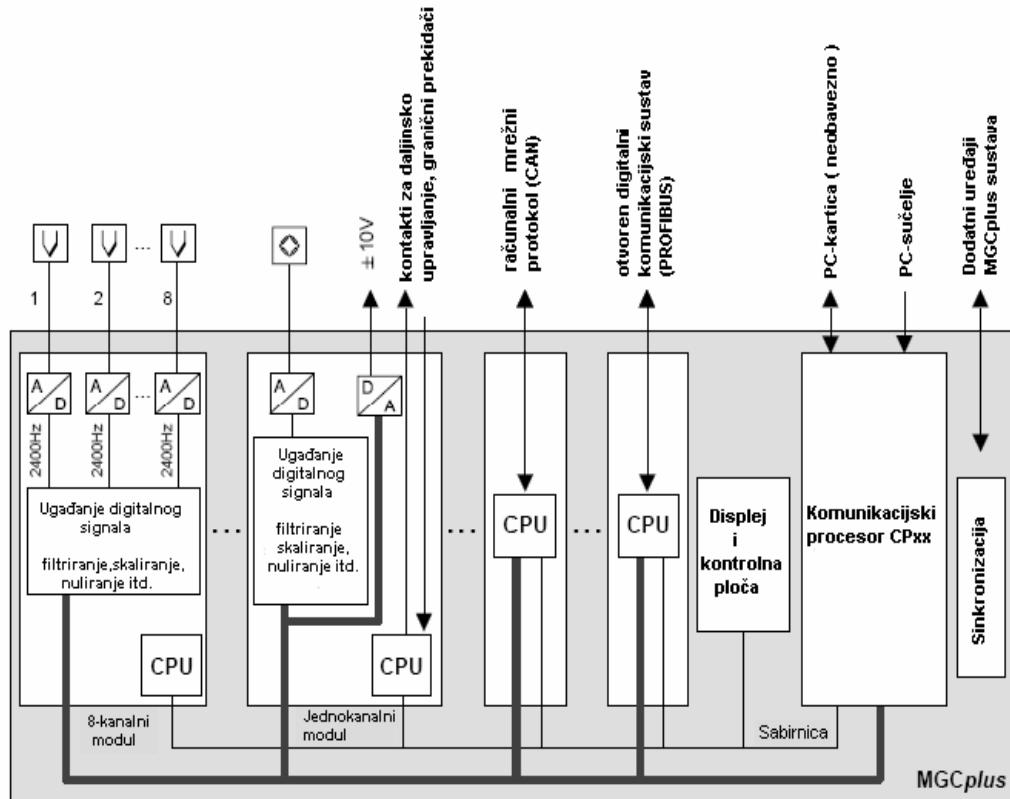

Slika 23. Blok dijagram MGCplus sistema (HBM) [13]

Na slici 23 prikazana je općenita shema MGCPlus sustava. Sastoji se od ugrađenih modula, displeja s kontrolnom pločom, komunikacijskog procesora, sinkronizacijske ploče, posebnih ploča sa svojim CPU-om za mrežne i komunikacijske protokole (CAN i Profibus). Sve je povezano sa sabirnicom, osim ploče za sinkronizaciju. Sa protokolima se ostvaruje dvosmjerna komunikacija kao i kod ploče za sinkronizaciju. Unutar pojedinog modula postoji zasebni CPU i A/D konverter (i D/A kod jednokanalnog modula). U tim modulima se odvija ugađanje digitalnog signala, filtriranje, skaliranje, nuliranje, itd. Na taj način podaci kao što su nazivna vrijednost dinamometra, frekvencija filtra i mjerno područje obrađuju se u digitalnom obliku. Digitalno prilagođen signal pohranjuje se u internu sabirnicu visoke brzine. Unutarnje procesor (PC) je veličine kreditne kartice i skuplja podatke sa ukupnom učestalošću uzorkovanja od 262.144 vrijednosti po sekundi. [8, 13]

Na slici 24 prikazani su različiti moduli za spajanje (jednokanalna pojačala).

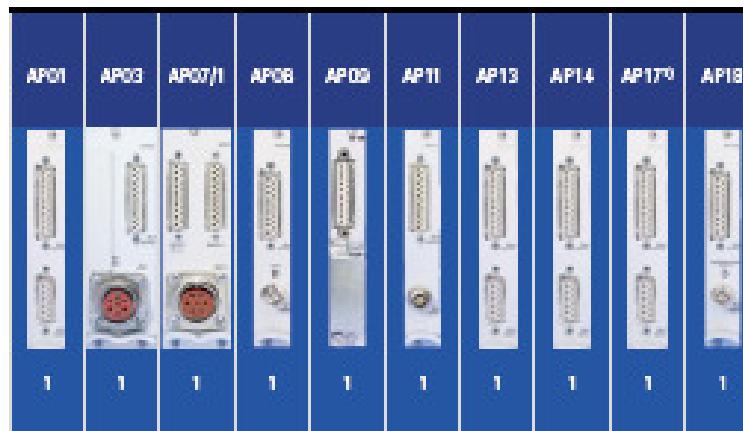


Slika 24. Prikaz modula za spajanje kod jednokanalnog pojačala [13]

Kod višekanalnih modula svi mjerni signali mogu biti snimljeni istovremeno s obzirom da svaki kanal ima vlastiti A/D konverter. U MGCplus-u nema sklopova "uzorkovati i zapamtiti" ("sample&hold") ili multipleksera ("multiplexer"). Ovo osigurava kontinuirano digitalno filtriranje i najstabilniji mogući signal. [8, 13]

Koristeći vezne sklopove kao što su Ethernet ili USB, podaci se šalju na eksterno računalo ili PLC gdje se dodatno obrađuju .


Svi jednokanalni moduli imaju niskopropusni filter i automatsko tariranje.

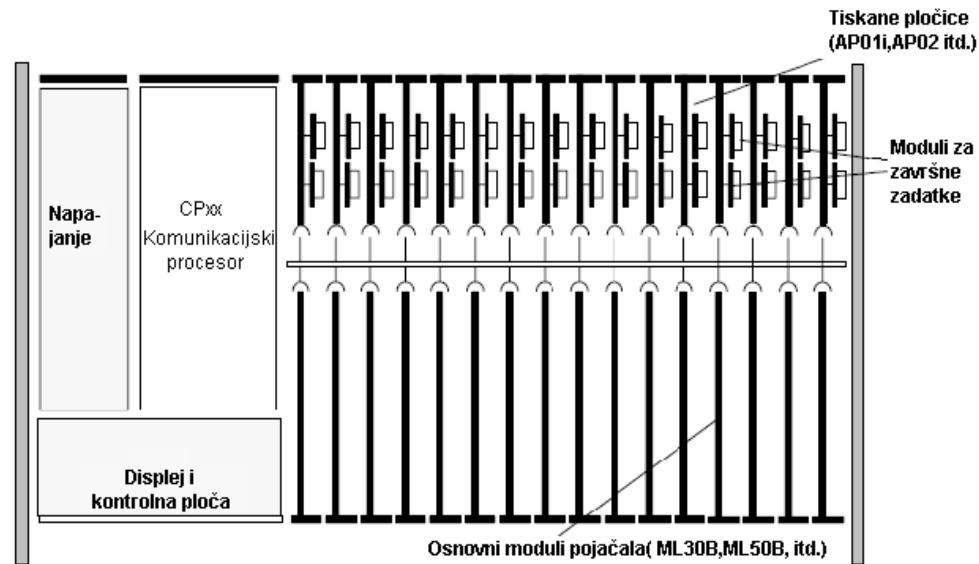

Slika 25. Prikaz razmještaja elemenata MGCplus-a [13]

Na slici 25 prikazan je razmještaj elemenata unutar kućišta MGCplus-a. S lijeve strane su smješteni nepomični moduli, napajanje, procesor, diplej sa kontrolnom pločom, a s desne strane je prostor predviđen za module koji su lako izmjenjivi, sa mnoštvom konektora spojenih preko svojevrsne sabirnice. Svaki od tih modula obavlja posebne zadaće, kao što su npr. moduli pomoću kojih se ostvaruje veza s dinamometrom, zatim moduli za završne zadatke odnosno sama kartica pojačala koje određuju točnost MGCplus-a. [8, 13]

Tablica 1. Kombinacije mjernih traka i pripadajući moduli

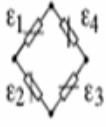Tip mosta	Broj aktivnih mj. traka	ukupna deformacija	tiskana pločica	Moduli (serija) pojačala
Četvrtina mosta 	1	$\epsilon$	AP14	ML10B, ML30B, ML55B
Polovina mosta 	2	$\epsilon = \epsilon_1 - \epsilon_2$	AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP14	ML10B, ML55B ML30B (with AP14 only)
Cijeli most 	4	$\epsilon = \epsilon_1 - \epsilon_2 + \epsilon_3 - \epsilon_4$	AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP14	ML10B, ML30B, ML55B, ML38B <sup>1)</sup>

U tablici 1 su prikazane različite mogućnosti Wheatstone-ovog mosta te tiskane pločice i moduli pojačala koji podržavaju određeni tip mosta. [13]

U tablici 2 navedene su karakteristike modula za pojačanje ML38 koji se nalazi u pojačalu MGCPplus korištenom u eksperimentalnom dijelu rada. [13]

Tablica 2. Karakteristike modula ML38

Klasa točnosti		0.0025											
Točnost	%	$\pm$ (0.0025 mjerne vrijednosti + 0.0025 vrijednosti pune skale)											
Noseća frekvencija	Hz	225.05 $\pm$ 0.02											
Napon napajanja ( $\pm$ 5%)	V	5				2.5							
Puni most 4 mjerne trake	$\Omega$	30...4000; tipično 350											
Dopuštena duljina kabela između dinamometra i pojačala	m	500 max.											
CF pojačalo													
Mjerna područja	mV/V	$\pm$ 0.2 ... 5.1 ( $U_B = 5V$ ) $\pm$ 0.4 ... 10.2 ( $U_B = 2.5V$ )											
Područje mosnog namještanja	mV/V	$\pm$ 5.1 ( $U_B = 5V$ ) $\pm$ 10.2 ( $U_B = 2.5V$ )											
Frekvenčijsko mjerne područje Butterworth niskopropusni	Hz	Nivoi filtera											
		f1 1.0	f2 1.5	f3 2.5	f4 3	f5 5	f6 6	f7 9	f8 10				
f (-3dB)	Hz	1.1	1.6	2.3	3.2	4.6	6.3	8.3	10				
f (prigušenje=1000)	Hz	18.9	21.6	24.5	27.4	30.5	33.8	37.3	41				
f (prigušenje =1000000)	Hz	50	54	57	61	65	68	70	72				
Vrijeme smirivanja do 99%	s	1	0.7	0.5	0.37	0.26	0.2	0.16	0.13				
Vrijeme smirivanja do 99.99%	s	2.3	1.6	1.14	0.82	0.58	0.42	0.30	0.23				
Bessel niskopropusni	Hz	Nivoi filtera											
		f1 0.03	f2 0.05	f3 0.1	f4 0.2	f5 0.5	f6 0.9	F7 1.5					
f (-3dB)	Hz	0.03	0.05	0.1	0.22	0.45	0.9	1.7					
f (prigušenje =1000)	Hz	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8					
f (prigušenje =1000000)	Hz	0.2	0.4	0.8	1.7	3.5	7	14					
Vrijeme smirivanja do 99%	s	32	16	8	4	2	1	0.5					
Vrijeme smirivanja do 99.99%	s	48	24	12	6	3	1.5	0.75					
Rezolucija displeja	brojka	1000000											
Adaptacija dinamometra		linearna ili polinomna karakteristika *)											


\*) Kod namještanja mjernog lanca, mjerne vrijednosti moraju se usvojiti u električnim jedinicama mV/V bez adaptacije pokazivača

Radi se o pojačalu klase točnosti 0.0025, noseće frekvencije 225 Hz na koji se priklučuje puni most s 4 mjerne trake. Ovo pojačalo raspolaže s 2 vrste niskopropusnih filtera: Butterworth i Bessel.

### 3.3. Mjerenje sile pomoću etalonskog dinamometra i mjernog pojačala

#### 3.3.1. Princip rada sustava

Proces mjerenja shematski je prikazan na slici 26. Djelovanjem neke mehaničke sile na dinamometar zbog nastupajuće deformacije mjernih traka odnosno promjene njihova otpora mijenja se izlazni napon s Wheatstone-ova mosta s obzirom na ulazni napon napajanja. Usljed promjene amplitude i faznog pomaka javlja se izobličeni izlazni signal. Taj signal je jako slab i da bi ga uopće mogli registrirati i dalje operirati s tim signalom potrebno je isti pojačati. Stoga ovaj signal ulazi u pojačalo u kojem prvo dolazi do multipliciranja amplitude, što je primarna zadaća pojačala. Ovako pojačani signal ide dalje u demodulator. Paralelno sa signalom u demodulator dolazi i referentni signal pravokutnog oblika te dolazi do njihova superponiranja i noseći signal se mijenja pod utjecajem tzv. obavjesnog signala. [3]

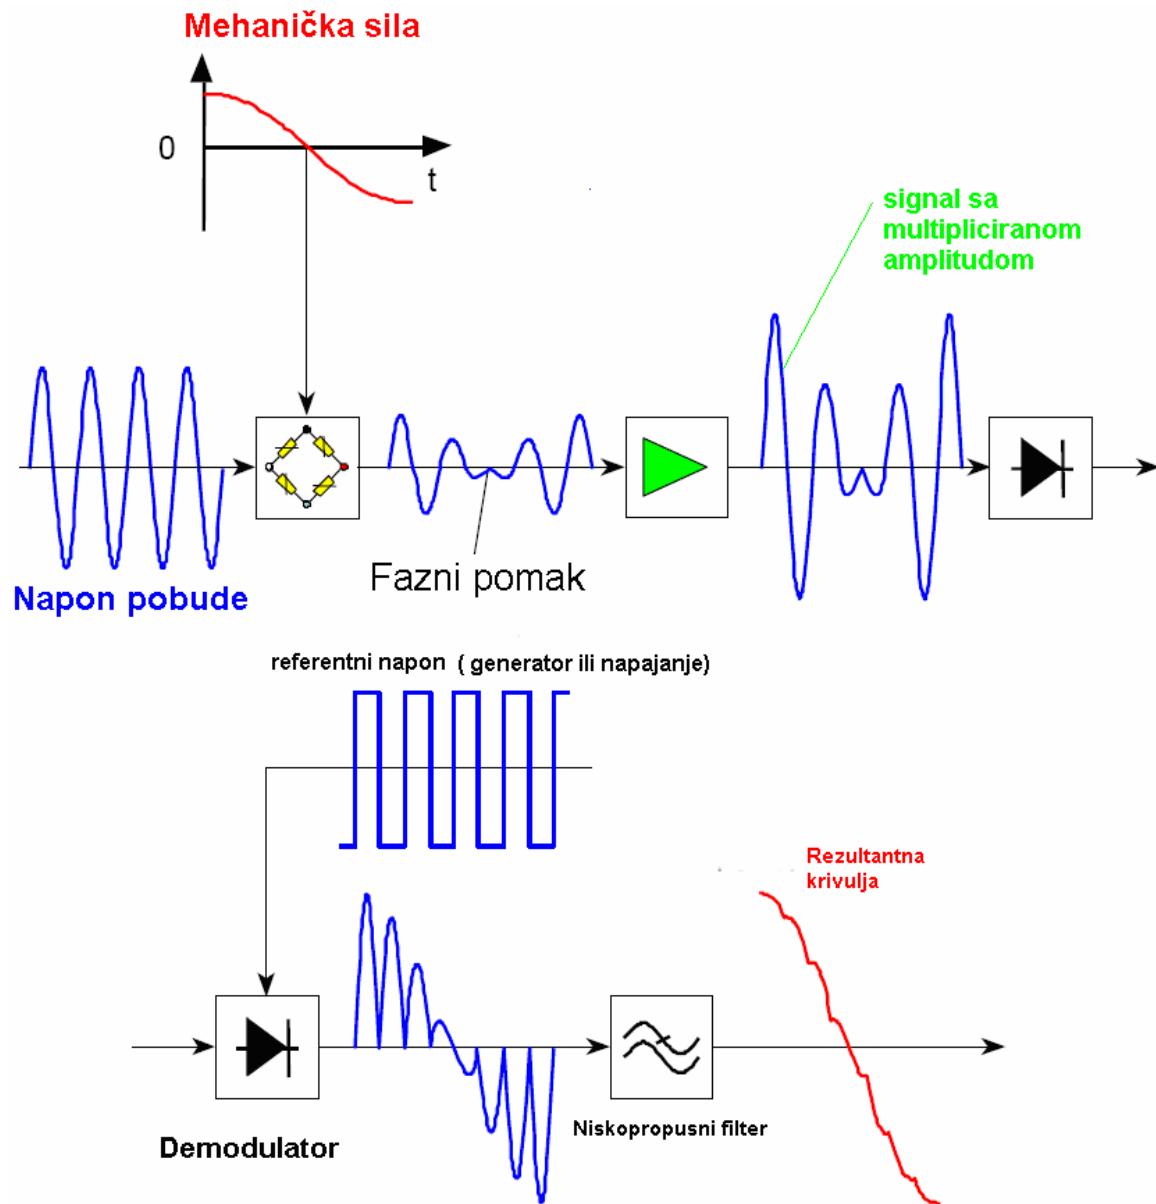

Slika 26. Promjena signala u mjernom sustavu [3]

Noseća frekvencija  $f_T$  je frekvencija referentnog napona. Brzina uzorkovanja je brzina pri kojoj se uzorkuje obavjesni signal uzorkovan tijekom modulacije. Frekvencija nosećeg signala je obično mnogo veća od najveće frekvencije ulaznog obavjesnog signala. Nyquistov teorem uzorkovanja zahtjeva da brzina uzorkovanja bude veća od dvostrukog zbroja noseće frekvencije i najveće

frekvencije moduliranog signala da bi demodulator informaciju povratio točno bez gubitaka. [15]

Ovisno što je preneseno nosećim valom amplituda, frekvencija ili fazni pomak, ta informacija će se uzimati kao osnova za formiranje novog signala. U slučaju MGCPplus pojačala riječ je o faznom pomaku i frekvenciji. Naposljeku signal ide u niskopropusni filter što je malo opširnije opisano u točki 3.3.2. Filtrirani signal sadrži vršne vrijednosti prijašnjeg signala čime nastaje resultantni izlazni signal koji daje informaciju o mjerne vrijednosti, što se očitava na displeju ili šalje dalje na računalo kako bi se podaci dodatno obradili pomoću različitih programskih paketa.

U slučaju mjernog sustava korištenog u ovom radu za obradu podataka koristi se programski paket Catman.


### 3.3.2. Filtriranje signala

U elektroničkim uređajima potrebno je eliminirati različite oscilacije i pobude koje predstavljaju smetnje. To su tzv. šumovi. Premda se dio takvih smetnji otklanja dobrom uzemljenjem i efektom Faraday-evog kaveza, ostaju frekvencije koje se na taj način ne mogu otkloniti, a s druge strane javlja se i potreba da se kontrolira točno područje frekvencija koje nisu poželjne. Sklopovi kojima se kontrolira određeno frekvencijsko područje nazivaju se filteri. [15]

Filtriranje signala vrši se radi eliminiranja određenih frekvencijskih područja u signalu (niskofrekventnih, visokofrekventnih ili pojasa srednje frekvencije). Ovisno o njihovoj frekventnoj karakteristici filteri se dijele na: niskopropusne, visokopropusne, pojastno-propusne i pojastno-nepropusne i uskopojasne (rezonantne). Filtriranje signala sastoji se u nepropuštanju ili propuštanju signala niskih, srednjih ili visokih frekvencija i to iz određenog spektra frekvencija ulaznog signala. Pojas frekvencija koji se propušta naziva se propusna zona, a pojas koji

se ne propušta jest nepropusna zona. Ovdje je riječ o pasivnim filterima i njihovom integralnom ili derivacijskom djelovanju. [16]

Na slici 27 dana je usporedba karakteristika visokopropusnog i niskopropusnog filtera. Visokopropusni filter propušta signale većih frekvencija (frekvencije veće od donje granične frekvencije). Za razliku od visokopropusnog, niskopropusni filter propušta samo signale nižih frekvencija, frekvencija manjih od gornje granične frekvencije. Signale viših frekvencija ovaj filter prigušuje.

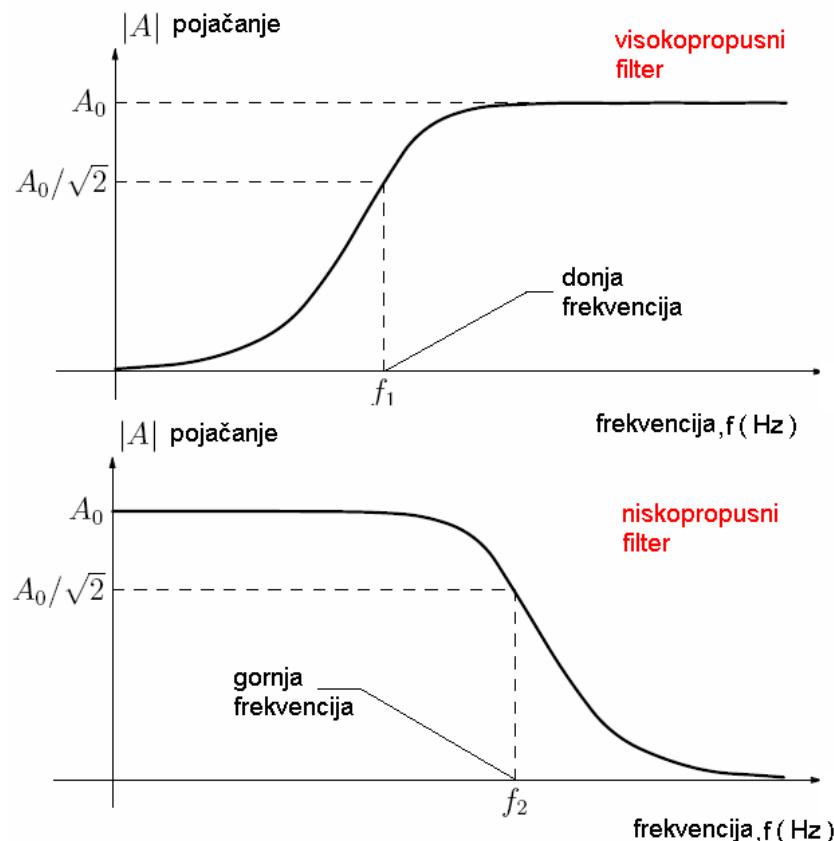

Slika 27. Usporedba karakteristika visokopropusnog i niskopropusnog filtera [16]


Kod visokopropusnog filtera vidljivo je iz grafa njegovo derivacijsko djelovanje koje proizlazi iz odgovarajuće kombinacije otpornika i kondenzatora. Dakle oni manifestiraju potpuno inverznu karakteristiku u odnosu na niskopropusne filtere.

### 3.3.2.1. Visokopropusni filteri

Visokopropusni filteri se koriste, da bi se suzbile neželjene interferencije niskih frekvencija ispod definirane prekidne frekvencije. Visokopropusnim filterom mogu se suzbiti spore fluktuacije kao što su one nastale utjecajem temperature. Visokopropusni filteri nemaju svrhu kad su spojeni na otporničke termometre i termoelemenate.

### 3.3.2.2. Niskopropusni filteri

Niskopropusni filteri se koriste da bi se suzbile neželjene interferencije visokih frekvencija iznad definirane prekidne frekvencije. Odziv amplitude, kašnjenje faze i impulsni odziv su ovisni o karakteristici filtera. Interesantne su 2 vrste niskopropusnih filtera: Butterworth i Bessel (slike 28 i 29). Butterworth-ova karakteristika pokazuje linearni odziv amplitude koji onda padne strmo iznad prekidne frekvencije. Nadvišenje je oko 10%. Bessel-ova karakteristika prikazuje impulsni odziv sa jako malim ili nikakvim nadvišenjem. Amplitudni odziv pada puno blaže. Butterworth-ova karakteristika je u uporabi kad je potrebno jako suzbijanje amplitude, malo iznad prekidne frekvencije  $f_g$ . Inače se koristi Bessel-ova karakteristika. [13]

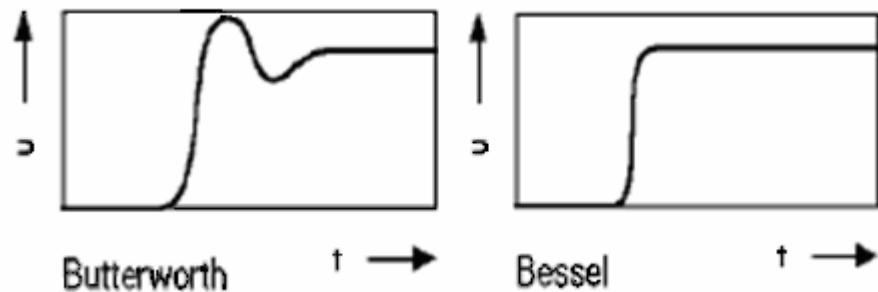

Slika 28. Karakteristika Butterworth filtera

Slika 29. Karakteristika Bessel filtera

## 4. Umjeravanje po normi DIN EN ISO 7500-1

### 4.1. Općenito o normi DIN EN ISO 7500-1

Umjeravanje kidalice provodi se prema normi DIN EN ISO 7500-1: "Metalni materijali- Ispitivanje statičkih jednoosnih kidalica- Dio 1: Vlačno / tlačne kidalice - Ispitivanje i umjeravanje mjernog sustava sile".

Norma propisuje da se kidalice umjeravaju korištenjem dinamometra jednakog ili boljeg razreda točnosti od same kidalice ili korištenjem etalonskih utega, ako je riječ o manjim silama. Dinamometri korišteni pri umjeravanju moraju udovoljavati zahtjevima norme EN ISO 376 [5].

### 4.2. Opis postupka umjeravanja

Ispitivanje kidalice sastoji se od :

- \* općeg pregleda kidalice uključujući i pomoćni pribor,
- \* umjeravanja mjernog sustava sile.

Oznake značajne u postupku umjeravanja kidalice prikazane su u tablici 3. [5]

Tablica 3. Veličine pri umjeravanju kidalice

Simbol	Jedinica	Značenje veličine
a	%	Relativna rezolucija pokazivača sile kidalice
b	%	Relativna greška ponovljivosti sustava za mjerjenje sile
$f_0$	%	Relativna greška nule sustava za mjerjenje sile
F	N	Stvarna sila očitana na etalonu za rastući niz ispitnih sila
$F''$	N	Stvarna sila očitana na etalonu za opadajući niz ispitnih sila
$F_c$	N	Stvarna sila očitana na etalonu za dopunski niz rastućih sila u najmanjem mjernom području
$F_i$	N	Sila očitana na pokazivaču sile kidalice za rastući ispitni niz
$F_i''$	N	Sila očitana na pokazivaču sile kidalice za opadajući ispitni niz
$\bar{F}_i, \bar{F}$	N	Aritmetičke srednje vrijednosti nekoliko mjerena sile $F_i$ i $F$ na istoj mjernoj točki
$F_{imax}, F_{imin}$ $F_{max}, F_{min}$	N	Maksimalna i minimalna vrijednost sile $F_i$ i $F$ na istoj mjernoj točki
$F_{ic}$	N	Sila očitana na pokazivaču sile kidalice u rastućem dopunskom nizu mjerena u najmanjem mjernom području
$F_{i0}$	N	Ostatak sile očitan na pokazivaču sile kidalice nakon uklanjanja opterećenja
$F_N$	N	Nazivna vrijednost mjernog područja kidalice
q	%	Relativna greška točnosti sustava za mjerjenje sile
r	N	Rezolucija pokazivača sile kidalice
v	%	Relativna greška reverzibilnosti (histereze) sustava za mjerjenje sile

Prvi korak umjeravanja odnosi se na opći pregled kidalice. Prvo se obavlja vizualni pregled kojim se provjerava da nema izraženog trošenja ili oštećenja na vodilicama traverze ili čeljusti, da kidalica nije izložena štetnom djelovanju okoline

(prašina, vibracije, lokalne promjene temperature, elektromagnetsko zračenje, korozija), te da se mase utega mogu korektno identificirati, ako se radi o kidalici s klatnom i utezima. [5] Nakon toga se provodi pregled strukture kidalice kojom se utvrđuje da li struktura i čeljusti omogućuju aksijalnu primjenu sile. Zadnji korak predstavlja pregled mehanizma za pogon traverze. Pogonski mehanizam traverze treba omogućiti jednoliku i postepenu promjenu sile te postizanje različitih vrijednosti diskretnih sila za zadovoljavajućom točnošću.

Nadalje potrebno je odrediti rezoluciju pokazivača sile koji može biti digitalan ili analogan. Kod digitalnog pokazivača rezolucija ( $r$ ) je jednaka minimalnom pomaku na brojaču numeričkog pokazivača kada je kidalica neopterećena, a motor i upravljački sustav rade. Preko rezolucije "r" određuje se vrijednost relativne rezolucije pokazivača sile (a) i to za svaku mjeru točku umjeravanja :

$$a = \frac{r}{F_i} \cdot 100 , \% \quad (11)$$

Relativna rezolucija nesmije prijeći vrijednosti navedene u tablici 4 za razmatrani razred točnosti kidalice. [4, 5]

Tablica 4. Karakteristične vrijednosti sustava za mjerjenje sile

Razred točnosti mjernog područja	Maksimalna dopuštena vrijednost, %				
	Relativne greške				Relativna rezolucija $a$
	točnosti $q$	ponovljivosti $b$	histereze $v$	nule $f_0$	
0,5	$\pm 0,5$	0,5	$\pm 0,75$	$\pm 0,05$	0,25
1	$\pm 1,0$	1,0	$\pm 1,5$	$\pm 0,1$	0,5
2	$\pm 2,0$	2,0	$\pm 3,0$	$\pm 0,2$	1,0
3	$\pm 3,0$	3,0	$\pm 4,5$	$\pm 0,3$	1,5

U tablici 4 također su prikazane dozvoljene vrijednosti relativnih grešaka mjernog sustava kidalice. Smatra se da je mjerno područje ispravno ukoliko su dobiveni zadovoljavajući rezultati unutar područja od najmanje 20% pa do 100% nazivne vrijednosti.

Induciranoj sili očitanoj na kidalici ( $F_i$ ) odgovara referentna vrijednost promjene napona ( $X_{REF}$ ), a stvarnoj sili ( $F$ ) očitanoj na etalonu odgovara izmjerena vrijednost promjene napona ( $X$ ). Za svaku mjernu točku računa se aritmetička sredina vrijednosti izmjerenih u pojedinim nizovima mjerjenja pri istoj diskretnoj sili i označava se  $X_{sr}$ . Aritmetička sredina je potrebna za računanje relativnih grešaka točnosti ( $q$ ) i ponovljivosti ( $b$ ). Relativna greška točnosti određuje se pomoću jednadžbe :

$$q = \frac{X_{REF} - X_{sr}}{X_{sr}} \cdot 100, \% \quad (12)$$

a relativna greška ponovljivosti slijedi iz izraza:

$$b = \frac{X_{max} - X_{min}}{X_{sr}} \cdot 100, \% \quad (13)$$

gdje su  $X_{max}$  i  $X_{min}$  najveća i najmanja vrijednost izmjerene pri istoj diskretnoj sili.

Rrelativna greška histereze, reverzibilnosti ( $\nu$ ) dana izrazom:

$$\nu = \frac{X_{REF} - X_2''}{X_{sr}} \cdot 100, \% \quad (14)$$

Gdje je  $X_2''$  vrijednost izlaznog signala očitana u silaznom nizu za određenu diskretnu silu. [4, 5]

Relativne greške  $q$ ,  $b$  i  $v$  računaju se za svaku mjernu točku i trebaju zadovoljavati vrijednosti navedene u tablici 4.

Relativna greška nule ( $f_0$ ) računa se za svaki niz mjerena kao omjer sile koja preostaje na kidalici nakon rasterećenja i nazivne sile mjernog područja:

$$f_0 = \frac{F_{i0}}{F_N} \cdot 100, \% \quad (15)$$

Ove greške i relativna rezolucija su faktori pomoću kojih se vrši klasifikacija ispitivanog uređaja.

Dodatno treba ispitati utjecaj mehaničkog pribora kao što su prateća kazaljka i uređaj za zapisivanje. To je moguće ispitati sljedećim metodama ovisno o tome da li se kidalica normalno koristi sa ili bez pribora. Ako se pribor obično ne koristi, tada je potrebno provesti tri rastuća niza mjerena u svim mjernim područjima i to bez priključnog pribora te jedan niz mjerena u najmanjem mjernom području sa priključenim priborom. Ukoliko se kidalica normalno koristi sa priborom tada je potrebno načiniti tri rastuća niza mjerena u svakom mjernom području s priborom priključenim na kidalicu te jedan dodatni niz mjerena u najmanjem mjernom području bez priključnog pribora. Greška točnosti se u tom slučaju računa uvezši u obzir tri niza mjerena, a greška ponovljivosti se računa iz četiri niza. Pri tom moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti :

- za umjeravanje sa konstantnom silom  $F_i$ :

$$100 \cdot \left| \frac{F_i - F_c}{F_c} \right| \leq 1,5 \cdot |q| \quad (16)$$

- za umjeravanje sa konstantnom stvarnom silom  $F$ :

$$100 \cdot \left| \frac{F_{ic} - F}{F} \right| \leq 1,5 \cdot |q| \quad (17)$$

Kada su za umjeravanje jednog mjernog područja potrebna dva dinamometra tada se ista sila zasebno primjenjuje na oba dinamometra, a razlika relativnih grešaka točnosti ne smije biti veća od 1,5 puta vrijednost greške ponovljivosti:

$$q_1 - q_2 \leq 1,5 \cdot b \quad (18)$$

U postupku umjeravanja kidalica se prvo predoptereće tri puta do vrijednosti nazivne sile, a nakon toga je potrebno načiniti tri rastuća niza mjerena. Svaki niz mjerena mora sadržavati bar pet mjernih točaka približno jednoliko raspoređenih u području 20 % do 100 % nazivne vrijednosti. Prije svakog uzlaznog niza dinamometar se rotira za  $120^\circ$  i potom predoptereće do vrijednosti nazivne sile.

Kod umjeravanja bitno je dinamometar pravilno pozicionirati na kidalici na način da se njegov centar upravo podudara s aksijalnom osi opterećenja kidalice.

[4, 5]


## 5. Eksperimentalni dio

Na slici 30 prikazana je umjeravana kidalica sa upravljačkom jedinicom spojenom na osobno računalo. Riječ je o modelu EU40mod, njemačkog proizvođača WPM.



Slika 30. Umjeravana kidalica sa upravljačkim uređajem i PC-om

Kidalica je umjeravana tlačnim opterećivanjem pri čemu je korištena zglobna tlačna ploča. Ova se ploča nalazi s donje strane traverze i u postupku umjeravanja nalježe na tlačnu napravu smještenu na glavi dinamometra kako je prikazano na slici 31.

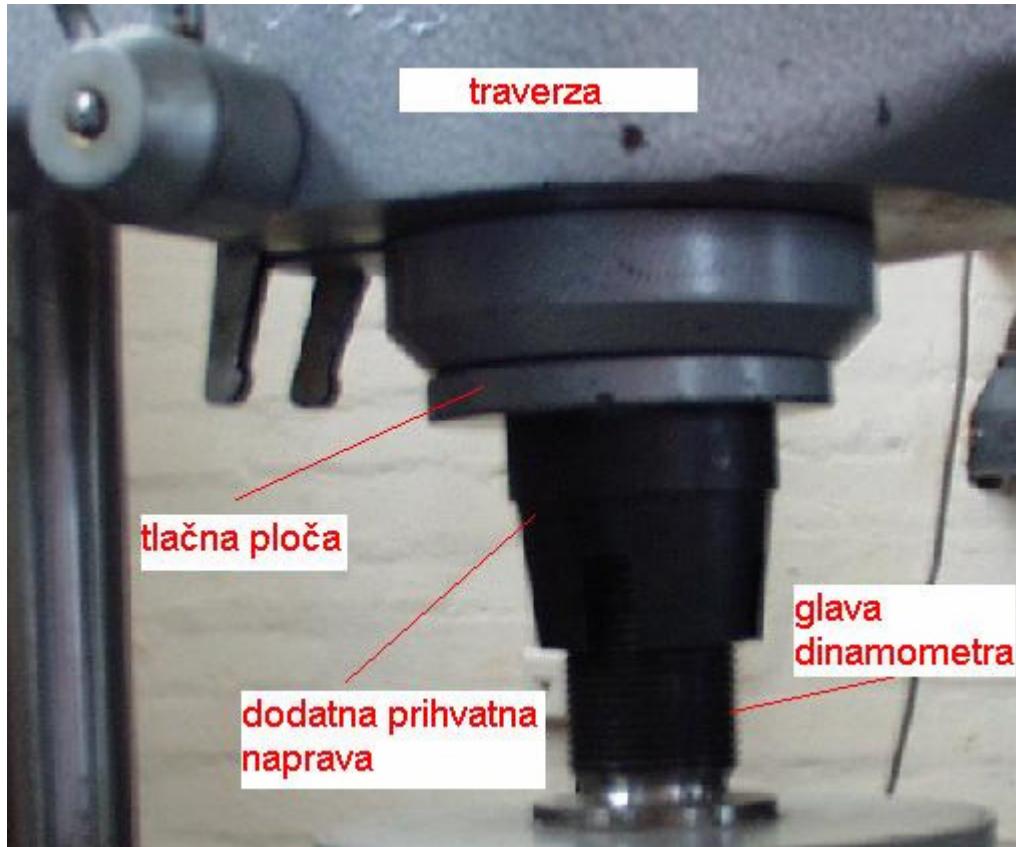

Slika 31. Prikaz tlačnog opterećivanja dionamometra

Kidalica je umjeravana s dinamometrom različito pozicioniranim s obzirom na aksijalnu os opterećenja. Stoga je prvo umjeravanje napravljeno s dinamometrom postavljenim upravo u centru tlačne ploče, a u narednim umjeravanjima dinamometar je izmaknut za udaljenost: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm i 25 mm.

Nakon temeljitog pregleda kidalice, provedeno je mjerjenje temperature (temperatura mora ostati stabilna u granicama  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  u svakom nizu mjerena) i mjerjenje hrapavosti tlačnih ploča, instrumentom za mjerjenje hrapavosti (slika 32) interne oznake LIMS 401/SD.



Slika 32. Instrument za mjerjenje hrapavosti

Pri određivanju hrapavosti radi se serija izmjera od 5 vrijednosti za gornju tlačnu ploču, te donju ploču, tablica 5.

Tablica 5. Izmjerene vrijednosti hrapavosti tlačnih ploča

Mjerenje		1	2	3	4	5	Srednja vrijednost
Hrapavost, μm	gornja ploča	2.7	3,5	3,8	3,0	2,9	3.18
	donja ploča	3,6	3,9	2,8	2,5	2,0	2.96

Na temelju provedenih mjerena izračunate su srednje vrijednosti hrapavosti. Hrapavost gornje tlačne ploče prosječno iznosi  $3.18 \mu\text{m}$ , a donje ploče  $2.96 \mu\text{m}$  što su vrijednosti koje su zadovoljavajuće i u skladu sa normom.

Zatim se mjeri tvrdoća tlačnih ploča, tvrdomjerom interne oznake LIMS 305/MIC 10 DL. Tvrdoća je određena na 5 mjeseta na svakoj tlačnoj ploči, tablica 6.

Tablica 6. Izmjerene vrijednosti tvrdoće tlačnih ploča

<b>Mjerenje</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Srednja vrijednost</b>
<b>Tvrdoća, HRC</b>	<b>gornja ploča</b>	56,2	57,5	58,0	56,2	57,7	57,1
	<b>donja ploča</b>	58,6	58,1	55,9	57,0	57,3	57,4

Srednja vrijednost za gornju ploču iznosi 57.1 HRC, a za donju ploču 57.4 HRC. Budući da su izmjerene tvrdoće veće od 55 HRC koliko je propisano normom tlačne ploče kidalice zadovoljavaju i u tom pogledu. Prenosni tvrdomjer za mjerjenje tvrdoće metodom po Rockwellu C prikazan je na slici 33.




Slika 33. Prenosni tvrdomjer

Kako se vidi na slici instrument ima sondu s pomoću koje se očitava tvrdoća na površini tlačnih ploča. Ovaj instrument je proizvod njemačke firme Krautkramer. Instrument ima i priključak za prenos (eksportiranje) podataka.

Dodatno je potrebno izmjerit i ravnoću tlačnih ploča pomoću lineala. Ravnoća mora biti takva da na 100 mm nema odstupanja većeg od 0.01 mm, ako nije drugačije specifirano zahtjevima određenog ispitivanja [4].

Nakon ovih mjerenja izvršena je provjera da li je moguće postizati određene vrijednosti sile jednoliko bez naglih skokova tj. bez trzaja. S tim u vezi na slici 34 prikazano je sučelje u kojem se može mijenjati vrijednost sile, brzina prirasta opterećenja i smjer sile.

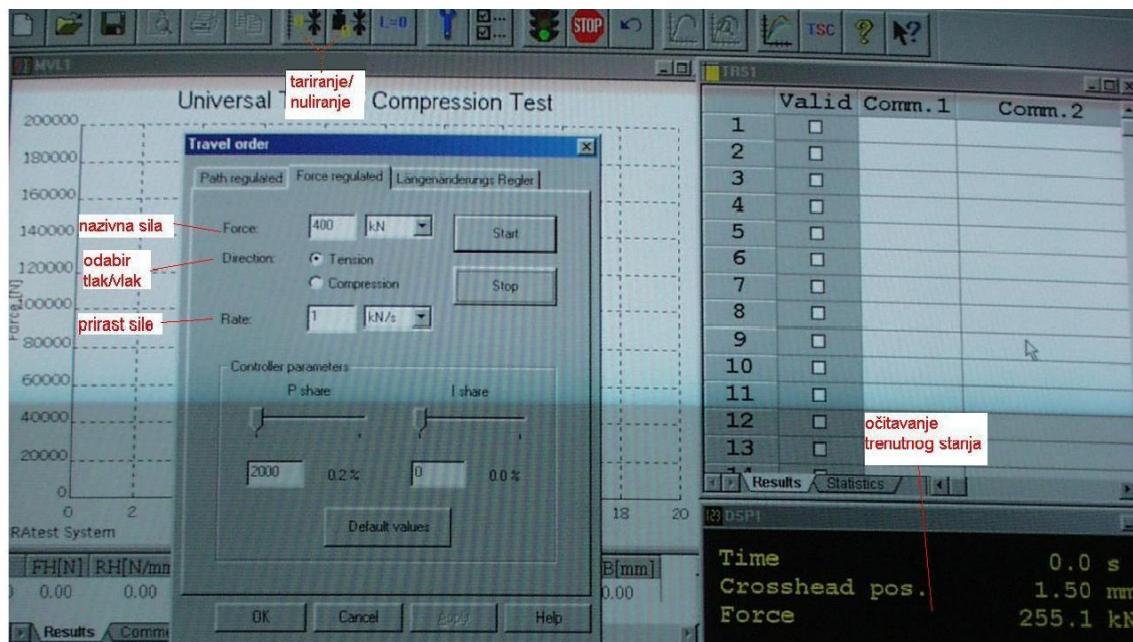

Slika 34. Sučelje upravljačkog programa kidalice

Zatim je provedeno namještanje pojačala s obzirom na korišteni dinamometar Z4 /500 kN. To su koraci koje treba poduzeti, da bi se počelo mjeriti sa MGCplus-om. Koraci u namještanju mjernog lanca jesu slijedeći:

1. Postavke karakteristične za dinamometar : tip mosta, napon napajanja, k- faktor osjetljivosti
2. Postavke za ugađanje : vrijednost nule, nazivna vrijednost, postavke filtera.
3. Postavke karakteristične za displej: jedinice, decimalna mjesta, raspon skale, korak.

Vrijednost nule i mjerno područje može se postaviti na dva načina:

- a) unošenjem karakteristika dinamometra
- b) direktnim učitavanjem već pohranjenih podataka

Namješteni su slijedeći parametri :

- ※ napon napajanja Wheatstone-ovog mosta 5 V;
- ※ cijeli most, 4 mjerne trake;
- ※ mjerno područje: 2.50000 mV/V, (osiguranje zbog preopterećenja);
- ※ vrijednost "nule" je postavljena na 0 mV/V;
- ※ izabrana je mjerna jedinica: mV/V;
- ※ odabran je korak (tj. rezolucija pojačala) 0.00001 mV/V
- ※ izabrana je frekvencija 10 Hz, Butterworth filter (zbog bržeg odziva)

Namještanje ovih parametara vrši se pomoću niza tipkala koja se nalaze na prednjoj strani MGCplus-a, slika 35. Namještanje parametara prati se na pokazivaču pojačala.



Slika 35. Pojačalo MGCplus


U postupku umjeravanja kidalica se prvo predoptereće tri puta do vrijednosti nazivne sile 400 kN. Ova predopterećenja su provedena uz brzinu prirasta sile od 10 kN/s. Kod svakog predopterećenja potrebno je zabilježiti vrijednost signala prije opterećivanja, zatim pri vrijednosti maksimalne sile i nakon rasterećenja.

Tablica 7. Vrijednosti izlaznog signala kod preopterećenja

<b>Udaljenost dinamometra od aksijalne osi opterećenja pd mm</b>	<b>Niz 1</b>	<b>Niz 2</b>	<b>Niz 3</b>
	mV/V	mV/V	mV/V
<b>0</b>	0	0	0
	1,60371	1,60381	1,60325
	-0,00023	-0,00016	0,00006
<b>5</b>	-0,00001	-0,00002	0
	1,60208	1,60281	1,60299
	-0,00021	0,00024	0,00005
<b>10</b>	0,00003	0,00002	0
	1,59621	1,59656	1,59939
	-0,00015	0,00001	0,00005
<b>15</b>	0	0,00002	0
	1,59412	1,59726	1,59744
	-0,00025	-0,00008	0,00003
<b>20</b>	-0,00006	0,00000	0,00002
	1,59689	1,59454	1,59315
	0,00000	0,00004	0,00000
<b>25</b>	0	0,00001	0
	1,58714	1,58886	1,58895
	-0,00009	-0,00016	-0,00010

Nakon preopterećenja slijede nizovi umjeravanja od čega su tri uzlazna niza sa rastućom ispitnom silom sve do vrijednosti 400 kN, te jedan silazni niz s opadajućom silom od 400 kN prema 0. U svim nizovima se koriste iste vrijednosti sile  $F_i$  te se svaki niz sastoji od pet diskretnih sila pravilno raspoređenih u području od 20 % do 100 % nazivne vrijednosti. Prirast sile u uzlaznim nizovima iznosio je 1 kN/s. Kod rasterećenja ova je brzina veća i iznosi 10 kN/s. Prije početka svakog niza umjeravanja potrebno je načiniti nuliranje odnosno vrijednost izlaznog signala na pokazivaču pojačala postaviti na nulu.

U sljedećem koraku dinamometar se pomiče u desno na određenu udaljenost od aksijalne osi opterećenja označenu s **pd** i sljedi potpuno istovjetan postupak umjeravanja. U svrhu pozicioniranja dinamometra, na gornjoj tlačnoj ploči iscrtana je mreža pomoćnih linija radi lakšeg i točnijeg namještanja dinamometra.

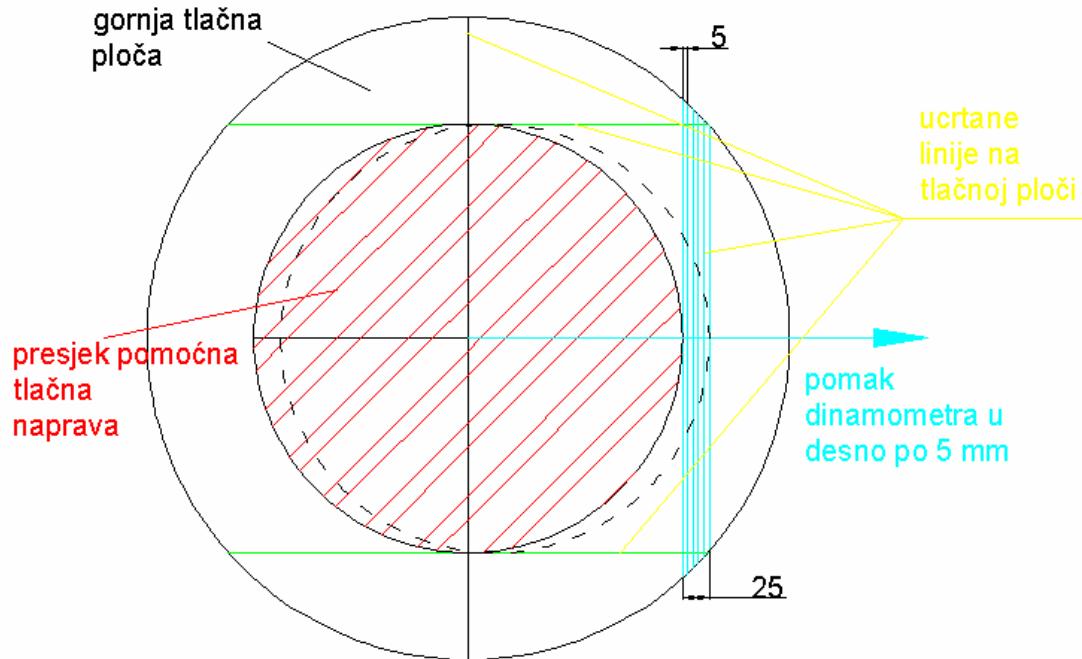

Slika 36. Prikaz položaja dinamometra kod umjeravanja

Na slici 36 prikazani su različiti položaji dinamometara pri čemu je udaljenost od centra tlačne ploče iznosila 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm i 25 mm.


## 5.1. Rezultati umjeravanja

U tablici 8 navedene su vrijednosti izlaznog signala zabilježene pri mjerenuju u različitim nizovima za različite udaljenosti dinamometra od osi opterećenja.


Tablica 8. Rezultati umjeravanja za različite položaje dinamometra

<b>pd [mm]</b>	<b>Serija 1 X<sub>1</sub> [mV/V]</b>	<b>Serija 2 X<sub>2</sub> [mV/V]</b>	<b>Serija 2" X<sub>2</sub>" [mV/V]</b>	<b>Serija 3 X<sub>3</sub> [mV/V]</b>
<b>0</b>	0,32023	0,32014	0,32106	0,32008
	0,64066	0,64066	0,64272	0,64054
	0,96151	0,96141	0,96449	0,96137
	1,28230	1,28197	1,28622	1,28198
	1,60285	1,60318	-	1,60321
<b>5</b>	0,31998	0,31997	0,32155	0,32011
	0,64040	0,64028	0,64343	0,64055
	0,96134	0,96090	0,96548	0,96115
	1,28192	1,28141	1,28710	1,28185
	1,60287	1,60235	-	1,60262
<b>10</b>	0,31962	0,31956	0,32196	0,31952
	0,63938	0,63960	0,64398	0,63948
	0,95957	0,95973	0,96625	0,95973
	1,27968	1,28014	1,28834	1,27988
	1,60006	1,60034	-	1,60051
<b>15</b>	0,31848	0,31878	0,32294	0,31890
	0,63709	0,63805	0,64609	0,63800
	0,95551	0,95751	0,96939	0,95785
	1,27457	1,27660	1,29255	1,27720
	1,59348	1,59649	-	1,59697
<b>20</b>	0,31807	0,31837	0,32661	0,31795
	0,63624	0,63699	0,64919	0,63606
	0,95471	0,95591	0,97247	0,95423
	1,27328	1,27457	1,29567	1,27249
	1,59289	1,59367	-	1,59140
<b>25</b>	0,31736	0,31721	0,33323	0,31681
	0,63410	0,63411	0,65596	0,63519
	0,95135	0,95173	0,97884	0,95294
	1,26965	1,26892	1,30160	1,27073
	1,58770	1,58817	-	1,58986


U skladu sa normom DIN EN ISO 7500-1 mjerne točke redom su iznosile 80 kN, 160 kN, 240 kN, 320 kN i 400 kN. Sve vrijednosti su izmjerene pri temperaturi 24,6 °C uz rezoluciju pokazivača  $r=0,1$  kN. Referentne vrijednosti promjene napona ( $X_{REF}$ ) koje odgovaraju vrijednostima diskretnih sila očitanih na pokazivaču sile kidalice redom su iznosile: 0,32029 mV/V, 0,64054 mV/V, 0,96076 mV/V, 1,28093 mV/V i 1,60105 mV/V. U svrhu bolje vizualizacije podataka rezultati su prikazani i dijagramska po mjernim točkama, slike 37, 38 i 39. Na svim mjernim točakma na kojima je provedeno umjeravanje vidljivo je da se vrijednosti izlaznog signala izmjerene u rastućem nizu smanjuju kako se dinamometra udaljava od aksijalne osi opterećenja. Time se naravno povećava razlika između vrijednosti očitanog signala i referentne vrijednosti koja upravo odgovara diskretnoj sili očitanoj na kidalici. Sasvim suprotna distribucija mjernog signala susreće se u padajućim nizovima kada izmjerene vrijednosti rastu udaljavanjem dinamometra od osi opterećenja.

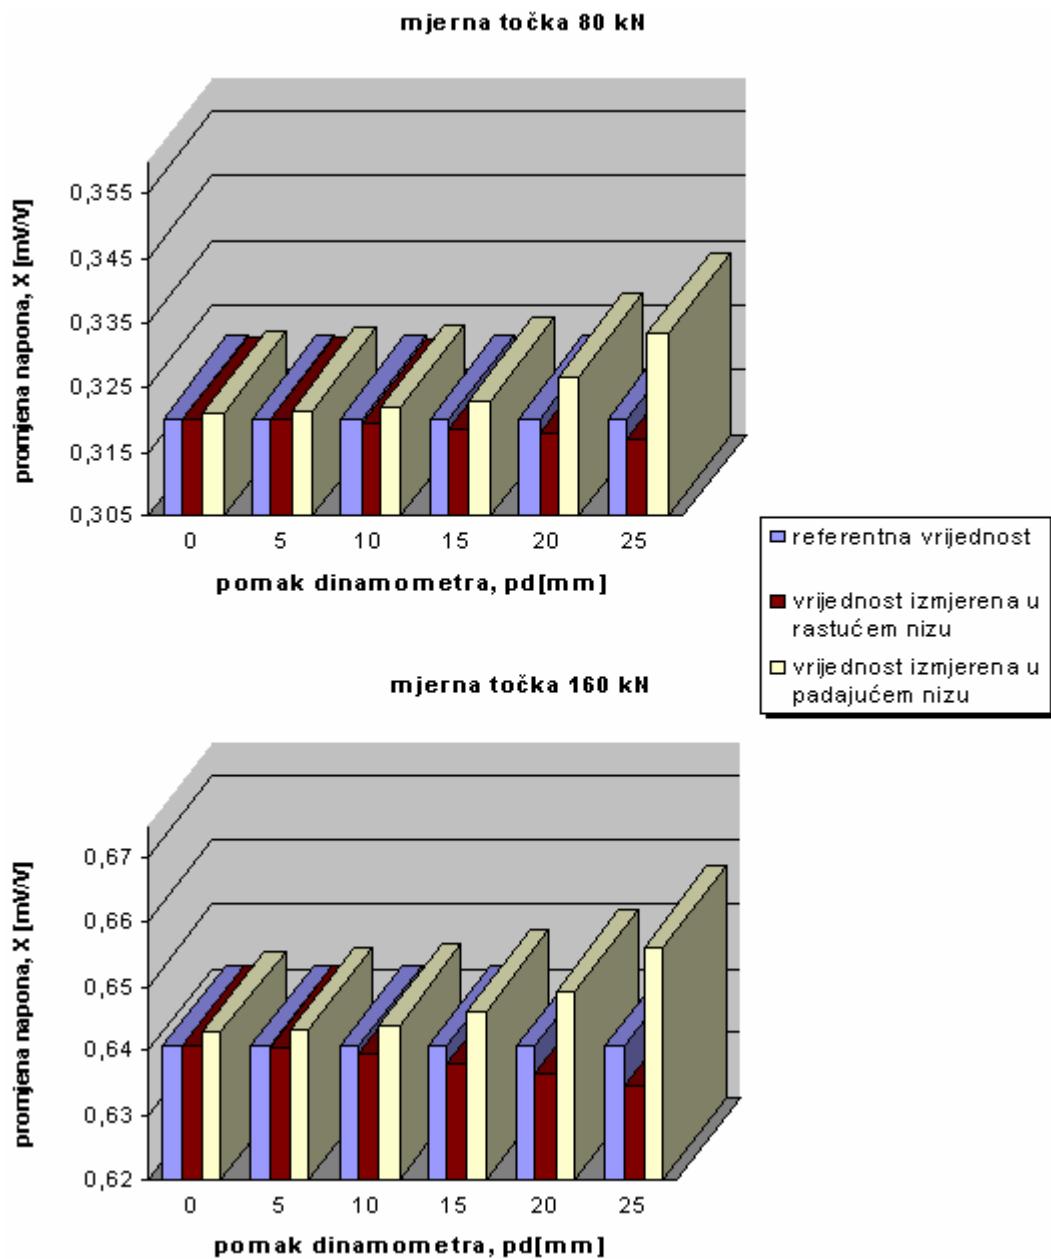

Slika 37. Vrijednosti izlaznog signala za mjerne točke 80 kN i 160 kN

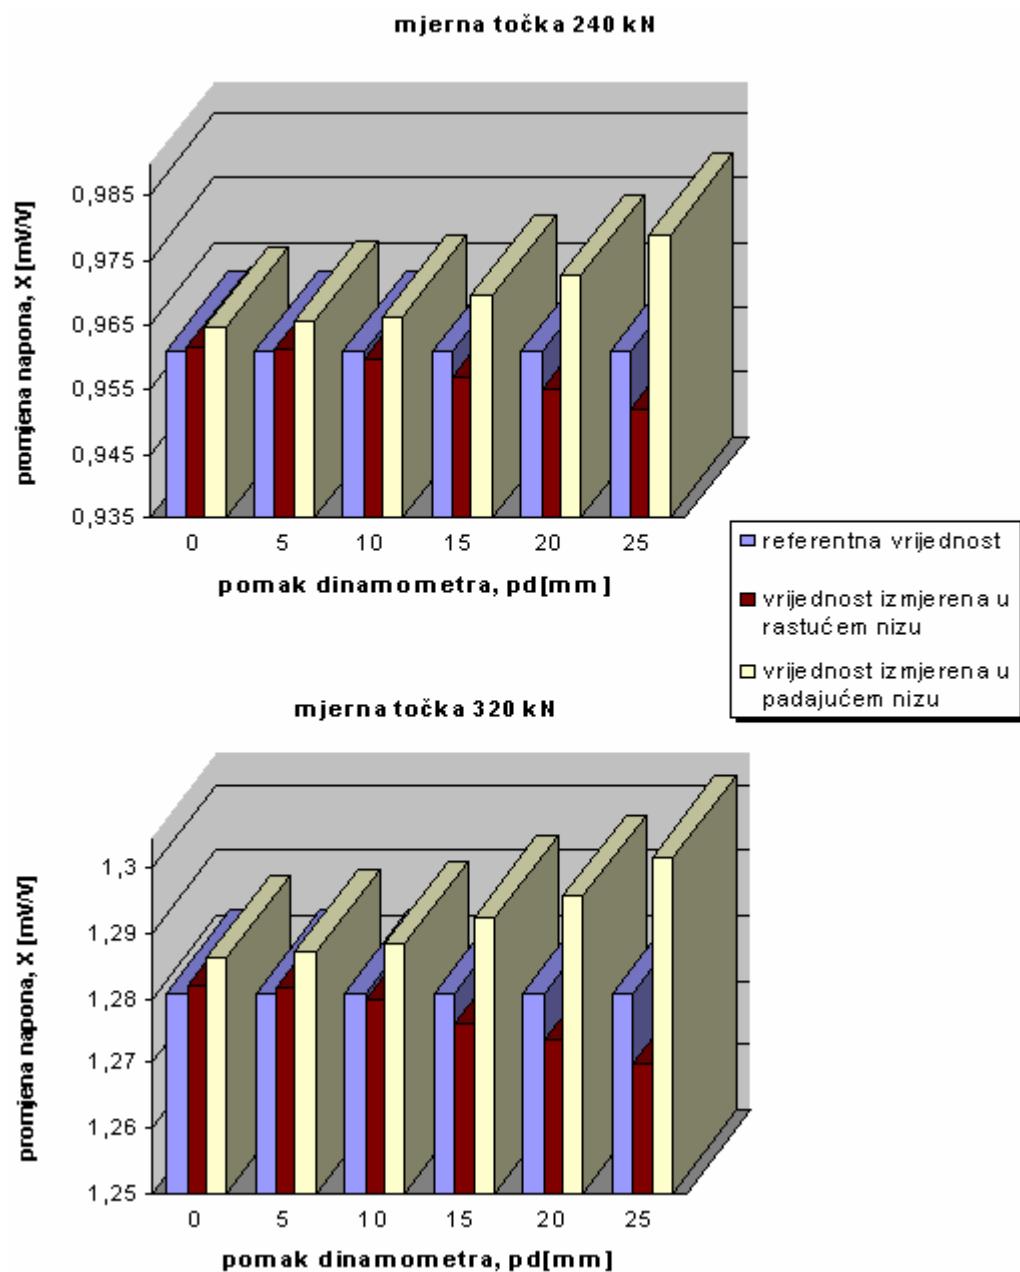

Slika 38. Vrijednosti izlaznog signala za mjerne točke 240 kN i 320 kN

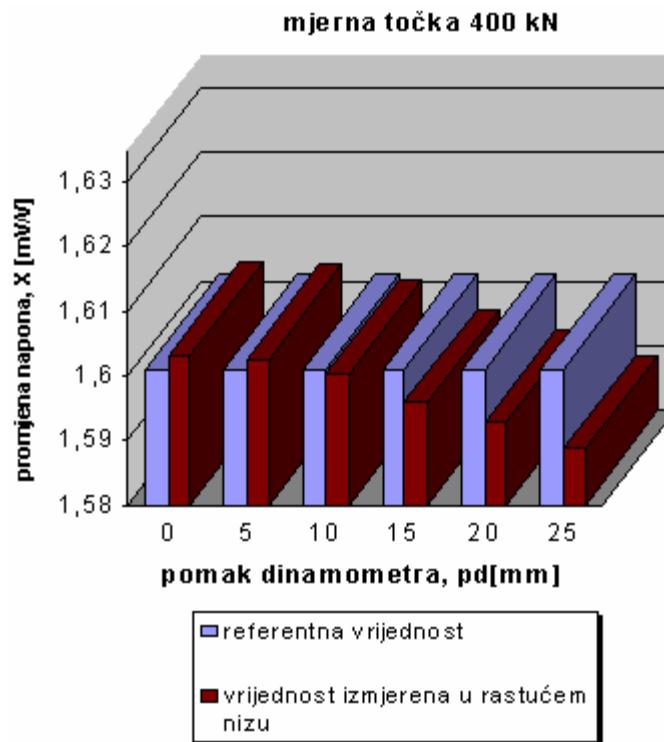

Slika 39. Vrijednosti izlaznog signala za mjernu točku 400 kN

Iz rezultata mjerenja izračunate su relativne greške kidalice prema izrazima navedenim u poglavlju 4.2 Opis postupka umjeravanja. Greške mjernog sustava sile sistematizirane u tablici 9.

Tablica 9. Vrijednosti relativnih grešaka kidalice


<b>pd [mm]</b>	<b><math>F_i</math> [kN]</b>	<b>q [%]</b>	<b>b [%]</b>	<b>v [%]</b>	<b>Niz 1 Niz 2 Niz3</b>		
					<b><math>f_{01}</math></b>	<b><math>f_{02}</math> [%]</b>	<b><math>f_{03}</math></b>
<b>0</b>	80,0	0,044	0,047	-0,241	0	0	0
	160,0	-0,012	0,019	-0,340			
	240,0	-0,070	0,015	-0,388			
	320,0	-0,090	0,026	-0,413			
	400,0	-0,127	0,022	-			
<b>5</b>	80,0	0,084	0,044	-0,393	-0,03	0	0
	160,0	0,020	0,042	-0,451			
	240,0	-0,038	0,046	-0,491			
	320,0	-0,062	0,040	-0,481			
	400,0	-0,097	0,032	-			
<b>10</b>	80,0	0,225	0,031	-0,523	0	0	0
	160,0	0,164	0,034	-0,538			
	240,0	0,113	0,017	-0,572			
	320,0	0,080	0,036	-0,579			
	400,0	0,047	0,028	-			
<b>15</b>	80,0	0,493	0,132	-0,831	0	0	-0,03
	160,0	0,444	0,151	-0,870			
	240,0	0,397	0,245	-0,902			
	320,0	0,377	0,206	-0,911			
	400,0	0,338	0,219	-			
<b>20</b>	80,0	0,679	0,132	-1,973	0	0	-0,03
	160,0	0,646	0,146	-1,352			
	240,0	0,608	0,176	-1,221			
	320,0	0,587	0,163	-1,152			
	400,0	0,527	0,143	-			
<b>25</b>	80,0	0,996	0,173	-4,080	0	0	0
	160,0	0,957	0,170	-2,430			
	240,0	0,919	0,167	-1,899			
	320,0	0,879	0,143	-1,628			
	400,0	0,785	0,136	-			

Iz tablice je vidljivo da su relativne greške nule uglavnom 0, osim vrijednosti -0,03 koja se javlja u prvom nizu za pd=5 mm i za pd=15 mm i pd=20 mm u trećem nizu.

## 5.2. Rasprava rezultata umjeravanja

Promjene izlaznog signala izmjerene u rastućim i padajućim nizovima za različite udaljenosti dinamometra od aksijalne osi opterećenja odgovaraju promjeni stvarne sile što je prikazano na slikama 40 i 41.


Iz slike 40 je vidljivo da pomakom dinamometra za  $pd=5$  mm dolazi do smanjenja stvarne sile u odnosu na onu izmjerenu za  $pd=0$  mm. Relativno odstupanje sile pri tom iznosi 0.04 % na svim mjernim točkama na kojima je provedeno umjeravanje.

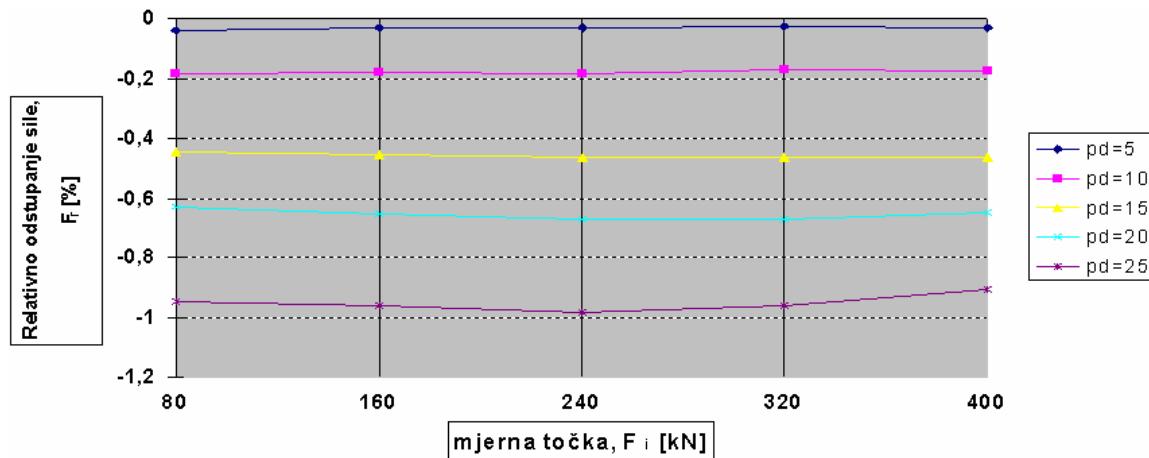

Slika 40. Relativno odstupanje stvarne sile uslijed izmicanja dinamometra  
mjereno u uzlaznim nizovima

Za veće pomake dinamometra  $pd=10$  mm i  $pd=15$  mm izmjerena vrijednost još se više snižava te se sila smanjuje za 0,18 % odnosno 0,45% što su već vrlo značajne promjene. Za još veće udaljenosti dinamometra  $pd=20$  i  $pd=25$  promjena sile više nije jednoliko izražena po svim mjernim točkama već je najveća razlika zabilježena kod točke 240 kN, a prema kraju mjernog područja odstupanje se ponovno smanjuje. Relativna odstupanja sile ( $F_r$ ) računata su pomoći srednjih vrijednosti mјerenja u nizovima 1, 2 i 3.

U padajućim nizovima gdje se vrijednosti izlaznog signala, a time i stvarne sile povećavaju izmicanjem dinamometra situacija je sasvim suprotna. U dijagramu na slici 41 prikazane su relativne promjene sile izmjerene u opadajućim nizovima. Evidentno je da izmicanjem dinamometra dolazi do povećanja sile u odnosu na početno stanje  $pd=0$  mm i to na svim mjernim točkama na kojima je provedeno umjeravanje. Relativna razlika je tim veća što je veća udaljenost dinamometra od aksijalne osi opterećenja. Najveće odstupanje javlja se na prvoj mjernej točci 80 kN posebice ako se radi o velikim pomacima dinamometra  $pd=20$  mm i  $pd=25$  mm. Za veće diskretne sile ta se razlika postepeno smanjuje pokazujući gotovo linearnu tendenciju promjene. U usporedbi s rastućim nizovima ovdje su zabilježene značajno veće promjene sile, naročito ako se radi o nižim mernim točkama.

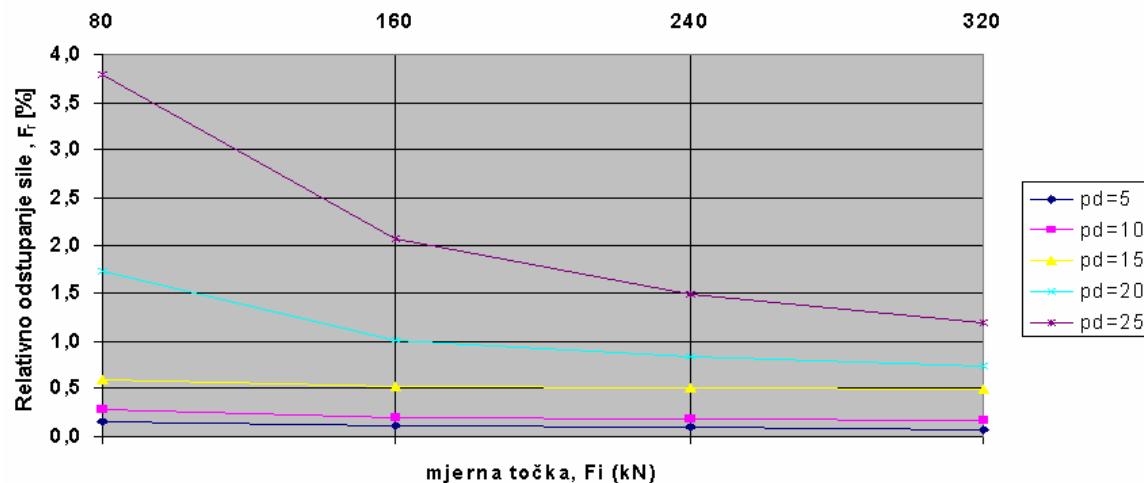


Slika 41. Relativno odstupanje stvarne sile uslijed izmicanja dinamometra mjereno u silaznim nizovima

Ovakva odstupanja sile uzrokuju značajne promjene relativnih grešaka mernog sustava kidalice.

Na slici 42 dan je prikaz kako se mijenja relativna greška točnosti  $q$  na pojedinim mernim točkama za različite pomake dinamometra  $pd$ . Greška točnosti varira između pozitivnih i negativnih vrijednosti jedino za  $pd= 0$  i  $pd= 5$  mm i to onda


kad sila dosegne cca 50 % nazivne vrijednosti. Pri većim pomacima dinamometra, ova je greška isključivo pozitivna. Razmatranjem vrijednosti relativne greške točnosti po mjernim točkama proizlazi da se u principu ova greška postepeno smanjuje prema kraju mjernog područja. Također je vidljivo da s povećanjem udaljenosti dinamometra od osi opterećenja greška raste i to pri svim silama u području od 80 kN do 400 kN.

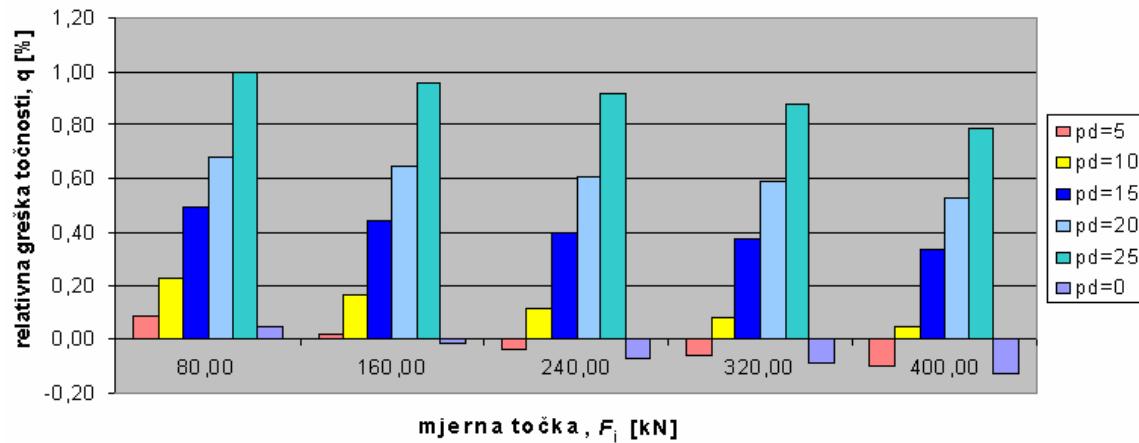

Slika 42. Relativna greška točnosti po mjernim točkama  
za različite pomake dinamometra


Također dan je i dijagramske prikaz relativne greške ponovljivosti b na slici 43 te dijagramske prikaz greške histereze v na slici 44.

Greška ponovljivosti pri ovom umjeravanju ne prelazi 0,25 % ni na jednoj mjernoj točki i time zadovoljava vrijednost navedenu za klasu točnosti 0,5. Vrijednosti ove greške čak su i manje od 0,05 % kada se radi o manjim pomacima dinamometra (pd=0 mm, pd=5 mm i pd=10 mm). Najlošiji rezultati ponovljivosti, zabilježeni su za pd=15 mm kada je na mjernej točki 240 kN greška ponovljivosti 0,24 %. Sličan trend promjene zabilježen je i za pomak dinamometra pd=20 mm pri čemu greška raste do točke 240 kN, a potom lagano pada. Za pd=25 mm vrijednosti ove greške postepeno se smanjuju kako se sila približava nazivnoj vrijednosti 400 kN.

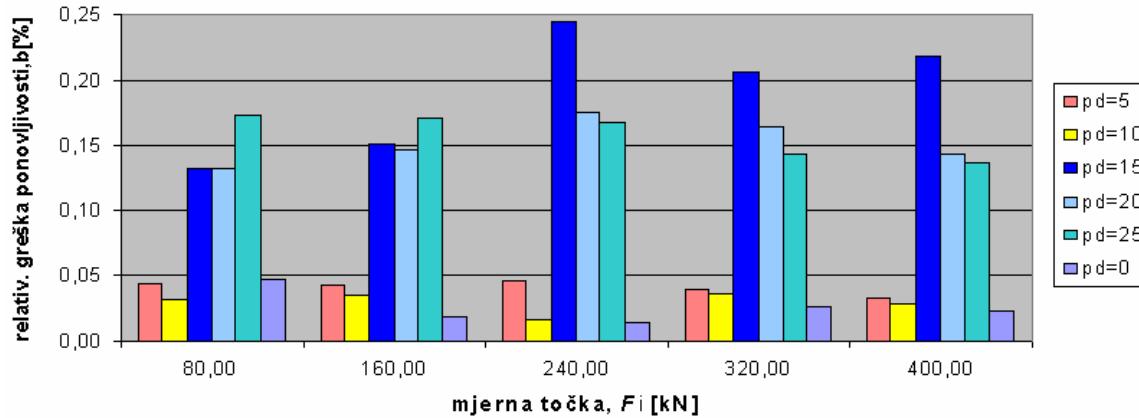

Slika 43. Relativna greška ponovljivosti po mjernim točkama za različite pomake dinamometra

Na slici 44 prikazana je relativna greška histereze na mjernim točkama na kojima je provedeno umjeravanje rastućom i opadajućom silom.

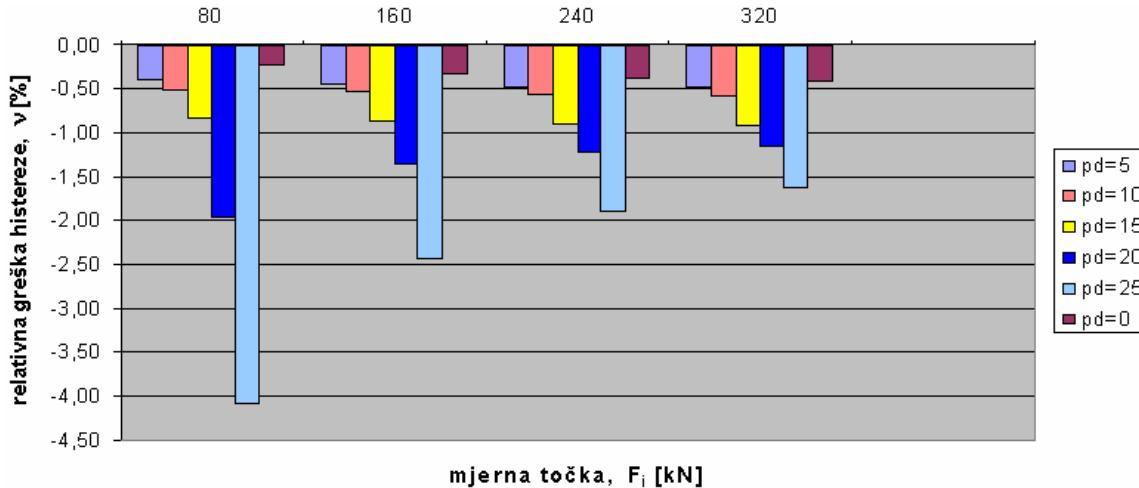

Slika 44. Relativna greška histereze po mjernim točkama za različite pomake dinamometra

Vidljivo je da se greška histereze povećava kako se dinamometar udaljava od osi opterećenja. Razmatranjem greške histereze po mjernim točkama proizlazi da je ova greška približno konstantnog iznosa unutar cijelog umjeravanog područja, za udaljenosti pd manje od 20 mm. Za veće udaljenosti greška histereze postepeno se smanjuje kako sila raste, što je osobito izraženo za udaljenost pd= 25 mm.

## 6. ZAKLJUČAK

Izmicanjem dinamometra od aksijalne osi opterećenja dolazi do promjene izlaznog signala, a time i stvarne sile. U uzlaznim nizovima mjerjenja vrijednost izlaznog signala se smanjuje s povećanjem udaljenosti dinamometra od centra opterećivanja, dok u silaznim nizovima vrijednost raste udaljavanjem dinamometra.

Ove promjene izlaznog signala odnosno mjerene stvarne sile značajno utječe i na karakteristične greške mjernog sustava kidalice. S tim u vezi greška točnosti raste na svim mjernim točkama kako se dinamometar udaljava od osi opterećenja. Razmatranjem ove greške po točkama umjeravanja može se zaključiti da se ona postepeno smanjuje prema kraju mjernog područja što je osbito izraženo za veće udaljenosti  $pd=15\text{ mm}$ ,  $pd=20\text{ mm}$  i  $pd=25\text{ mm}$ .

Greška histereze također raste udaljavanjem dinamometra od osi opterećenja i to na svim mjernim točkama na kojima je provedeno umjeravanje s ratućom i opadajućom silom. Za manje udaljenosti dinamometra  $pd=5\text{ mm}$ ,  $pd=10\text{ mm}$  i  $pd=15\text{ mm}$  greška histereze je približno konstantnog iznosa unutar cijelog ispitivanog područja, dok je za udaljenosti  $pd=20\text{ mm}$  i  $pd=25\text{ mm}$  greška najveća na prvoj mjernoj točki  $80\text{ kN}$  i postepeno se snižava na višim mjernim točkama.

Što se tiče greške ponovljivosti treba istaknuti da je ona vrlo mala, niža od  $0,25\%$ , za sve mjerne točke i ispitivane udaljenosti. Kod ove greške nije jasno izražen trend njene promjene unutar ispitivanog mjernog područja odnosno s obzirom na različite udaljenosti dinamometra od centra opterećivanja.

Pri manjim pomacima dinamometra ( $pd=5\text{ mm}$ ,  $pd=10\text{ mm}$ ) promjena karakterističnih grešaka mjernog sustava kidalice je relativno prihvatljiva jer su rezultati iako pogoršani još uvijek ostali u okvirima u kojima se kidalicu može ocijeniti kao uređaj klase 0,5. Kod svih ostalih pomaka, uočena je stanovita degradacija klase kidalice. Tako je za udaljenost  $pd=15\text{ mm}$  klasa umjeravane

kidalice 1 dok je za veće udaljenosti  $pd=20$  mm i  $pd= 25$  mm ona još lošija i kidalica se svrstava u razred 2 odnosno 3. Na pogoršanje klase najviše utječe greška histereze.

Na temelju svega iznesenog može se zaključiti da je u postupku umjeravanja kidalice vrlo bitno pravilno pozicionirati dinamometar tako da se on nalazi upravo u centru djelovanja opterećenja. Time se postižu valjani rezultati umjeravanja koji daju ispravnu sliku o točnosti ispitivanog mjerila.

## Literatura

- [1] M. Franz: "Mehanička svojstva materijala", Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, studeni 1998.
- [2] Praktičar 2, Strojarstvo 1, skupina autora, "Školska knjiga", Masarykova 28, travanj 1972.
- [3] HBM ON TOUR 2006, Bosnia Herzegovina, Croatia, Serbia, Promotivni CD od HBM-a
- [4] D. Čorić, T. Aleksandrov, M. Franz, Utjecaj nagiba dinamometra na rezultate umjeravanja, znanstveni rad u izradi
- [5] INTERNATIONAL STANDARD ISO 7500-1, Second edition 1999-09-01
- [6] "The Route to Measurement Transducers- A Guide to the Use of the HBM K Series Foil Strain Gauges and Accessories", Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, 1991
- [7] [www.fsb.hr/NewsUpload/30\\_09\\_2006\\_4827\\_Materijali\\_I\\_treci\\_dio.pdf](http://www.fsb.hr/NewsUpload/30_09_2006_4827_Materijali_I_treci_dio.pdf)
- [8] <http://www.pomacom.unze.ba/pdf/>
- [9] <http://www.admet.com/assets/>
- [10] <http://www.directindustry.com/prod/>
- [11] [http://www.fsb.hr/zavod\\_za\\_materijale/html/](http://www.fsb.hr/zavod_za_materijale/html/)
- [12] [www.zik.hr](http://www.zik.hr)
- [13] [www.hbm.com](http://www.hbm.com)
- [14] <http://www.fsb.hr/index.php?p=810&v=1>

[15] [http://spus.zesoi.fer.hr/projekt/2001\\_2002/ceperic-petrovic](http://spus.zesoi.fer.hr/projekt/2001_2002/ceperic-petrovic)

[16] [www.12tesla.phy.hr/elprakt/materijali/9.pdf](http://www.12tesla.phy.hr/elprakt/materijali/9.pdf)