

# Planovi uzorkovanja za atribute

---

**Milić, Josipa**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2022**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje***

*Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:596849>*

*Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)*

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-03***

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

**Josipa Milić**

Zagreb, 2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Doc. dr. sc. Vedran Šimunović

Student:

Josipa Milić

Zagreb, 2022.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradila samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se mentoru doc. dr. sc. Vedranu Šimunoviću na korisnim savjetima i pruženoj pomoći tijekom pisanja ovog rada.

Zahvaljujem se svojim prijateljima koji su dosadašnje studiranje učinili ljepšim i lakšim.

Posebno se zahvaljujem svojim roditeljima, sestrama i braći što su uvijek bili moj najveći oslonac i potpora.

Rad posvećujem Riti i Stipi.

Josipa Milić



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

## FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:  
proizvodno inženjerstvo, računalno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo  
materijala i mehatronika i robotika

Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa: 602 - 04 / 22 - 6 / 1	
Ur.broj: 15 - 1703 - 22 -	

## ZAVRŠNI ZADATAK

Student: Josipa Milić JMBAG: 0035215099

Naslov rada na hrvatskom jeziku: Planovi uzorkovanja za atrIBUTE

Naslov rada na engleskom jeziku: Sampling planes for attributes

Opis zadatka:

Pregled sirovina, poluproizvoda, odnosno gotovih proizvoda predstavlja jedan je od osnovnih alata kontrole kvalitete. Odluka o prihvaćanju ili odbijanju proizvoda donosi se prema odgovarajućoj shemi uzorkovanja i pripadajućih pravila sukladno međunarodnim normama. U ovom radu obraditi će se planovi uzorkovanja za atributivne karakteristike sukladno normi ISO 2859-1:1999.

U radu je potrebno:

- Pojasnjiti primjenu i značaj planova uzorkovanja za atributivne karakteristike.
- Definirati statističku pozadinu planova uzorkovanja za atrIBUTE.
- Objasniti osnovni koncept AQL.
- Provesti jednostruko, dvostruko i višestruko uzorkovanje za atributivne karakteristike na odabranim primjerima.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

30. 11. 2021.

Datum predaje rada:

1. rok: 24. 2. 2022.  
2. rok (izvanredni): 6. 7. 2022.  
3. rok: 22. 9. 2022.

Predviđeni datumi obrane:

1. rok: 28. 2. – 4. 3. 2022.  
2. rok (izvanredni): 8. 7. 2022.  
3. rok: 26. 9. – 30. 9. 2022.

Zadatak zadao:

Doc. dr. sc. Vedran Šimunović

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Branko Bauer

## SADRŽAJ

SADRŽAJ .....	I
POPIS SLIKA .....	III
POPIS TABLICA.....	IV
POPIS OZNAKA .....	V
SAŽETAK.....	VI
SUMMARY .....	VII
1. UVOD.....	1
2. NAČINI KONTROLE KVALITETE.....	2
2.1. Uzorkovanje .....	3
2.1.1. Vrste uzoraka .....	5
2.1.1.1. Jednostavni slučajni uzorak .....	6
2.1.1.2. Sustavni uzorak.....	6
2.1.1.3. Stratificirani uzorak.....	7
2.1.1.4. Uzorak skupina .....	7
3. PLANOVI UZORKOVANJA ZA ATRIBUTE.....	8
3.1. ISO 2859-1:1999 .....	8
3.1.1. Nesukladnost.....	8
3.1.1.1. Nesukladna jedinica .....	9
3.1.1.2. Postotak nesukladnosti.....	9
3.1.1.3. Broj nesukladnosti na 100 jedinica .....	9
3.1.2. Plan, shema i sustav uzorkovanja .....	10
3.2. Oblikovanje serija i odabiranje uzorka .....	10
3.3. Operativna krivulja plana uzorkovanja – <i>OC</i> krivulja.....	11
3.4. Prihvatljiva razina kvalitete - <i>AQL</i> .....	14
3.5. Granična kvaliteta – <i>LQ</i> .....	14
3.6. $\alpha$ i $\beta$ rizik .....	14
3.7. Prosječna izlazna kvaliteta – <i>AOQ</i> .....	15
3.8. Normalna, smanjena i pooštrena kontrola.....	17
3.8.1. Prijelaz s normalne na pooštrenu kontrolu.....	17
3.8.2. Prijelaz s pooštrene na normalnu kontrolu.....	18
3.8.3. Prijelaz s normalne na smanjenu kontrolu .....	18
3.8.3.1. Pokazatelj prebacivanja.....	18
3.8.4. Prijelaz sa smanjene na normalnu kontrolu .....	19
3.8.5. Prekid kontrole .....	19
3.9. Razina kontrole .....	19
3.10. Vrste planova uzorkovanja.....	20
3.10.1. Jednostruki plan uzorkovanja.....	21
3.10.2. Dvostruki plan uzorkovanja .....	21
3.10.3. Višestruki plan uzorkovanja.....	22
4. PRIMJENA PLANOVA UZORKOVANJA ZA ATRIBUTE.....	23
4.1. Primjena jednostrukog plan uzorkovanja.....	26

---

4.1.1. Operativna krivulja .....	30
4.2. Primjena dvostrukog plana uzorkovanja.....	34
4.2.1. Operativna krivulja .....	37
4.3. Primjena višestrukog plana uzorkovanja .....	41
4.4. Analiza rezultata.....	44
5. ZAKLJUČAK.....	45
LITERATURA.....	46
PRILOZI.....	47

**POPIS SLIKA**

Slika 1. Krivulja troška pronađenja (izdvajanja) nesukladnog proizvoda [3] .....	2
Slika 2. Shema uzorkovanja [3] .....	4
Slika 3. Jednostavni slučajni uzorak [7] .....	6
Slika 4. Sustavni uzorak [7] .....	6
Slika 5. Stratificirani uzorak [7] .....	7
Slika 6. Uzorak skupina [7] .....	7
Slika 7. Operativna krivulja plana uzorkovanja [13] .....	12
Slika 8. Idealna operativna krivulja [13] .....	12
Slika 9. Operativna krivulja za različite veličine uzorka [13] .....	13
Slika 10. Operativna krivulja za različite brojeve prihvatanja [13] .....	13
Slika 11. $\alpha$ i $\beta$ rizik [14] .....	15
Slika 12. AOQ i AOQL [15] .....	17
Slika 13. Pravila prebacivanja za normalnu, smanjenu i pooštrenu kontrolu [11] .....	19
Slika 14. Jednostruki plan uzorkovanja .....	21
Slika 15. Dvostruki plan uzorkovanja .....	22
Slika 16. Skup alata za analizu [16] .....	24
Slika 17. Alati za analizu [16] .....	25
Slika 18. Uzorkovanje [16] .....	25
Slika 19. Primjer nasumično dobivenih uzoraka za višestruki plan uzorkovanja [16] .....	26
Slika 20. Shema jednostrukog plana uzorkovanja za normalnu kontrolu .....	28
Slika 21. Shema jednostrukog plana uzorkovanja za pooštrenu kontrolu .....	28
Slika 22. Operativna krivulja za jednostruki plan uzorkovanja .....	33
Slika 23. Shema dvostrukog plana uzorkovanja za normalnu kontrolu .....	35
Slika 24. Shema dvostrukog plana uzorkovanja za pooštrenu kontrolu .....	35
Slika 25. Operativna krivulja za dvostruki plan uzorkovanja .....	41
Slika 26. Shema višestrukog plana uzorkovanja za normalnu kontrolu .....	42
Slika 27. Shema višestrukog plana uzorkovanja za pooštrenu kontrolu .....	43

**POPIS TABLICA**

Tablica 1. Interesi dobavljača i kupca [12] .....	14
Tablica 2. Kodna slova [11] .....	20
Tablica 3. Broj nesukladnih jedinica u isporukama .....	23
Tablica 4. Odabir kodnog slova [1].....	27
Tablica 5. Rezultati provedbe jednostrukog plana uzorkovanja .....	29
Tablica 6. Rizici dobavljača kod jednostrukog plana uzorkovanja.....	34
Tablica 7. Rezultati provedbe dvostrukog plana uzorkovanja .....	36
Tablica 8. Rizici dobavljača kod dvostrukog plana uzorkovanja.....	41
Tablica 9. Rezultati provedbe višestrukog plana uzorkovanja.....	43
Tablica 10. 2-A - Jednostruki plan uzorkovanja za normalnu kontrolu.....	48
Tablica 11. 2-B - Jednostruki plan uzorkovanja za pooštrenu kontrolu.....	48
Tablica 12. 2-C - Jednostruki plan uzorkovanja za smanjenu kontrolu .....	49
Tablica 13. 3-A - Dvostruki plan uzorkovanja za normalnu kontrolu .....	49
Tablica 14. 3-B - Dvostruki plan uzorkovanja za pooštrenu kontrolu .....	50
Tablica 15. 3-C - Dvostruki plan uzorkovanja za smanjenu kontrolu.....	50
Tablica 16. 14-A - Višestruki plan uzorkovanja za normalnu kontrolu.....	51
Tablica 17. 14-B - Višestruki plan uzorkovanja za pooštrenu kontrolu.....	51

## POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
$T$	-	jedinični trošak kontrole
$P$	%	udio nesukladnih jedinica
$L_{\max}$	-	procijenjena najveća šteta nastala propuštanjem lošeg komada
$L$	-	procijenjena šteta nastala propuštanjem lošeg komada
$L_{\min}$	-	procijenjena najmanja šteta nastala propuštanjem lošeg komada
$p_b$	%	granični postotak nesukladnosti
$N$	-	veličina serije
$N$	-	veličina uzorka
$X$	-	broj nesukladnih jedinica
$Ac$	-	broj prihvaćanja
$Re$	-	broj odbijanja
$AQL$	%	prihvatljiva razina kvalitete
$D$	-	broj nesukladnih jedinica u uzorku
$D$	-	broj nesukladnih jedinica u seriji
$OC$	-	operativna krivulja
$P$	%	vjerojatnost prihvaćanja pojedinačnih elemenata
$Pa$	%	vjerojatnost prihvaćanja
$LQ$	-	granična kvaliteta
$\alpha$ -rizik	%	rizik dobavljača
$\beta$ -rizik	%	rizik kupca
$AOQ$	%	prosječna izlazna kvaliteta
$AOQL$	%	granična vrijednost prosječne izlazne kvalitete

**SAŽETAK**

U ovom radu opisana je primjena i važnost planova uzorkovanja za atribute prema normi ISO 2859-1:1999 kao jednog od načina provjere kvalitete, odnosno kao jedan od načina donošenja odluke o prihvaćanju ili odbijanju proizvoda. Definirana je statistička pozadina planova uzorkovanja za atribute koji se temelje na binomnoj i Poissonovoj razdiobi. Također, opisan je osnovni koncept prihvatljive razine kvalitete, *AQL* (eng. *Acceptable quality level*). *AQL* je jedan od najznačajnijih i najučestalijih ugovornih zahtjeva na kvalitetu između kupca i dobavljača te predstavlja udio nesukladnih jedinica koje se nalaze u isporuci, a prihvatljive su za kupca. Na odabranim primjerima provedeno je jednostruko, dvostruko i višestruko uzorkovanje, dobiveni rezultati su uspoređeni i analizirani kako bi se izveo zaključak.

Ključne riječi: planovi uzorkovanja za atribute, ISO 2859-1:1999, *AQL*

**SUMMARY**

This paper describes the application and importance of sampling plans for attributes according to the ISO 2859-1:1999 standard as one of the methods of quality control, apropos as one of the methods of making a decision on acceptance or rejection of a product. The statistical background of sampling plans for attributes based on binomial and Poisson distributions is defined. Also, the basic concept of acceptable quality level,  $AQL$ , is described.  $AQL$  is one of the most significant and frequent contractual quality requirements between the customer and the supplier and represents the proportion of non-conforming units that are in the delivery and are acceptable to the customer. Single, double and multiple sampling was carried out on selected examples, the obtained results were compared and analyzed in order to draw a conclusion.

Key words: sampling plans for attributes, ISO 2859-1:1999,  $AQL$

## **1. UVOD**


Kvaliteta je jedan od ključnih čimbenika potrošačke odluke pri odabiru među konkurenckim proizvodima i uslugama. Razumijevanje kvalitete vodi poslovnom uspjehu, rastu i poboljšanoj konkurentnosti. [1] Kontrola kvalitete kao dio upravljanja kvalitetom predstavlja važnu ulogu u ispunjenju zahtjeva za kvalitetu proizvoda. Pomoću rezultata kontrole donosi se odluka je li proizvod dobar, loš ili je potrebna dorada. [2] Kako bi poduzeće došlo do te odluke potrebno je na početku proizvodnje odrediti način kontrole koji će provoditi. Moguće je provoditi kontrolu svih proizvoda, 100%-tну kontrolu, koja nije praktična ni ekonomična, ili provoditi uzorkovanje. Primjena 100%-tne kontrole je neophodna kako ne bi došlo do uništenja imovine ili kada prijeti opasnost od ozljeda. [3]

Uzorkovanje je pouzdan postupak kontrole, vrlo jeftin u odnosu na 100%-tnu kontrolu, značajno smanjuje monotoniju kontrole te se koristi kod razornih ispitivanja. Kod korištenja metode uzorkovanja važno je poštovati opće principe uzimanja uzorka: slučajnost, nezavisnost, nepristranost i reprezentativnost. [3]

Planovi uzorkovanja često se koriste u završnoj kontroli kako bi se provjerila kvaliteta prije isporučivanja kupcu, ali moguće ih je koristiti i za kontrolu dijelova i sklopova za vrijeme procesa proizvodnje. Postoji više podjela planova uzorkovanja, jedna od glavnih podjela je prema varijablama i atributima. [2] Planovi uzorkovanja za varijable izvode se prema normi HRN ISO 3951-1, a planovi uzorkovanja za attribute, koji su tema ovog završnog rada, prema normi HRN ISO 2859-1.

## 2. NAČINI KONTROLE KVALITETE

Pri donošenju odluke o načinu kontrole unutar poduzeća moguće je koristiti krivulju troška pronalaska (izdvajanja) nesukladnog proizvoda prikazanu na slici 1 gdje se na ordinati nalazi  $T$ , odnosno vrijednost troška pronalaska jedinice nesukladnog proizvoda, a na apscisi  $p$ , udio nesukladnih jedinica.

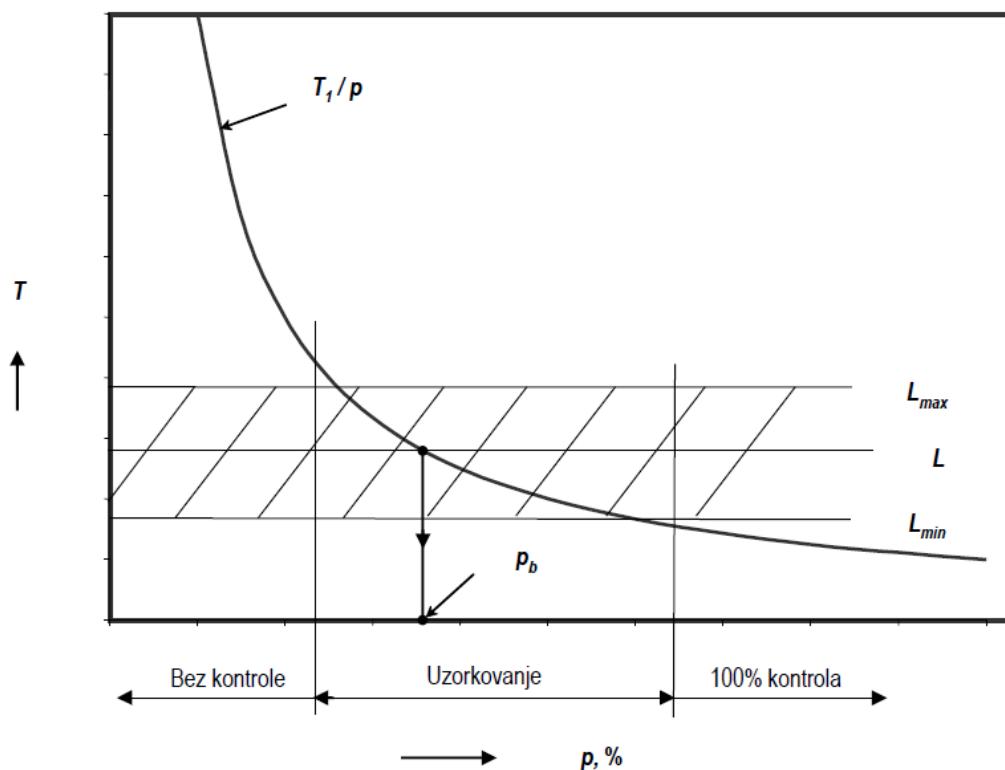

Slika 1. Krivulja troška pronalaska (izdvajanja) nesukladnog proizvoda [3]

$L_{\max}$ ,  $L$  i  $L_{\min}$  označavaju procijenjene štete uzrokovane propuštanjem lošeg komada, a  $p_b$  granični postotak nesukladnosti koji se definira kao omjer jediničnog troška kontrole i procijenjene štete nastale propuštanjem lošeg komada [3]:

$$p_b = \frac{T_1}{L} \quad (1)$$

Graf prikazuje da u slučaju kada je trošak pronalaska nesukladnog proizvoda visok, a udio nesukladnih proizvoda relativno malen, najbolja odluka ne provođenje kontrole. Takav način

kontrole koristan je u situacijama kada je proces dobavljača toliko dobar da se gotovo ne pronalaze neispravne jedinice ili kada nema ekonomskog opravdanja za traženje neispravnih jedinica. [1]


U slučaju kada je trošak pronađenka nesukladnog proizvoda relativno nizak, a udio nesukladnih jedinica visok, opravdano je koristiti 100%-tnu kontrolu. To jest, pregledavaju se jedinice u seriji, otklanjaju se sve pronađene neispravne jedinice koje se vraćaju dobavljaču, prerađuju, zamjenjuju poznatim ispravnim jedinicama ili odbacuju. 100% kontrola koristi se u situacijama kada bi pronađenje bilo kakvih nedostataka rezultiralo neprihvatljivo visokim troškovima. [1] Iako kontrola svih proizvoda ili 100% kontrola gotovo uvijek ima prednost pred uzorkovanjem, postoji nekoliko nedostataka [2]:

- neisplativa metoda
- nerazumijevanje postupaka ove metode često dovodi do pretjerane kontrole zbog čega se nerijetko propušta ono važno
- nesuvremena metoda
- moguće prihvatanje nesukladnih ili oštećenih dijelova, odnosno neprihvatanje dobrih dijelova
- nepraktična metoda.

Sve između ta dva slučaja sugerira metodu uzorkovanja.

## 2.1. Uzorkovanje

Uzorkovanje predstavlja procjenu određenog osnovnog skupa na temelju jednog uzorka ili više njih. [2] Jednostavno se može objasniti sljedećim primjerom prikazanim na slici 2: tvrtka prima pošiljku proizvoda ( $N$ ) od dobavljača koja se koristi u proizvodnom procesu tvrtke. Slučajnim izborom uzima se uzorak ( $n$ ) iz serije i ispituju se količina nesukladnih jedinica ( $X$ ) u uzorku. Na temelju informacija u ovom uzorku donosi se odluka o prihvatanju ( $Ac$ ) ili odbijanju ( $Re$ ) serije. Ponekad se ova odluka naziva punom kaznom. Prihvateće serije se stavljuju u proizvodnju; odbijene serije mogu se vratiti dobavljaču ili se mogu podvrgnuti nekom drugom načinu raspoređivanja serije. [1]

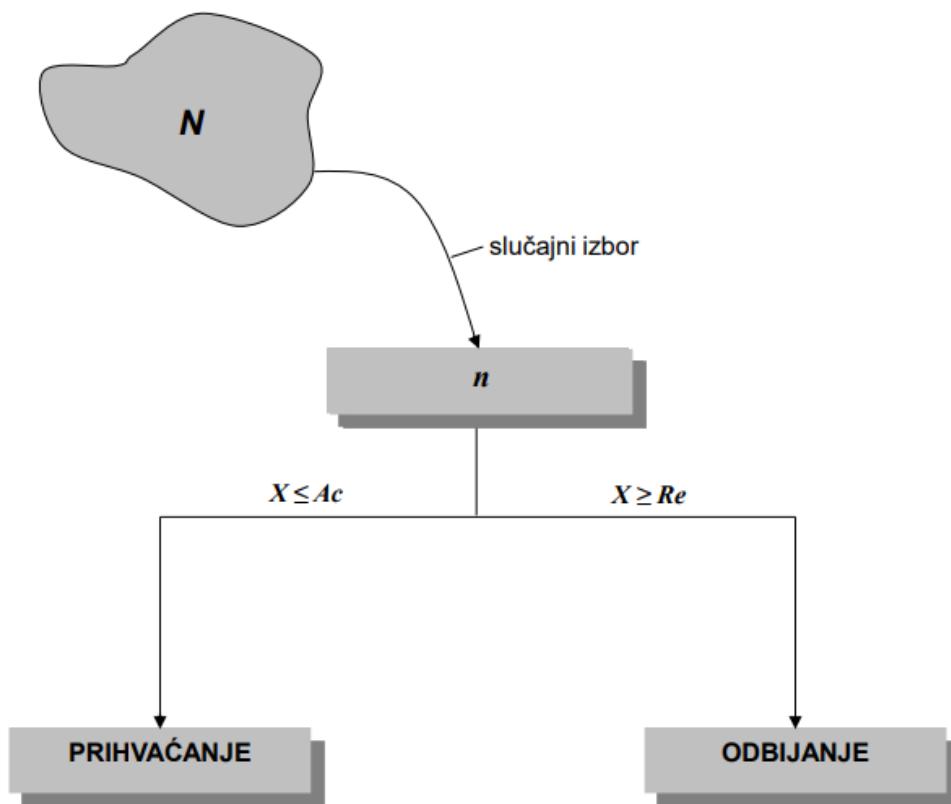

Slika 2. Shema uzorkovanja [3]

Glavna je ideja uzorkovanja odustati od kontrole svih jedinica u proizvodnji te kontrolirati samo mali dio slučajno izabranih jedinica kako bi se bolje iskoristilo vrijeme, trud i novac, odnosno kako bi se dobili kvalitetniji rezultati. [4]

Uzorkovanje se najčešće koristi u sljedećim situacijama [1]:

1. Kod razornih ispitivanja
2. Kada je trošak 100% kontrole izuzetno visok
3. Kada 100% kontrola nije tehnološki izvediva ili bi zahtijevala toliko vremena da bi planiranje proizvodnje bilo ozbiljno ugroženo
4. Kada postoje veće količine jedinica koje treba pregledati
5. Kada postoje potencijalno ozbiljni rizici od odgovornosti te je neophodno kontinuirano praćenje proizvoda

Kada se uzorkovanje usporedi sa 100% kontrolom, ono ima sljedeće prednosti [1]:

- Uglavnom je jeftinije jer je manje pregleda
- Manje je rukovanja proizvodom, a time i manja šteta
- Manje je osoblja uključeno u provedbu metode
- Često uvelike smanjuje količinu pogreške pri kontroli
- Odbijanje cijelih serija za razliku od jednostavnog vraćanja neispravnih često dalje snažniju motivaciju dobavljaču za poboljšanje kvalitete.

### 2.1.1. Vrste uzoraka


Uzorak predstavlja reprezentant ispitivane statističke mase. Za određivanje karakteristika osnovnog skupa bilo bi dovoljno uzeti jedan element u uzorak kada bi svi elementi u skupu bili jednak, ali u praksi to se ne događa te zbog toga izbor uzorka treba odraditi pozorno. Razlikujemo dvije vrste uzorka: slučajni i namjerni. Kod slučajnih uzoraka svaka jedinica osnovnog skupa ima vjerojatnost da bude uzorak bez obzira na osobno procjenjivanje ili utjecanje istraživača, dok su namjerni uzorci rezultat individualnog procjenjivanja istraživača. [5]

Postoje dva osnovna tipa uzorka [5]:

- a) Slučajni:
  - a. jednostavni slučajni
  - b. sustavni
  - c. stratificirani
  - d. uzorak skupina
- b) Namjerni:
  - a. prigodni
  - b. uzorak poznavatelja
  - c. kvotni

### 2.1.1.1. Jednostavni slučajni uzorak


Jednostavni slučajni uzorak odabire se na način da svaki element osnovnog skupa ima jednaku vjerojatnost da bude odabran, elementi se biraju neovisno jedan o drugome te je upravo zbog toga slučajno uzorkovanje pravedno i nepristrano. Cilj slučajnog uzorkovanja je prikupiti veći broj neovisnih informacija. Budući da su ljudski čimbenici ne utječu na proces odabira, veća je vjerojatnost da će odabrani uzorak biti reprezentativan. [6]

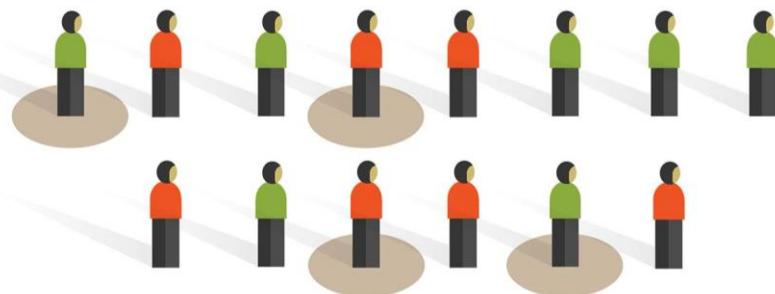

**Slika 3. Jednostavni slučajni uzorak [7]**

### 2.1.1.2. Sustavni uzorak

Sustavni uzorak definira se tako da se elementi osnovnog skupa u prvom koraku poredaju po određenom kriteriju, za uzorak se odabire svaki  $k$ -ti element. Ključno je da je prvi element odabran slučajno jer na taj način svaki element osnovnog skupa ima jednaku vjerojatnost da će biti odabran za uzorak te se tako sprječava nemanjerna pristranost. [8]

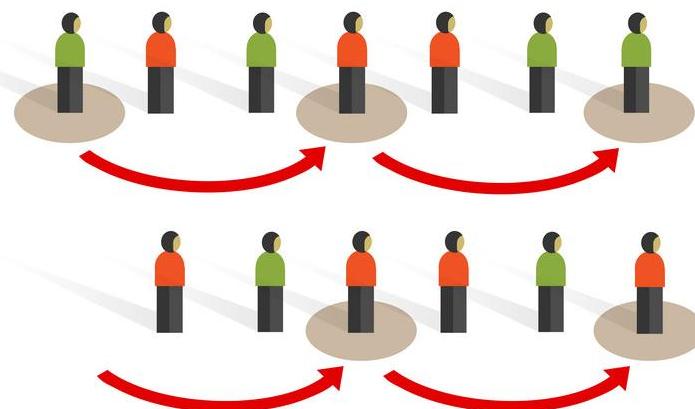

**Slika 4. Sustavni uzorak [7]**

### 2.1.1.3. Stratificirani uzorak


Stratificirani uzorak primjenjuje se kada elementi osnovnog skupa imaju različita značajna obilježja. Kako bi na jednom mjesto bili elementi sličnjih obilježja, osnovni skup dijeli se na homogenije dijelove, odnosno stratume. Odabiranjem jednostavnih slučajnih uzoraka iz stratuma dobiva se stratificirani uzorak. Važno je da tijekom stratifikacije razlike između homogenih dijelova budu izraženije. [9]



**Slika 5. Stratificirani uzorak [7]**

### 2.1.1.4. Uzorak skupina

Uzorak skupina primjenjuje se na način da se umjesto različitih elemenata populacije odabiru određene skupine elementa, tzv. klasteri. Klasteri su zapravo mali prikaz cijele populacije te formirani na takav način obuhvaćaju karakteristike cijele populacije. [10]

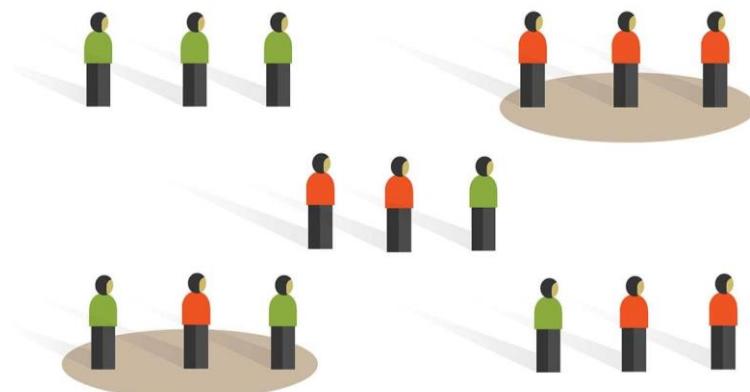

**Slika 6. Uzorak skupina [7]**

### 3. PLANOVI UZORKOVANJA ZA ATRIBUTE

#### 3.1. ISO 2859-1:1999 [11]

Normom ISO 2859-1:1999 objašnjeni su planovi uzorkovanja za atribute indeksirani prema prihvatljivoj razini kvalitete (*AQL*). Svrha norme je da se ekonomskim i psihološkim pritiskom odbijanja serije „natjera“ dobavljača da prosjek procesa održava barem na prihvatljivoj razini kvalitete, dajući istovremeno za kupca gornju granicu rizika od povremeno prihvaćenih loših serija. Sheme uzorkovanje opisane ovom normom upotrebljavaju se za kontrolu:

- Gotovih proizvoda
- Komponenata i sirovina
- Postupka
- Dijelova u procesu
- Zaliha u skladištu
- Postupaka održavanja
- Podataka ili zapisa
- Administrativnih postupaka

Sheme su primarno namijenjene za kontinuirane nizove serija što osigurava primjenu pravila prijelaza koja se odnose na:

Zaštitu kupca (prelaskom na pooštreni režim kontrole ili prekid kontrole) ako dođe do pogoršanja kvalitete

Poticaj da se reduciraju troškovi kontrole prelaskom na smanjeni režim kontrole ako se neprestano postiže dobra kvaliteta

Za bolje razumijevanje i lakše korištenje norme u nastavku su objašnjeni osnovni pojmovi.

##### 3.1.1. Nesukladnost

Nesukladnost se opisuje kao neispunjavanje pojedinih zahtjeva. S obzirom da nisu sve nesukladnosti jednako važne za proizvod ili uslugu, potrebno ih je razvrstati u razrede prema stupnju ozbiljnosti:

- Razred A: nesukladnosti koje su najvažnije za proizvod ili uslugu, pridružuju im se niske vrijednosti *AQL*-a

- Razred B: nesukladnosti koje imaju niži stupanj važnosti za proizvod ili uslugu, pridružuju im se veće vrijednosti  $AQL$ -a u odnosu na one u razredu A i manje u odnosu na razred C, ako on postoji

### 3.1.1.1. Nesukladna jedinica

Nesukladna jedinica definira se kao jedinica s jednom ili više nesukladnosti. Razlikujemo:

- Jedinicu razreda A: jedinica koja sadrži barem jednu nesukladnost razreda A, a može i sadržavati nesukladnost razreda B i/ili razreda C
- Jedinica razreda B: jedinica koja sadrži barem jednu nesukladnost razreda B, također, može sadržavati nesukladnost razreda C, ali ne i razreda A

### 3.1.1.2. Postotak nesukladnosti

Postotak nesukladnih jedinica u uzorku dobiva se pomoću formule:

$$\text{Postotak nesukladnih jedinica} = \frac{d}{n} \times 100 \quad (2)$$

Gdje je

$d$  - broj nesukladnih jedinica u uzorku;

$n$  - veličinu uzorka

Slično tomu, postotak nesukladnih jedinica u seriji računa se prema formuli:

$$100p = 100 \times \frac{D}{N} \quad (3)$$

Gdje je

$p$  - udio nesukladnih jedinica;

$D$  - broj nesukladnih jedinica u seriji;

$N$  - veličina serije

### 3.1.1.3. Broj nesukladnosti na 100 jedinica

Broj nesukladnosti na sto jedinica u uzorku dobiva se pomoću formule:

$$\text{Broj nesukladnosti na sto jedinica} = \frac{d}{n} \times 100 \quad (4)$$

Gdje je:

$d$  - broj nesukladnosti u uzorku;

$n$  - veličina uzorka

Slično tomu, broj nesukladnosti na sto jedinica u seriji računa se prema formuli:

$$100p = 100 \times \frac{D}{N} \quad (5)$$

Gdje je:

$p$  – broj nesukladnosti u po jedinici;

$D$  – broj nesukladnosti u seriji;

$N$  – veličina serije.

### 3.1.2. Plan, shema i sustav uzorkovanja

Plan uzorkovanja definira se kao kombinacija veličine uzoraka koja se koristi i kriterija prema kojima će serija biti prihvaćena.

Shema uzorkovanja je kombinacija planova uzorkovanja s postupcima prijelaza s jednog plana na drugi.

Sustav uzorkovanja je skup planova uzorkovanja ili shema uzorkovanja, svaki sa svojim pravilima za mijenjanje planova.

## 3.2. Oblikovanje serija i odabiranje uzorka

Pri oblikovanju serija, za postizanje učinkovitijeg plana uzorkovanja, važno je uzeti u obzir sljedeće [1]:

1. Homogene serije – kod nehomogenih serija neće se postići maksimalna učinkovitost sheme uzorkovanja te će se otežano otkloniti uzrok defektnih proizvoda, zbog toga je poželjno da su jedinice proizvedene na istim strojevima, od istih materijala, od strane istog dobavljača u približno isto vrijeme.
2. Veće serije – uglavnom je ekonomski isplativije provoditi kontrolu nad njima.
3. Serije usklađene sa sustavima za rukovanje materijala koji se koriste kod dobavljača i kupca.

Metoda slučajnog uzorkovanja najčešće se koristi pri odabiranju elemenata za uzorak jer se tako eliminira pristranost. Nekorištenjem metode slučajnog uzorkovanja gubi se učinkovitost procesa kontrole. Primjerice, dobavljač pri pakiranju sve jedinice dobre kvalitete stavi na vrh jer zna da će se uzorci uzimati samo iz gornjeg sloja, to jest, pri odabiru uzorka ne koristi se

metoda slučajnog uzorkovanja, prisutna je pristranost te je učinkovitost proces kontrole uništena. [1]

Ako se serija sastoji od pod-serija ili stratuma, koje su određene nekim racionalnim kriterijem, primjenjuje se stratificirano uzorkovanje tako da je veličina pod-uzorka iz svake pod-serije ili stratuma proporcionalna veličini te pod-serije ili stratuma. [11]

Uzorci se mogu odabirati tijekom proizvodnje serije ili nakon što je proizvodnja serije završena. Ako se primjenjuje dvostruko ili višestruko uzorkovanje, svaki sljedeći uzorak odabire se iz ostatka iste serije. [11]

### 3.3. Operativna krivulja plana uzorkovanja – OC krivulja

Kada bi serija bila idealna to bi značilo da ne bi bilo odbijanja jer uzorak nikad ne bi sadržavao neispravne jedinice. Analogno tomu, kada bi serija bila jako loša ne bi bilo prihvaćanja jer bi uzorak uvijek bio neispravan. Međutim, kada je serija pomiješana s ispravnim i neispravnim jedinicama pojavljuje se vjerojatnost koja se prezentira pomoću operativne krivulje plana uzorkovanja. [12]

Operativna krivulja plana uzorkovanja (eng. *Operating Characteristic Curve*), prikazana na slici 7, prikazuje vjerojatnost prihvaćanja serije u odnosu na udio nesukladnih jedinica, to jest, prikazuje diskriminatornu snagu plana uzorkovanja. [1]

Vjerojatnost prihvaćanja pojedinačnih elemenata,  $P$ , računa se prema formuli [3]:

$$P(x) = \frac{n - x + 1}{x} \times \frac{p}{q} \times P(x - 1) \quad (6)$$


Gdje je:

$x$  - broj nesukladnih jedinica

$n$  - veličina uorka


$p$  - udio nesukladnih jedinica

$q$  – vrijednost  $1 - p$

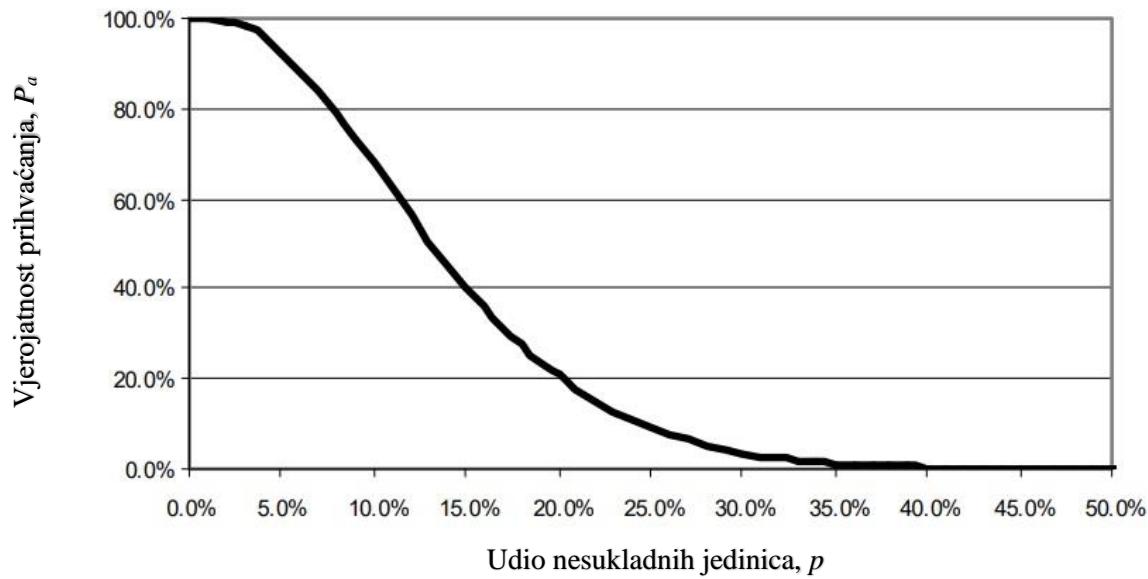


Slika 7. Operativna krivulja plana uzorkovanja [13]

Na slici 8 prikazana je idealna *OC* krivulja, ona prikazuje plan uzorkovanja koji savršeno raspoznaće dobre i loše serije. U praksi se takva krivulja uglavnom ne može dobiti, u teoriji bi mogla provedbom stopostotne kontrole, ali samo ako bi kontrola bila bez greške. [1]

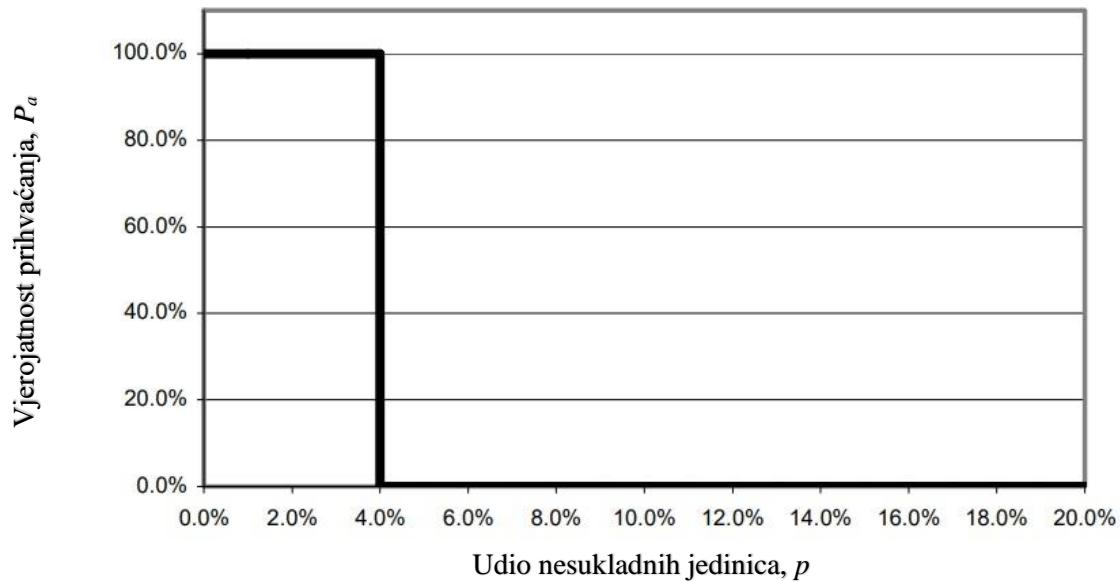


Slika 8. Idealna operativna krivulja [13]

*OC* krivulja se približava idealnom obliku *OC* krivulje povećavanjem veličine uzorka  $n$  koja je proporcionalna s brojem prihvaćanja  $c$ . Odnosno, točnost razlikovanja dobrih od loših serija raste s porastom veličine uzorka kako je prikazano na slici 9. Međutim, promjenom broja prihvaćanja  $c$  ne dolazi do značajnijih promjena nagiba *OC* krivulje kako je prikazano na slici 10. [1]

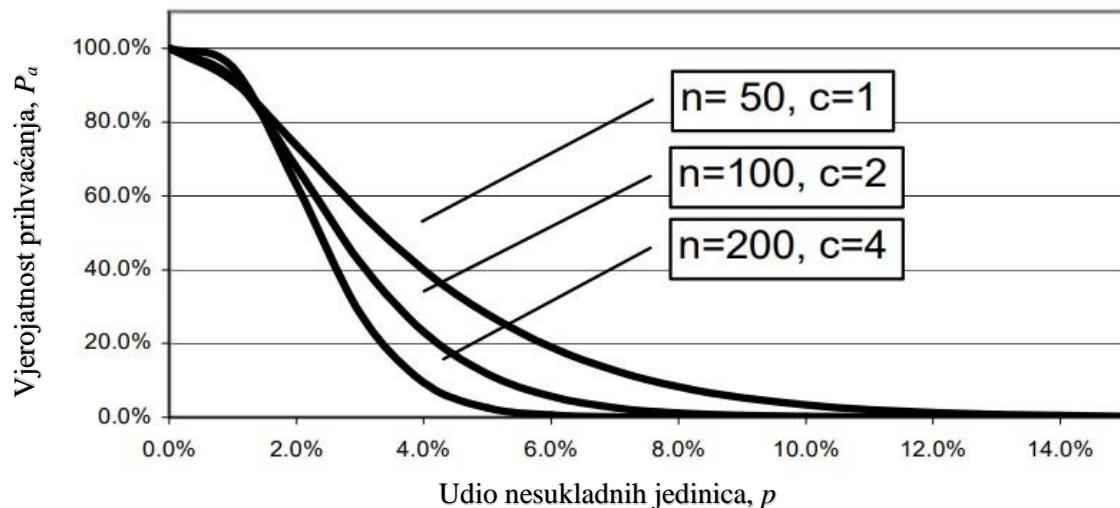

Slika 9. Operativna krivulja za različite veličine uzorka [13]

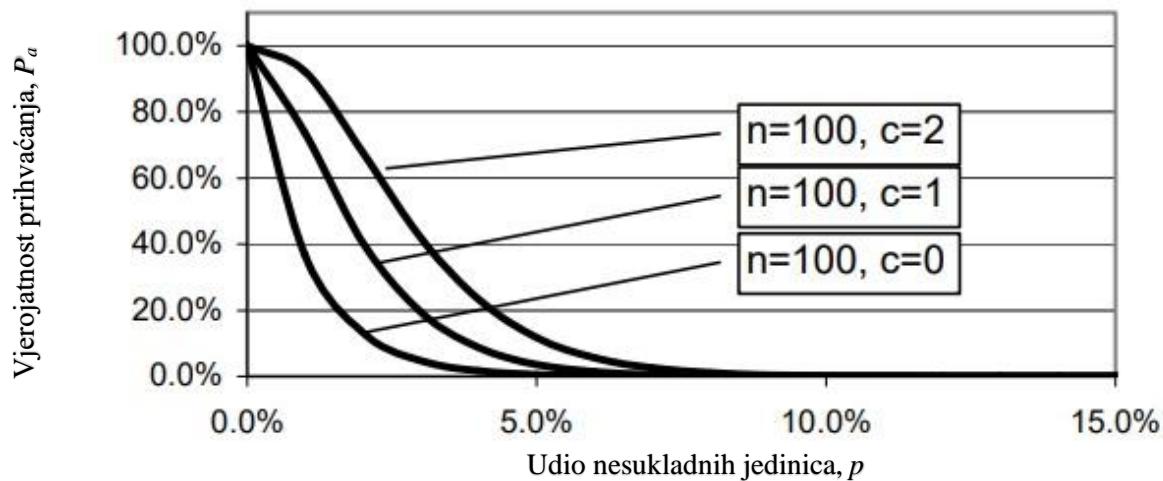

Slika 10. Operativna krivulja za različite brojeve prihvaćanja [13]

### 3.4. Prihvatljiva razina kvalitete - $AQL$

$AQL$  se definira kao najlošija razina kvalitete za proces dobavljača koju kupac prihvata. [1] Kada se za određenu nesukladnost ili skupini nesukladnosti definira neka vrijednost  $AQL$ -a, shemom uzorkovanja prihvatiće se one serije u kojima je razina kvalitete manja od definirane vrijednosti  $AQL$ -a. Zapravo,  $AQL$  predstavlja standard prema kojem se procjenjuju serije. Važno je napomenuti da definiranje vrijednosti  $AQL$ -a ne dozvoljava dobavljaču da svjesno isporučuje nesukladne jedinice. [11]

Iako je  $AQL$  povezan s rizikom proizvođača, njegovu vrijednost određuje kupac, odnosno, kupac je taj koji procjenjuje maksimalni udio nesukladnih jedinica koje su prihvatljive za potrebe uzorkovanja, sve vrijednosti niže od te su poželjne, a one više nisu prihvatljive, nula bi bila najpoželjnija, ali ona se uz razumnu cijenu teško postiže. [12]

Koncept  $AQL$  primjenjuje se samo kad se koristi shema uzorkovanja s pravilima za prebacivanje s jednog režima kontrole na drugi i za prekid kontrole. Pravila postoje kako bi se potaknuli dobavljači da procesni prosjek (razina procesa u prosjeku s obzirom na vremensko razdoblje ili količinu proizvodnje) bude konstantno bolji od  $AQL$ -a. Ako se to ne dogodi, vjerojatno će s režima normalne kontrole prijeći na režim pooštene kontrole gdje su zahtjevi za prihvatanje serije stroži. Nakon takvog režima kontrole uglavnom dolazi do prekida kontrole osim ako se ispravnim mjerama ne poboljša kvaliteta proizvoda. [11]

### 3.5. Granična kvaliteta – $LQ$

Granična kvaliteta (eng. *Limiting Quality*) primjenjuje se kod kontrole prihvatanja pojedinačnih serija, to je razina kvalitete koju karakterizira niska vjerojatnost prihvatanja i koja je znatno lošija od prihvatljive razine kvalitete  $AQL$ . [3]

### 3.6. $\alpha$ i $\beta$ rizik


Pri izradi plana uzorkovanja važno je uzeti u obzir interese dobavljača i kupca. Od toga imaju korist obje strane jer su njihovi interesi kompatibilni kako je prikazano u tablici 1. [12]

Tablica 1. Interesi dobavljača i kupca [12]

Dobavljač	Kupac
Odbačena dobra serija	Rizik dobavljača
Prihvaćena loša serija	Potencijalno veći troškovi Potencijalno nezadovoljstvo kupca

Rizik dobavljača ili  $\alpha$ -rizik predstavlja vjerojatnost odbijanja serije koja ima postotak nesukladnih jedinica jednak  $AQL$ -u. U tom slučaju ispašta dobavljač jer je odbijena serija dobre kvalitete. [3]

Rizik kupca ili  $\beta$ -rizik predstavlja vjerojatnost prihvaćanja serije koja ima postotak nesukladnih jedinica jednak  $LQ$ -u, tada ispašta kupac jer je prihvaćena serija znatno lošije kvalitete od zahtijevane. [3]

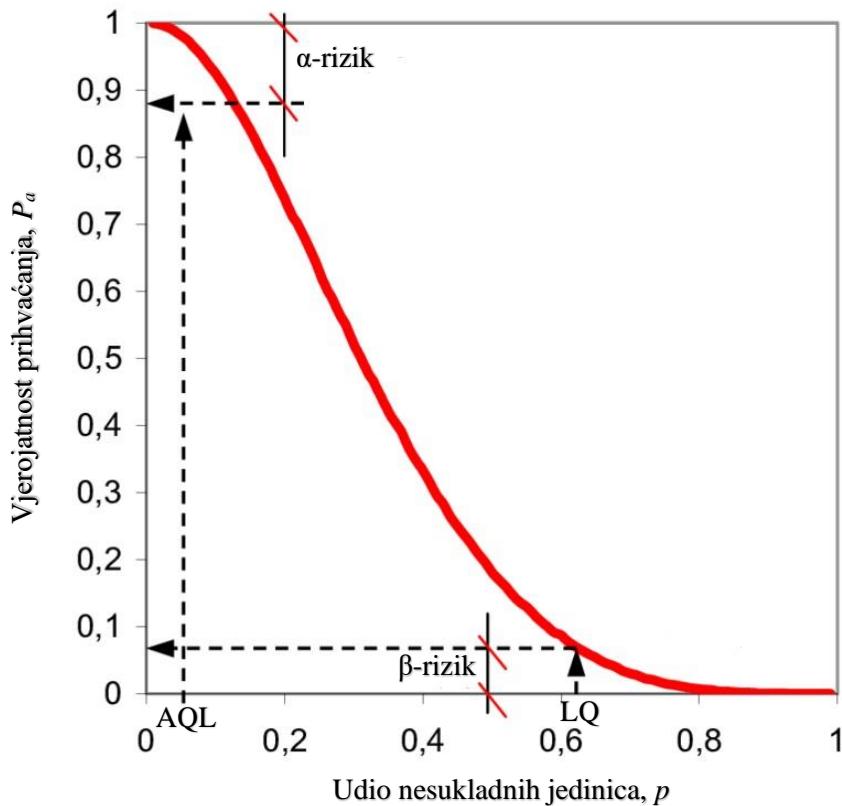

Slika 11.  $\alpha$  i  $\beta$  rizik [14]

### 3.7. Prosječna izlazna kvaliteta – $AOQ$

Nakon provedenog uzorkovanja uglavnom se provode korekcije nad odbijenim serijama. Sve pronađene nesukladne jedinice se uklanjuju, vraćaju dobavljaču ili zamjenjuju s poznatim ispravnim jedinicama, ovi postupci uzorkovanja nazivaju se postupci ispravljanja, oni služe za „ispravljanje“ kvalitete serije te se koriste ili za vrijeme ulazne kontrole, pri kontroli poluproizvoda u toku proizvodnog procesa ili tijekom završne kontrole gotovih proizvoda. [1]

Prosječna izlazna kvaliteta (eng. *Average Outgoing Quality*) je kvaliteta serije koja je rezultat primjene postupaka ispravljanja. Pod pretpostavkom da je veličina serije  $N$  i da su sve

pronađene nesukladne jedinice zamijenjene s ispravnim jedinicama, serija veličine N se sastoji od [1]:

1.  $n$  jedinica u uzorku koji ne sadrži nesukladne jedinice jer su sve zamijenjene
2.  $N-n$  jedinica odbijene serije koja ne sadrži nesukladne jedinice
3.  $N-n$  jedinica prihvaciće serije koja sadrži  $p(N-n)$  nesukladnih


$AOQ$  računa se prema formuli:

$$AOQ = \frac{P_a p(N - n)}{N} \quad (7)$$

Gdje je:

$P_a p(N-n)$  – očekivani broj nesukladnih jedinica

$AOQ$  krivulja prikazuje prosječnu izlaznu kvalitetu s obzirom na ulaznu kvalitetu serije. Kada je ulazna kvalitete vrlo dobra, prosječna izlazna kvaliteta je također vrlo dobra. Suprotno tome, kada je ulazna kvaliteta vrlo loša, većina serija se odbija i pregledava te tako dolazi do vrlo dobre kvalitete u izlaznim serijama. Između ta dva slučaja  $AOQ$  krivulja raste, doseže svoj maksimum i spušta se. Maksimalna točka na krivulji predstavlja najlošiju moguću prosječnu kvalitetu koja je rezultat postupaka ispravljanja te se naziva granična vrijednost prosječne izlazne kvalitete (eng. *Average Outgoing Quality Limit*), prikazana je na slici 12. [1]

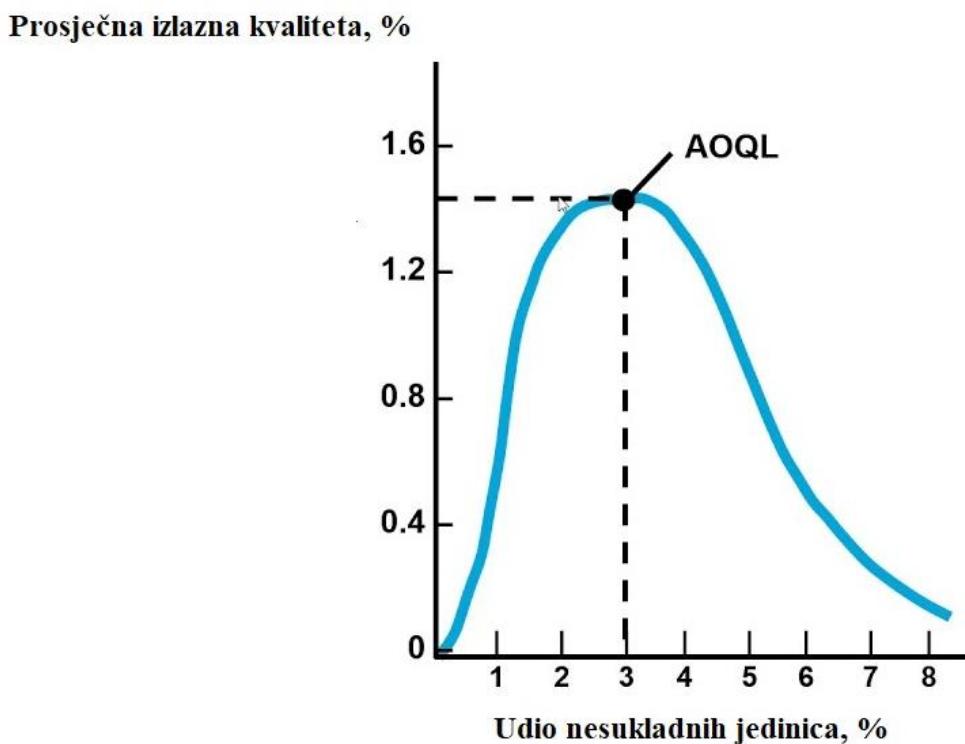Slika 12.  $AOQ$  i  $AOQL$  [15]

### 3.8. Normalna, smanjena i pooštrena kontrola

Norma ISO 2859-1 opisuje tri vrste planova uzorkovanja: jednostruki plan uzorkovanja, dvostruki plan uzorkovanja i višestruki plan uzorkovanja. U svakom planu uzorkovanja moguće je provoditi normalnu, s kojom se uvijek započinje, smanjenu ili pooštrenu kontrolu. Pooštrena kontrola primjenjuje se kada se nedavna povijest kvalitete dobavljača pogorša te su pod takvom kontrolom zahtjevi za prihvaćanje serije stroži u odnosu na normalnu kontrolu. Smanjena kontrola primjenjuje se kada je povijest kvalitete dobavljača vrlo dobra. [1]

Postupci prijelaza između normalne, smanjene i pooštrene kontrole prikazani su na slici 13 te su opisani u nastavku.

#### 3.8.1. Prijelaz s normalne na pooštrenu kontrolu

Do prijelaza s normalne kontrole na pooštrenu kontrolu dolazi kada su dvije od pet (ili manje od pet) uzastopnih serija odbijene pri početnom pregledu. [11]

### 3.8.2. Prijelaz s pooštrene na normalnu kontrolu

Do prijelaza s pooštrene kontrole na normalnu kontrolu dolazi kada se pet uzastopnih serija prihvati pri početnom pregledu. [11]

### 3.8.3. Prijelaz s normalne na smanjenu kontrolu

Do prijelaza s normalne kontrole na smanjenu kontrolu dolazi kada se ispune sljedeća četiri uvjeta [11]:

- Kada je vrijednost pokazatelj prebacivanja barem 30
- Kada je proizvodnja stabilna, odnosno, nije došlo do poteškoća poput kvarova strojeva, nedostatka materijala ili sličnog
- Kada je nadležno tijelo odobrilo prijelaz na smanjenu kontrolu

#### 3.8.3.1. Pokazatelj prebacivanja

Pokazatelj prebacivanja (eng, *Switching score*) računa se od početka normalne kontrole osim ako nadležno tijelo nije odredilo drugačije. Pokazatelj prebacivanja treba postaviti na nulu i računati ga nakon svake serije. [11]

Za jednostruki plan uzorkovanja [11]:

- Kada je broj prihvaćanja 2 ili više, dodati 3 vrijednosti pokazatelja prebacivanja ako je serija prihvaćena i AQL je za jednu vrijednost niži, u suprotnom vrijednost pokazatelja prebacivanja vratiti na 0.
- Kada je broj prihvaćanja 0 ili 1, dodati 2 vrijednosti pokazatelja prebacivanja ako je serija prihvaćena, u suprotnom vrijednost pokazatelja prebacivanja vratiti na 0.

Za dvostruki i višestruki plan uzorkovanja [11]:

- Kod dvostrukog plana uzorkovanja, dodati 3 vrijednosti pokazatelja prebacivanja ako je serija prihvaćena nakon prvog uzorka, u suprotnom vrijednost pokazatelja prebacivanja vratiti na 0.
- Kod višestrukog plana uzorkovanja, dodati 3 vrijednosti pokazatelja prebacivanja ako je serija prihvaćena u prvom, drugom ili trećem uzorku, u suprotnom vrijednost pokazatelja prebacivanja vratiti na 0.


### 3.8.4. Prijelaz sa smanjene na normalnu kontrolu

Do prijelaza sa smanjene kontrole na normalnu dolazi kada se ispune bilo koji od sljedećih uvjeta [11]:

- Kada je serija odbijena
- Kada je proizvodnja nepravilna ili kasni
- Kada drugi uvjeti zahtijevaju prijelaz na normalnu kontrolu

### 3.8.5. Prekid kontrole

Ako broj uzastopnih odbijenih serija, koje su kontrolirane prema pooštrenom režimu, dosegne 5, kontrola se prekida i neće se nastaviti sve dok dobavljač ne poduzme radnje za poboljšanje kvalitete dostavljenih serija. [11]

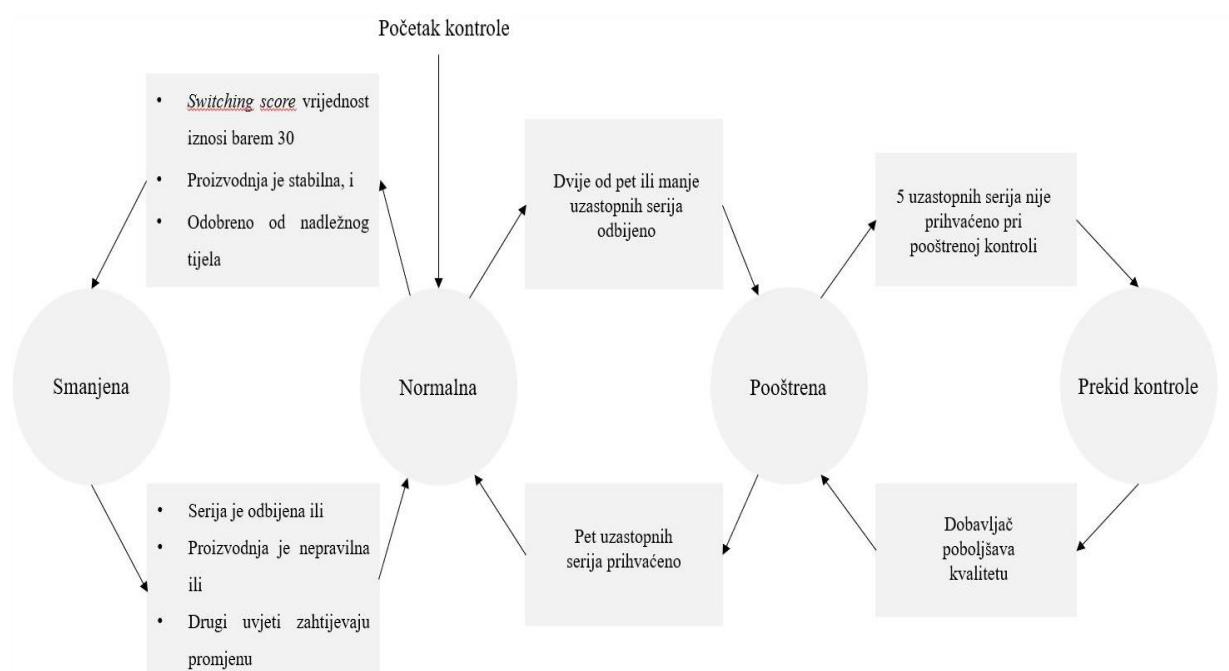

**Slika 13. Pravila prebacivanja za normalnu, smanjenu i pooštrenu kontrolu [11]**

### 3.9. Razina kontrole

Razinu kontrole određuje nadležno tijelo za svaku određenu primjenu. To im omogućuje da zahtijevaju manje ili veće razlikovanje, ovisno o svrsi. [11]

Postoje tri opće razine kontrole: razina I, razina II i razina III. Razina II koristi se ako nije drugačije određeno. Razina I zahtijeva upola manje kontrole u odnosu na razinu II te se može

koristiti kada je potrebno manje razlikovanje. Razina III zahtijeva dvostruko više kontrole u odnosu na razinu II te bi se trebala koristiti kada je potrebno veće razlikovanje. [1] Razina kontrole, odabrana na početku, ne mijenja se bez obzira na promjenu režima kontrole. [11]

Četiri posebne razine kontrole, S-1, S-2, S-3 i S-4, primjenjuju se samo kada su veličine uzorka male te kada su rizici uzorkovanja dozvoljavaju ili mogu dozvoliti. [1] Prilikom određivanja posebnih razina kontrole važno je pripaziti da se izbjegnu *AQL*-ovi koji nisu u skladu s tim razinama kontrole. [11]

**Tablica 2. Kodna slova [11]**

<b>Veličina serije</b>	<b>Specijalne razine kontrole</b>				<b>Uobičajene razine kontrole</b>		
	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>	<b>S-4</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
2 to 8	A	A	A	A	A	A	B
9 to 15	A	A	A	A	A	B	C
16 to 25	A	A	B	B	B	C	D
26 to 50	A	B	B	C	C	D	E
51 to 90	B	B	C	C	C	E	F
91 to 150	B	B	C	D	D	F	G
151 to 280	B	C	D	E	E	G	H
281 to 500	B	C	D	E	F	H	J
501 to 1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201 to 3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201 to 10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001 to 35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001 to 150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001 to 500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 001 and over	D	E	H	K	N	Q	R


### 3.10. Vrste planova uzorkovanja

Tri su vrste plana uzorkovanja: jednostruki, dvostruki i višestruki. Vrsta postupka uzorkovanja odabire se s obzirom na administrativnu učinkovitost, prosječnu količinu kontrole koju zahtijeva postupak uzorkovanja i utjecaj koji pojedini postupak može imati na tok materijala u proizvodnji. [1]

Planovi su detaljnije objašnjeni u nastavku.

### 3.10.1. Jednostruki plan uzorkovanja

Jednostruki plan uzorkovanja predstavlja kombinaciju veličine uzorka i broja prihvaćanja i broja odbijanja. Primjena jednostrukog plana uzorkovanja vrlo je jednostavna. Broj pregledanih uzoraka treba biti jednak veličini uzorka koja je navedena u planu. Ako je broj nesukladnih jedinica pronađenih u uzorku jednak ili manji od broja prihvaćanja, serija će se okarakterizirati kao prihvatljiva. Ako je broj nesukladnih jedinica jednak ili veći od broja odbijanja, serija će se okarakterizirati kao neprihvatljiva, odnosno odbacuje se. Jednostruko uzorkovanje se najviše primjenjuje u odnosu na ostale postupke uzorkovanje. [11] [12]

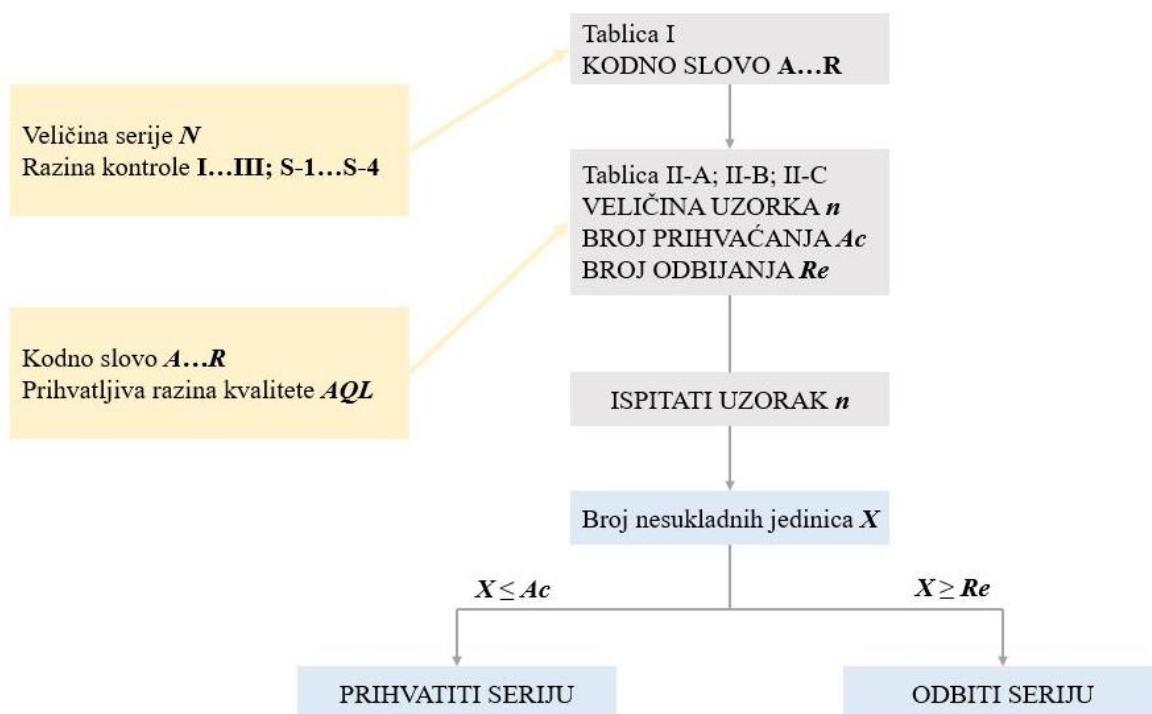


Slika 14. Jednostruki plan uzorkovanja

### 3.10.2. Dvostruki plan uzorkovanja

Dvostruki plan uzorkovanja predstavlja kombinaciju dviju veličina uzorka i broja prihvaćanja i broja odbijanja za prvi uzorak i za drugi uzorak. Dvostruki plan uzorkovanja složeniji je u odnosu na jednostruki plan uzorkovanja. Broj uzoraka, koji su prvo pregledani, treba biti jednak prvoj veličini uzorka koja je navedena u planu. Ako je broj nesukladnih jedinica pronađenih u prvom uzorku jednak ili manji od prvog broja prihvaćanja, serija će se okarakterizirati kao prihvatljiva. Ako je broj nesukladnih jedinica pronađenih u prvom uzorku jednak ili veći od prvog broja odbijanja, serija će se okarakterizirati kao neprihvatljiva. [11] [1]

Ako je broj nesukladnih jedinica pronađenih u prvom uzorku između prvog broja prihvaćanja i prvog broja odbijanja, odabire se druga veličina uzorka koja je navedena u planu. Broj nesukladnih jedinica pronađenih u prvom i drugom uzorku se zbraja, te ako je taj zbroj jednak ili manji od drugog broja prihvaćanja, serija će se okarakterizirati kao prihvatljiva, a ako je jednak ili veći od drugog broja odbijanja, serija će se okarakterizirati kao neprihvatljiva. [11]

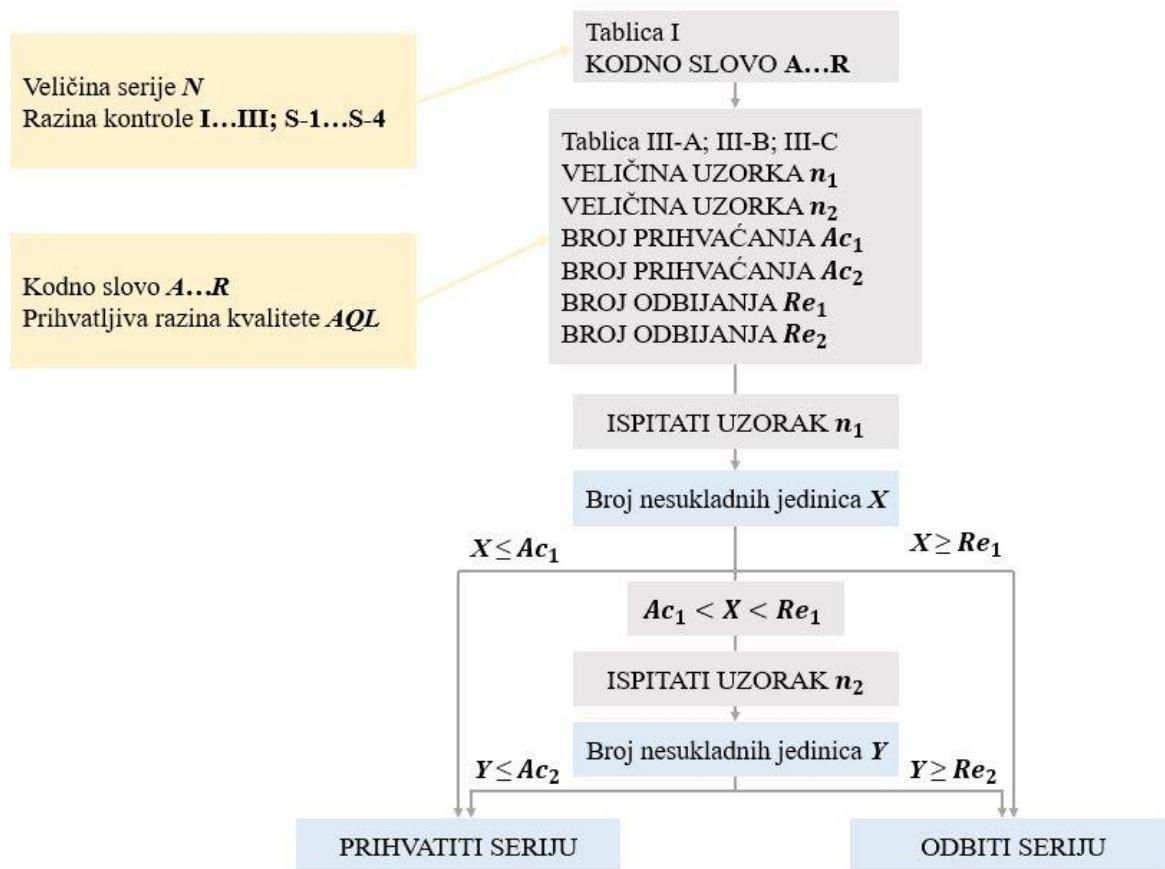

Slika 15. Dvostruki plan uzorkovanja

### 3.10.3. Višestruki plan uzorkovanja

Višestruki plan uzorkovanja proširenje je modela dvostrukog uzorkovanja, što znači da mogu biti više od dva uzorka kako bi se donijela odluka o prihvaćanju, odnosno odbijanju serije. Veličine uzorka često su manje nego u jednostrukom ili dvostrukom uzorkovanju. [1]

Prema ISO 2859-1 postoji pet faza tako da će se odluka o prihvaćanju ili odbijanju serije donijeti najkasnije do pете faze. [11]

## 4. PRIMJENA PLANNOVA UZORKOVANJA ZA ATRIBUTE

U ovom poglavlju prikazana je provedba jednostrukog, dvostrukog i višestrukog plana uzorkovanja na odabranom primjeru.


Za sva tri plana uzorkovanja odabrana je veličina serije  $N$  od 1000 komada, prihvatljiva razina kvalitete ( $AQL$ ) 1,5 % te prema normi ISO 2859-1 svaki plan započet je s normalnom kontrolom i općom razinom kontrole II. U sva tri plana uzorkovanja došlo je do prijelaza s normalne kontrole na pooštrenu kontrolu, dok do prijelaza na smanjenu kontrolu ili prekida kontrole nije došlo. Planovi uzorkovanja provedeni su u 20 isporuka u kojima je broj nesukladnih jedinica prikazan u tablici 3.

**Tablica 3. Broj nesukladnih jedinica u isporukama**


Broj isporuke	Broj nesukladnih jedinica	Isporuka treba biti
1.	15	Prihvaćena
2.	8	Prihvaćena
3.	10	Prihvaćena
4.	<b>23</b>	Odbijena
5.	<b>16</b>	Odbijena
6.	<b>19</b>	Odbijena
7.	<b>21</b>	Odbijena
8.	14	Prihvaćena
9.	13	Prihvaćena
10.	<b>18</b>	Odbijena
11.	12	Prihvaćena
12.	<b>22</b>	Odbijena
13.	<b>20</b>	Odbijena
14.	<b>25</b>	Odbijena
15.	<b>18</b>	Odbijena
16.	<b>16</b>	Odbijena
17.	14	Prihvaćena
18.	<b>20</b>	Odbijena
19.	11	Prihvaćena
20.	<b>17</b>	Odbijena

Prema zadanom AQL-u od 1,5 % u seriji od 1000 komada maksimalni broj nesukladnih jedinica trebao bi iznositi 15. U tablici 3 prikazano je da je broj nesukladnih jedinica u isporukama u rasponu od 8 do 28, odnosno prema podacima iz tablice 3, 15 ili manje nesukladnih jedinica sadrži 8 isporuka, dok više od 15 nesukladnih jedinici sadrži 12 isporuka, to znači da bi 8 isporuka trebalo biti prihvaćeno, a 12 odbijeno. S tim podacima provedeni su jednostruki, dvostruki i višestruki planovi uzorkovanja koji će biti objašnjeni i prikazani u nastavku.


Uzorci za provedbu planova uzorkovanja odabrani su pomoću Excel-a, odnosno dodataka skup alata za analizu u kojem se za alat odabrao *Sampling*, a zatim je unesen *Input Range* od 1 do 1000 te je *Number of Samples* pomoću *Random Sampling Method* odabran iz serije. Postupak je prikazan na slikama 16, 17, 18 i 19.

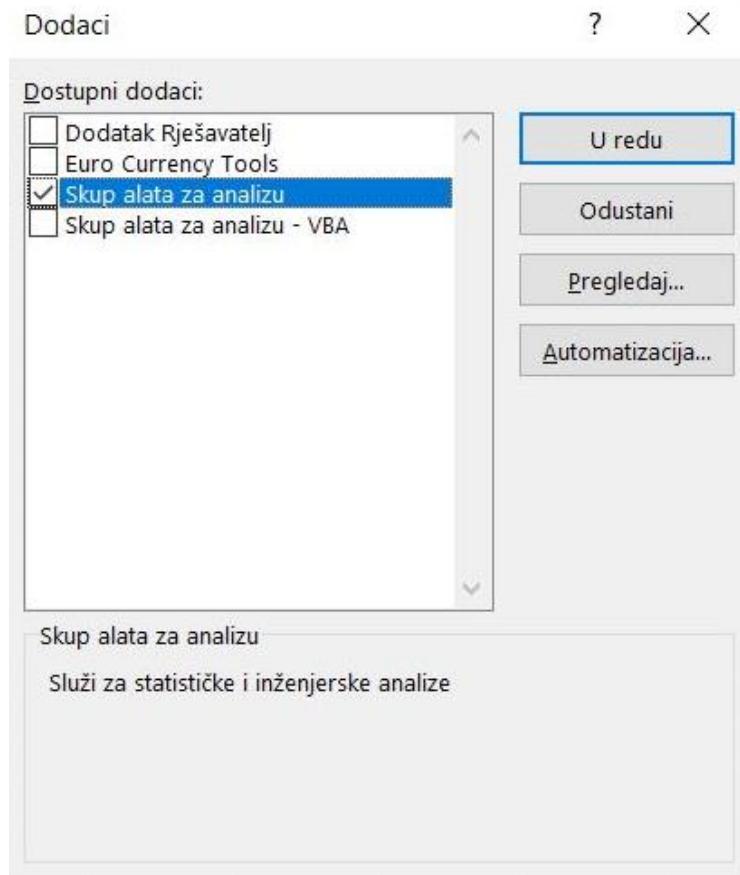

Slika 16. Skup alata za analizu [16]

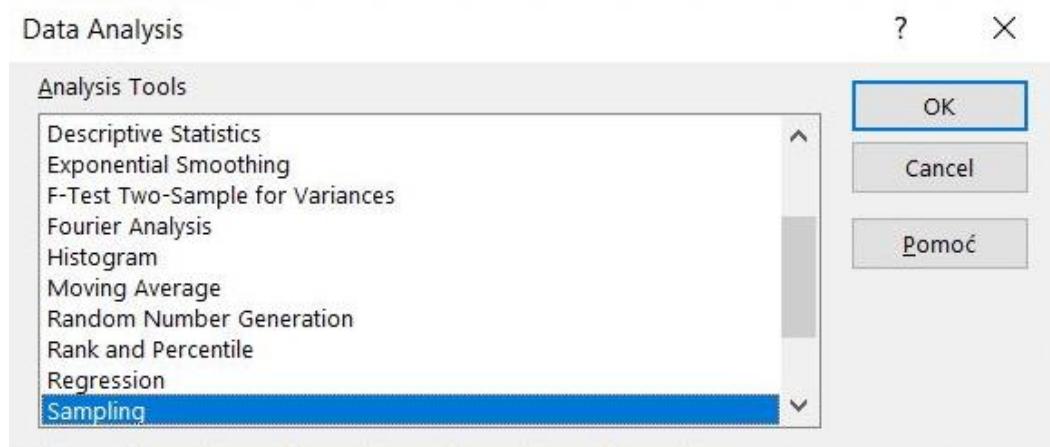

Slika 17. Alati za analizu [16]

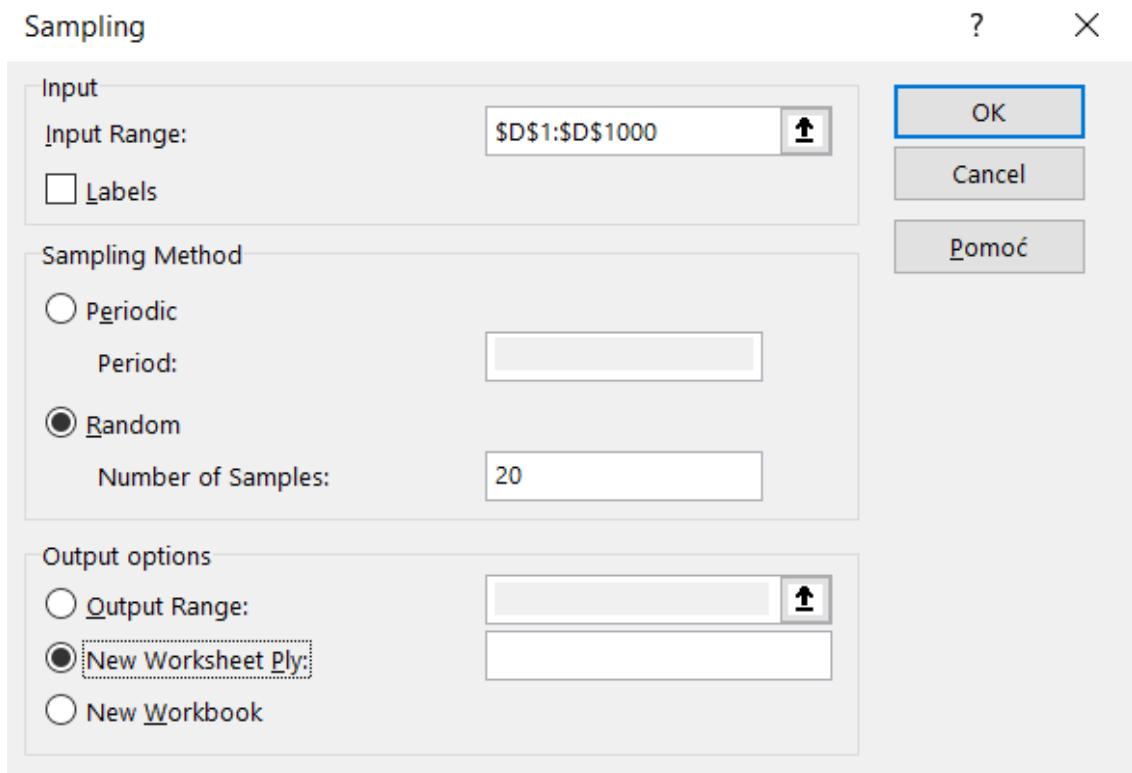

Slika 18. Uzorkovanje [16]

	A	B
1	417	
2	779	
3	305	
4	671	
5	934	
6	428	
7	28	
8	541	
9	348	
10	590	
11	41	
12	169	
13	233	
14	570	
15	683	
16	447	
17	914	
18	514	
19	530	
20	190	
21		

Slika 19. Primjer nasumično dobivenih uzoraka za višestruki plan uzorkovanja [16]

#### 4.1. Primjena jednostrukog plan uzorkovanja


Pomoću alata u Excel-u nasumičnim odabirom izvučeno je 80 uzoraka za svaku isporuku, ukupno 1350 uzoraka koji su provedeni kroz dvostruki plan uzorkovanja.

Za veličinu serije od 1000 komada i opću razinu kontrole II tablica 4 navodi na kodno slovo J. Zatim za kodno slovo J i prihvatljivu razinu kvalitete od 1,5 % tablica 10 upućuje na veličinu uzorka  $n = 80$ , broj prihvaćanja  $Ac = 3$  te broj odbijanja  $Re = 4$ , shema uzorkovanja prikazana je na slici 20.

Ako u uzorku nema nesukladnih jedinica ili su maksimalno 3 nesukladne jedinice, serija se prihvaca, a ako su u uzorku 4 ili više nesukladnih jedinica, serija se odbija.


Tablica 4. Odabir kodnog slova [1]

Veličina serije	Specijalne razine kontrole				Uobičajene razine kontrole		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 to 8	A	A	A	A	A	A	B
9 to 15	A	A	A	A	A	B	C
16 to 25	A	A	B	B	B	C	D
26 to 50	A	B	B	C	C	D	E
51 to 90	B	B	C	C	C	E	F
91 to 150	B	B	C	D	D	F	G
151 to 280	B	C	D	E	E	G	H
281 to 500	B	C	D	E	F	H	J
501 to 1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201 to 3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201 to 10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001 to 35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001 to 150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001 to 500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 001 and over	D	E	H	K	N	Q	R

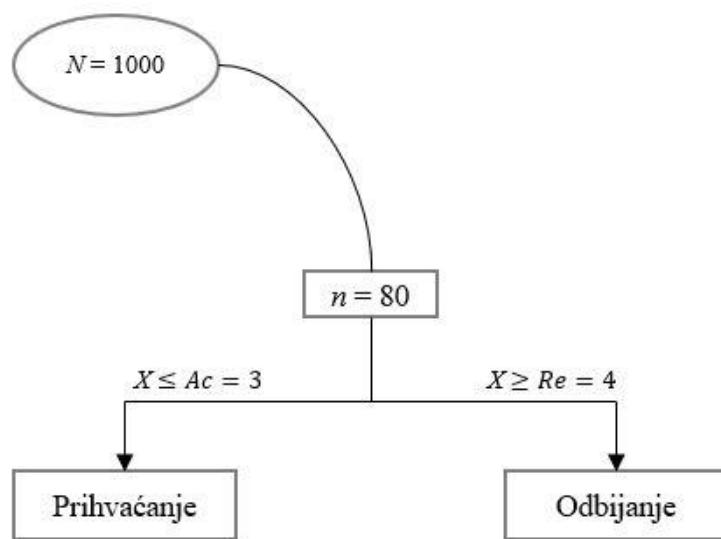

**Slika 20. Shema jednostrukog plana uzorkovanja za normalnu kontrolu**

Nakon prijelaza na pooštrenu kontrolu prema tablici 11 potrebno je uzeti veličinu uzorka  $n = 80$ , broj prihvaćanja  $Ac = 2$  te broj odbijanja  $Re = 3$ , shema jednostrukog plana uzorkovanja za pooštrenu kontrolu prikazana je na slici 21.

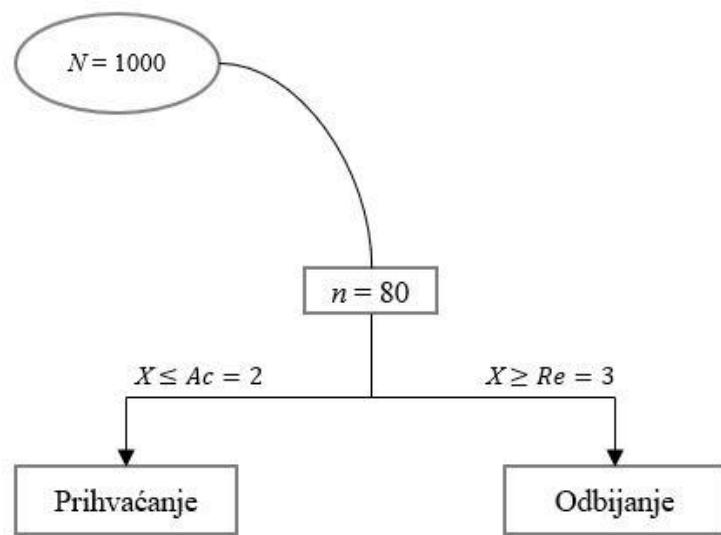

**Slika 21. Shema jednostrukog plana uzorkovanja za pooštrenu kontrolu**

Broj pronađenih nesukladnih jedinica u isporukama, veličina uzorka u isporukama te je li isporuka prihvaćena ili odbijena prikazano je u tablici 5.

Tablica 5. Rezultati provedbe jednostrukog plana uzorkovanja

Broj isporuke	Broj nesukladnih jedinica					Veličina ispitanih uzorka u isporuci, $n$	Prihvaćeno/ Odbijeno
	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$	$X = 4$		
1.	*					80	P
2.		*				80	P
3.		*				80	P
4.			*			80	P
5.				*		80	O
6.		*				80	P
7.				*		80	O
8.			*			80	P
9.				*		80	O
10.				*		80	O
11.			*			80	P
12.				*		80	O
13.			*			80	O
14.			*			80	O
15.			*			80	P
16.				*		80	O
17.		*				80	P
18.	*					80	P
19.	*					80	P
20.				*		80	O
$\Sigma$	3	4	4	5	4	1600	

Jednostrukim uzorkovanjem od 20 isporuka prihvaćeno je 11, a odbijeno 9. To jest, u 11 isporuka broj pronađenih nesukladnih jedinica bio je manji ili jednak broju prihvaćanja, dok je u 9 isporuka broj pronađenih nesukladnih jedinica bio jednak ili veći od broja odbijanja. Uspoređujući tablice 3 i 5 uočeno je da su prihvaćene tri isporuke više, odnosno odbijene su tri isporuke manje. Nakon 10 isporuka s režima normalne kontrole došlo je do prijelaza na pooštrenu kontrolu jer su dvije uzastopne serije, deveta i deseta, odbijene.

Prema dobivenim rezultatima u tablici 5 primijećeno je da su prihvaćene, a trebale su biti odbijene, 4. isporuka koja sadrži 23 nesukladne jedinice, 6. isporuka koja sadrži 19 nesukladnih jedinica, 15. isporuka koja sadrži 18 nesukladnih jedinica te 18. isporuka koja sadrži 20 nesukladnih jedinica, dok je odbijena, a trebala je biti prihvaćena, 9. isporuka koja sadrži 13 nesukladnih jedinica, što je manje od maksimalnog broja nesukladnih jedinica koji za ovaj primjer iznosi 15.

---

#### 4.1.1. Operativna krivulja

##### Normalna kontrola

Vjerojatnost prihvaćanja serije za odabrani primjer, čija je shema prikazana na slici 20, računa se prema izrazu:

$$Pa = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) + P(x = 3)$$

U odabranom primjeru, gdje je  $n = 80$  i  $AQL = 1,5\%$ , vjerojatnost prihvaćanja pojedinačnih elemenata iznosi :

$$P(x = 0) = q^n = 0,985^{80} = 0,2984$$

$$P(x = 1) = \frac{80 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x = 0) = 0,3635$$

$$P(x = 2) = \frac{80 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x = 1) = 0,2187$$

$$P(x = 3) = \frac{80 - 3 + 1}{3} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x = 2) = 0,0866$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,2984 + 0,3635 + 0,2187 + 0,0866 = 0,9672 = 96,72\%$$

Dok rizik dobavljača,  $\alpha$ -rizik, iznosi:

$$\alpha - rizik = 1 - Pa = 0,0328 = 3,28\%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 3\%$

$$P(x = 0) = q^n = 0,97^{80} = 0,0874$$

$$P(x = 1) = \frac{80 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x = 0) = 0,2162$$

$$P(x = 2) = \frac{80 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x = 1) = 0,2641$$

$$P(x = 3) = \frac{80 - 3 + 1}{3} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x = 2) = 0,1722$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,0874 + 0,2162 + 0,2641 + 0,1722 = 0,7399 = 73,99\%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 5\%$

$$P(x=0) = q^n = 0,95^{80} = 0,0165$$

$$P(x=1) = \frac{80-1+1}{1} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x=0) = 0,0695$$

$$P(x=2) = \frac{80-2+1}{2} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x=1) = 0,1444$$

$$P(x=3) = \frac{80-3+1}{3} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x=2) = 0,1976$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,0165 + 0,0695 + 0,1444 + 0,1976 = 0,428 = 42,8\%$$

### Poštrena kontrola

Vjerojatnost prihvaćanja serije za odabrani primjer, čija je shema prikazana na slici 21, računa se prema izrazu:

$$Pa = P(x=0) + P(x=1) + P(x=2)$$

U odabranom primjeru, gdje je  $n = 80$  i  $AQL = 1,5\%$ , vjerojatnost prihvaćanja pojedinačnih elemenata iznosi :

$$P(x=0) = q^n = 0,985^{80} = 0,2984$$

$$P(x=1) = \frac{80-1+1}{1} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x=0) = 0,3635$$

$$P(x=2) = \frac{80-2+1}{2} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x=1) = 0,2187$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,2984 + 0,3635 + 0,2187 = 0,8806 = 88,06\%$$

Dok rizik dobavljača,  $\alpha$ -rizik, iznosi:

$$\alpha - rizik = 1 - Pa = 0,1194 = 11,94\%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 3\%$

$$P(x=0) = q^n = 0,97^{80} = 0,0874$$

$$P(x=1) = \frac{80-1+1}{1} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x=0) = 0,2162$$

$$P(x=2) = \frac{80-2+1}{2} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x=1) = 0,2641$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,0874 + 0,2162 + 0,2641 = 0,5677 = 56,77 \%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 5 \%$

$$P(x = 0) = q^n = 0,95^{80} = 0,0165$$

$$P(x = 1) = \frac{80 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x = 0) = 0,0695$$

$$P(x = 2) = \frac{80 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x = 1) = 0,1444$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,0165 + 0,0695 + 0,1444 = 0,2304 = 23,04 \%$$

### Smanjena kontrola

Za kodno slovo J i  $AQL = 1,5 \%$  tablica 12 ukazuje da treba uzeti veličinu uzorka  $n = 32$ , te je broj za prihvaćanje  $Ac = 2$ , a broj za odbijanje  $Re = 3$ .

Vjerojatnost prihvaćanja serije za odabrani primjer računa se prema izrazu:

$$Pa = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2)$$

U odabranom primjeru, gdje je  $n = 80$  i  $AQL = 1,5 \%$ , vjerojatnost prihvaćanja pojedinačnih elemenata iznosi :

$$P(x = 0) = q^n = 0,985^{32} = 0,6165$$

$$P(x = 1) = \frac{32 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x = 0) = 0,3004$$

$$P(x = 2) = \frac{32 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x = 1) = 0,0709$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,6165 + 0,3004 + 0,0709 = 0,9878 = 98,78 \%$$

Dok rizik dobavljača,  $\alpha$ -rizik, iznosi:

$$\alpha - rizik = 1 - Pa = 0,0122 = 1,22 \%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 3 \%$

$$P(x = 0) = q^n = 0,97^{32} = 0,3773$$

$$P(x = 1) = \frac{32 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x = 0) = 0,3734$$

$$P(x = 2) = \frac{32 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x = 1) = 0,1790$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,3773 + 0,3734 + 0,1790 = 0,9297 = 92,97 \%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 5 \%$


$$P(x = 0) = q^n = 0,95^{32} = 0,1937$$

$$P(x = 1) = \frac{32 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x = 0) = 0,3262$$

$$P(x = 2) = \frac{32 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x = 1) = 0,2171$$

Iz toga slijedi da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,1937 + 0,3262 + 0,2171 = 0,737 = 73,7 \%$$

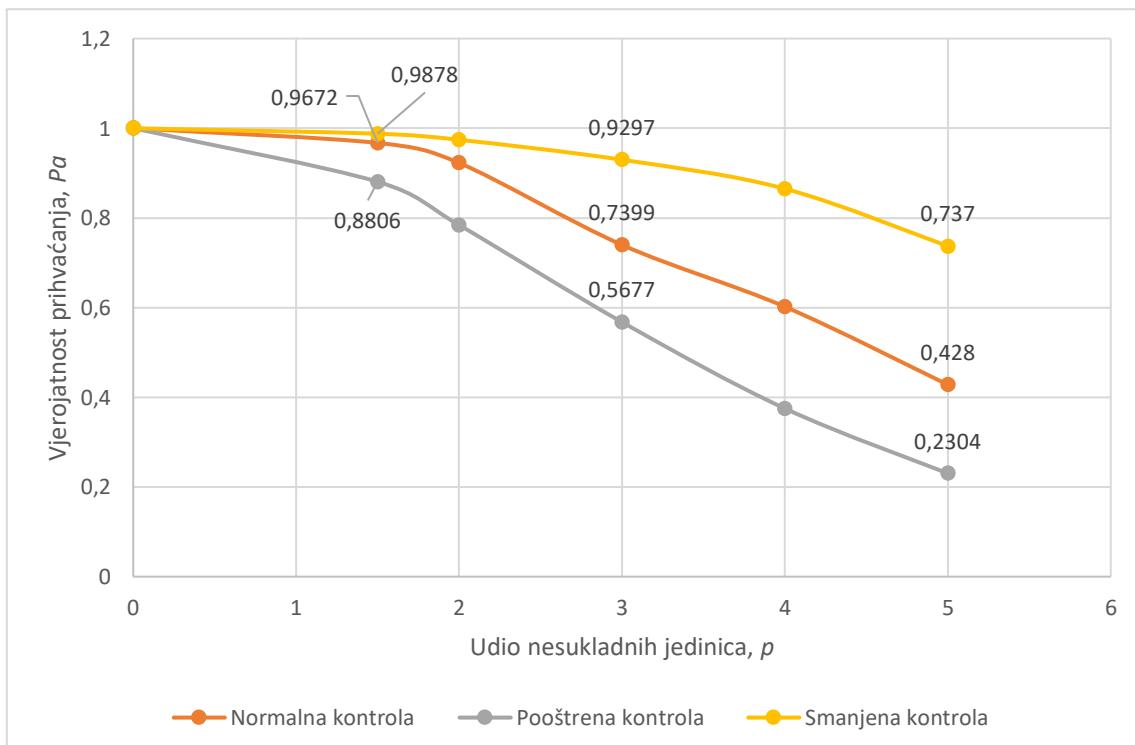

**Slika 22. Operativna krivulja za jednostruki plan uzorkovanja**

Slika 22 prikazuje operativne krivulje za sve tri kontrole: normalnu, pooštrenu i smanjenu. Iz slike je vidljivo da operativna krivulja smanjene kontrole ima najveće vjerojatnosti prihvaćanja za svaki udio nesukladnih jedinica, dok najmanje vjerojatnosti prihvaćanja pokazuje krivulja pooštrene kvalitete.

Rizik dobavljača prikazan u tablici 6 povećava se kako zahtjevi za prihvaćanjem serije postaju stroži, odnosno rizik dobavljača najviše iznosi kod pooštene kontrole.


**Tablica 6. Rizici dobavljača kod jednostrukog plana uzorkovanja**

Vrsta kontrole	Rizik dobavljača ( $\alpha$ -rizik)
Normalna	3,28 %
Pooštrena	11,94 %
Smanjena	1,22 %

#### 4.2. Primjena dvostrukog plana uzorkovanja


Pomoću alata u Excel-u nasumičnim odabirom izvučeno je ukupno 1350 uzoraka koji su provedeni kroz dvostruki plan uzorkovanja.

Ulagani podaci za dvostruki plan uzorkovanja isti su kao i za jednostruki plan uzorkovanja pa za veličinu serije  $N = 1000$  i opću razinu kontrole II tablica 4 navodi opet na kodno slovo J. Zatim za kodno slovo J i  $AQL = 1,5\%$  tablica 13 upućuje na veličine uzoraka  $n_1 = 50$  i  $n_2 = 50$ , brojeve prihvaćanja  $Ac_1 = 1$  i  $Ac_2 = 4$  i brojeve odbijanja  $Re_1 = 3$  i  $Re_2 = 5$  kako je prikazano na slici 23.

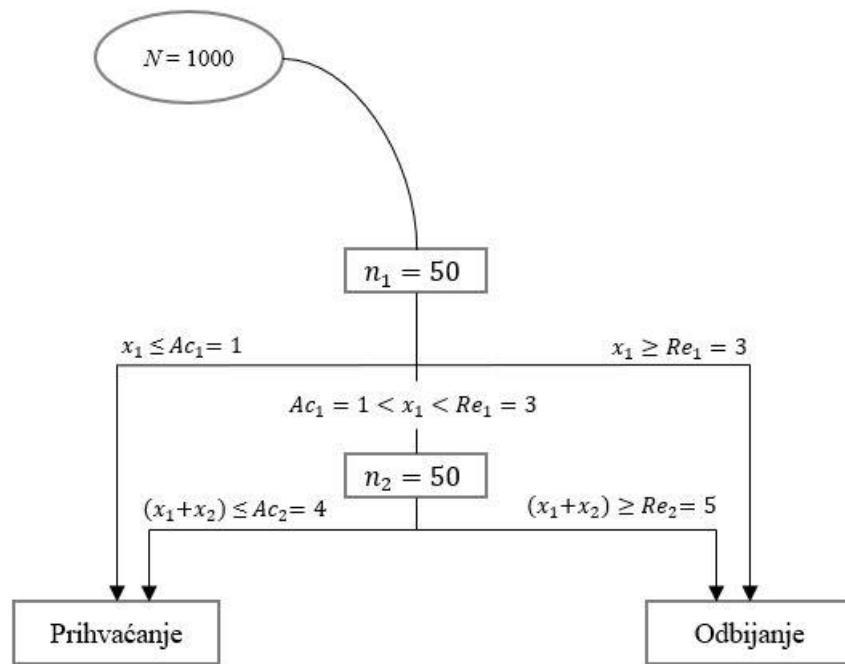

Slika 23. Shema dvostrukog plana uzorkovanja za normalnu kontrolu

Prelaskom na pooštrenu kontrolu tablica 14 upućuje na veličine uzoraka  $n_1 = 50$  i  $n_2 = 50$ , brojeve prihvaćanja  $Ac_1 = 0$  i  $Ac_2 = 3$  i brojeve odbijanja  $Re_1 = 3$  i  $Re_2 = 4$  kako je prikazano na slici 24.

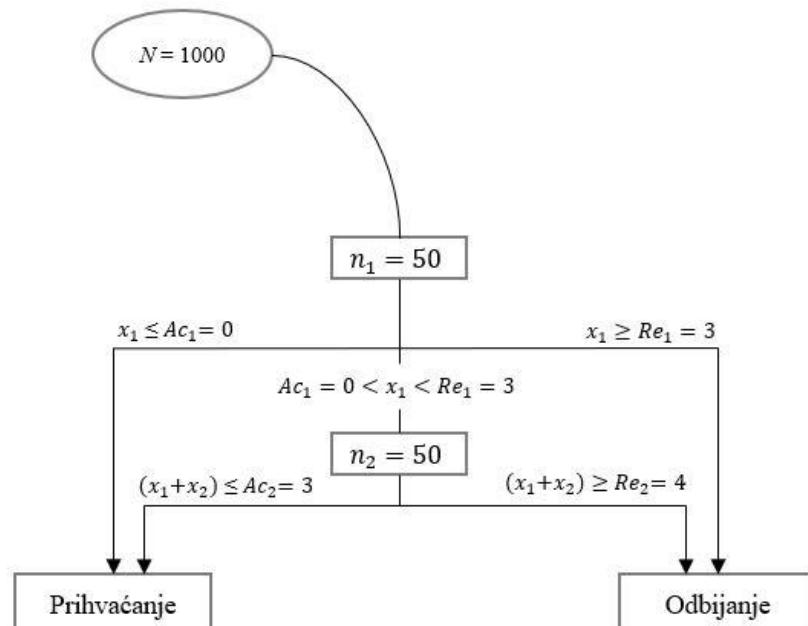

Slika 24. Shema dvostrukog plana uzorkovanja za pooštrenu kontrolu

Rezultati provedbe dvostrukog plana uzorkovanja prikazani su u tablici 7.

**Tablica 7. Rezultati provedbe dvostrukog plana uzorkovanja**

<b>Broj isporuke</b>	<b>Broj nesukladnih jedinica</b>						<b>Veličina ispitano g uzroka u isporuči, <i>n</i></b>	<b>Prihvaćeno/ Odbijeno</b>
	<b>X = 0</b>	<b>X = 1</b>	<b>X = 2</b>	<b>X = 3</b>	<b>X = 4</b>	<b>X = 5</b>		
1.		*					50	P
2.		*					50	P
3.	*						50	P
4.				*			50	O
5.			*				100	P
6.					*		100	O
7.				*			50	O
8.	*						50	P
9.	*						50	P
10.		*					100	P
11.	*						50	P
12.					*		100	O
13.					*		100	O
14.				*			50	O
15.	*						50	P
16.					*		100	O
17.				*			50	O
18.	*						50	P
19.	*						50	P
20.				*			100	P
<b>Σ</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1350</b>	

Dvostrukim uzorkovanjem od 20 isporuka prihvaćeno je 12, a odbijeno 8. Točnije, u 12 isporuka broj pronađenih nesukladnih jedinica bio je manji ili jednak broju prihvaćanja, dok je u 8 isporuka broj pronađenih nesukladnih jedinica bio jednak ili veći od broja odbijanja. Uspoređujući tablice 3 i 7 uočeno je da su prihvaćene četiri isporuke više, odnosno odbijene su četiri isporuke manje. Nakon 7 isporuka s režima normalne kontrole došlo je do prijelaza na pooštrenu kontrolu jer su dvije uzastopne serije, šesta i sedma, odbijene.

Prema dobivenim rezultatima u tablici 7 primijećeno je da su prihvaćene, a trebale su biti odbijene, 5. isporuka koja sadrži 16 nesukladnih jedinica, 10. isporuka koja sadrži 18 nesukladnih jedinica, 15. isporuka koja sadrži 18 nesukladnih jedinica, 18. isporuka koja sadrži 20 nesukladnih jedinica te 20. isporuka koja sadrži 17 nesukladnih jedinica, dok je odbijena, a

trebala je biti prihvaćena, 17. isporuka koja sadrži 14 nesukladnih jedinica, što je manje od maksimalnog broja nesukladnih jedinica koji za ovaj primjer iznosi 15.

#### 4.2.1. Operativna krivulja

##### Normalna kontrola

Vjerojatnost prihvaćanja za odabrani primjer, čija je shema prikazana na slici 23, računa se prema izrazu:

$$Pa = P(x_1 = 0) + P(x_1 = 1) + P(x_1 = 2) \times [P(x_2 = 0) + P(x_2 = 1) + P(x_2 = 2)]$$

Za  $AQL = 1,5\%$  vjerojatnosti prihvaćanja iznose:

$$P(x_1 = 0) = P(x_2 = 0) = 0,985^{50} = 0,4697$$

$$P(x_1 = 1) = P(x_2 = 1) = \frac{50 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x_1 = 0) = 0,3576$$

$$P(x_1 = 2) = P(x_2 = 2) = \frac{50 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x_1 = 1) = 0,1334$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,4697 + 0,3576 + 0,1334 \times [0,4697 + 0,3576 + 0,1334] = 0,9555 = 95,55\%$$

Dok rizik dobavljača,  $\alpha$ -rizik, iznosi:

$$\alpha - rizik = 1 - Pa = 0,0445 = 4,45\%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 3\%$

$$P(x_1 = 0) = P(x_2 = 0) = 0,97^{50} = 0,2181$$

$$P(x_1 = 1) = P(x_2 = 1) = \frac{50 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x_1 = 0) = 0,3373$$

$$P(x_1 = 2) = P(x_2 = 2) = \frac{50 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x_1 = 1) = 0,2556$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,2181 + 0,3373 + 0,2556 \times [0,2181 + 0,3373 + 0,2556] = 0,7627 = 76,27\%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 5\%$

$$P(x_1 = 0) = P(x_2 = 0) = 0,95^{50} = 0,0769$$

$$P(x_1 = 1) = P(x_2 = 1) = \frac{50 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x_1 = 0) = 0,2024$$

$$P(x_1 = 2) = P(x_2 = 2) = \frac{50 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x_1 = 1) = 0,261$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,0769 + 0,2024 + 0,261 \times [0,0769 + 0,2024 + 0,261] = 0,4365 = 43,65 \%$$

### Pooštrena kontrola

Vjerojatnost prihvaćanja za odabrani primjer, čija je shema prikazana na slici 24, računa se prema izrazu:

$$Pa = P(x_1 = 0) + P(x_1 = 1) \times [P(x_2 = 0) + P(x_2 = 1) + P(x_2 = 2)]$$

Za  $AQL = 1,5 \%$  vjerojatnosti prihvaćanja iznose:

$$P(x_1 = 0) = P(x_2 = 0) = 0,985^{50} = 0,4697$$

$$P(x_1 = 1) = P(x_2 = 1) = \frac{50 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x_1 = 0) = 0,3576$$

$$P(x_2 = 2) = \frac{50 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x_1 = 1) = 0,1334$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,4697 + 0,3576 \times [0,4697 + 0,3576 + 0,1334] = 0,8132 = 81,32 \%$$

Dok rizik dobavljača,  $\alpha$ -rizik, iznosi:

$$\alpha - rizik = 1 - Pa = 1 - 0,8132 = 18,68 \%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 3 \%$

$$P(x_1 = 0) = P(x_2 = 0) = 0,97^{50} = 0,2181$$

$$P(x_1 = 1) = P(x_2 = 1) = \frac{50 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x_1 = 0) = 0,3373$$

$$P(x_2 = 2) = \frac{50 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x_1 = 1) = 0,2556$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,2181 + 0,3373 \times [0,2181 + 0,3373 + 0,2556] = 0,4917 = 49,17 \%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 5\%$

$$P(x_1 = 0) = P(x_2 = 0) = 0,95^{50} = 0,0769$$

$$P(x_1 = 1) = P(x_2 = 1) = \frac{50 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x_1 = 0) = 0,2024$$

$$P(x_2 = 2) = \frac{50 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x_1 = 1) = 0,261$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$Pa = 0,0769 + 0,2024 \times [0,0769 + 0,2024 + 0,261] = 0,1863 = 18,63\%$$

### Smanjena kontrola

Za kodno slovo J i  $AQL = 1,5\%$  tablica 15 ukazuje da treba uzeti veličine uzoraka  $n_1 = 20$  i  $n_2 = 20$ , brojeve prihvaćanja  $Ac_1 = 0$  i  $Ac_2 = 3$  i brojeve odbijanja  $Re_1 = 3$  i  $Re_2 = 4$ .

Vjerojatnost prihvaćanja za odabrani primjer računa se prema iznosu:

$$\begin{aligned} Pa &= P(x_1 = 0) + P(x_1 = 1) \times [P(x_2 = 0) + P(x_2 = 1) + P(x_2 = 2)] + P(x_1 \\ &= 2) \times [P(x_2 = 0) + P(x_2 = 1)] \end{aligned}$$

Za  $AQL = 1,5\%$  vjerojatnosti prihvaćanja iznose:

$$\begin{aligned} P(x_1 = 0) &= P(x_2 = 0) = 0,985^{20} = 0,7391 \\ P(x_1 = 1) &= P(x_2 = 1) = \frac{20 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x_1 = 0) = 0,2251 \\ P(x_1 = 2) &= P(x_2 = 2) = \frac{20 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,015}{0,985} \times P(x_1 = 1) = 0,0326 \end{aligned}$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$\begin{aligned} Pa &= 0,7391 + 0,2251 \times [0,7391 + 0,2251 + 0,0326] + 0,0326 \times [0,7391 + 0,2251] \\ &= 0,9949 = 99,49\% \end{aligned}$$

Dok rizik dobavljača,  $\alpha$ -rizik, iznosi:

$$\alpha - rizik = 1 - Pa = 0,0051 = 0,51\%$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 3\%$

$$P(x_1 = 0) = P(x_2 = 0) = 0,97^{20} = 0,5438$$

$$P(x_1 = 1) = P(x_2 = 1) = \frac{20 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x_1 = 0) = 0,3364$$

$$P(x_1 = 2) = P(x_2 = 2) = \frac{20 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,03}{0,97} \times P(x_1 = 1) = 0,0988$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$\begin{aligned} Pa &= 0,5438 + 0,3364 \times [0,5438 + 0,3364 + 0,0988] + 0,0988 \times [0,5438 + 0,3364] \\ &= 0,9601 = 96,01 \% \end{aligned}$$

Za postotak nesukladnih jedinica,  $p = 5 \%$


$$P(x_1 = 0) = P(x_2 = 0) = 0,95^{20} = 0,3585$$

$$P(x_1 = 1) = P(x_2 = 1) = \frac{20 - 1 + 1}{1} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x_1 = 0) = 0,3774$$

$$P(x_1 = 2) = P(x_2 = 2) = \frac{20 - 2 + 1}{2} \times \frac{0,05}{0,95} \times P(x_1 = 1) = 0,1887$$

Iz toga slijeda da vjerojatnost prihvaćanja iznosi:

$$\begin{aligned} Pa &= 0,3585 + 0,3774 \times [0,3585 + 0,3774 + 0,1887] + 0,1887 \times [0,3585 + 0,3774] \\ &= 0,8463 = 84,63 \% \end{aligned}$$

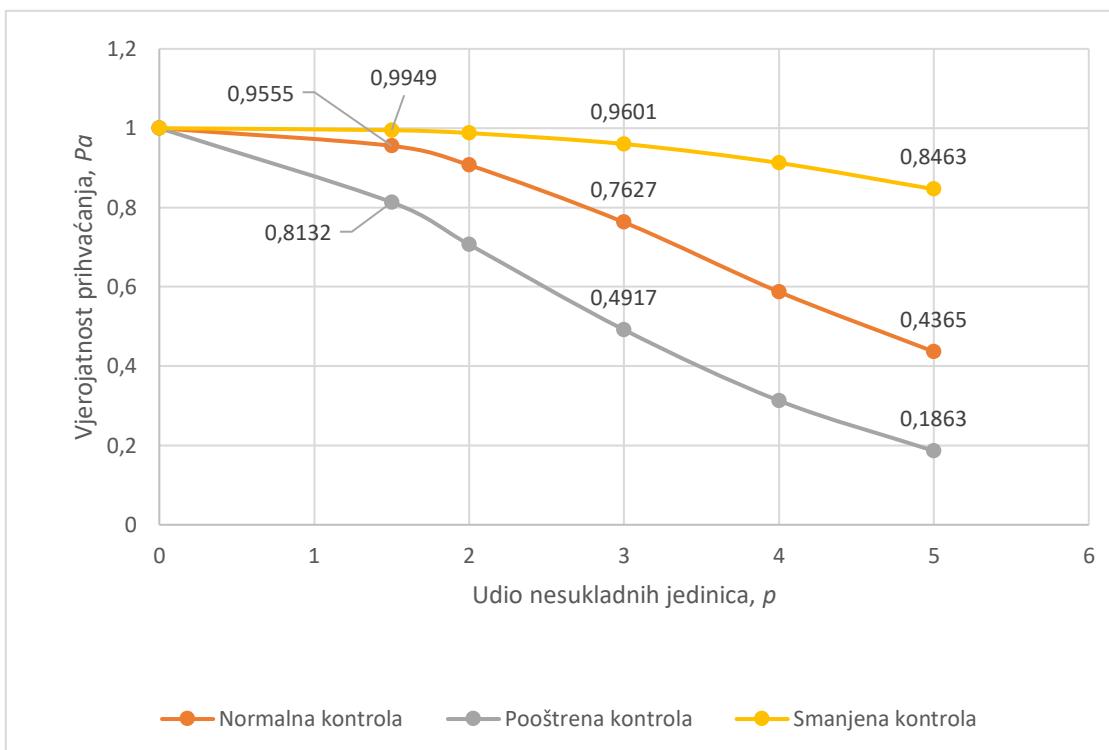**Slika 25. Operativna krivulja za dvostruki plan uzorkovanja**

Kao i kod operativnih krivulja za jednostruki plan uzorkovanja, krivulja smanjene kontrole pokazuje najveće vjerojatnosti prihvaćanja za svaki udio nesukladnih jedinica, a najmanje vjerojatnosti pokazuje krivulja pooštrenе kontrole.

Također, kao i kod plana za jednostruko uzorkovanje, rizik dobavljača se povećava kako i zahtjevi za prihvaćanjem serije postaju stroži, vrijednosti su prikazane u tablici 8.


**Tablica 8. Rizici dobavljača kod dvostrukog plana uzorkovanja**

Vrsta kontrole	Rizik dobavljača ( $\alpha$ -rizik)
Normalna	4,45 %
Pooštrena	18,68 %
Smanjena	0,51 %

### 4.3. Primjena višestrukog plana uzorkovanja


Kao i kod jednostrukog i dvostrukog plana uzorkovanja uzorci su nasumično odabrani pomoću alata u Excel-u, za ovaj plan uzorkovanja ukupno je ispitano 960 uzoraka.

Ulagani podaci također su isti,  $N = 1000$  i  $AQL = 1,5\%$ , pa tablica 4 opet navodi na kodno slovo J. Prema tablici 16 potrebni su sljedeći podaci: veličine uzoraka  $n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_5 = 20$ , brojevi prihvaćanja  $Ac_2 = 0$ ,  $Ac_3 = 1$ ,  $Ac_4 = 2$  i  $Ac_5 = 4$ , za prvu veličinu uzorka prihvaćanje nije dopušteno,  $Ac_1 = /$ , brojevi odbijanja  $Re_1 = Re_2 = 3$ ,  $Re_3 = 4$  i  $Re_4 = Re_5 = 5$ . Svi podaci prikazani su shemom uzorkovanja na slici 26.

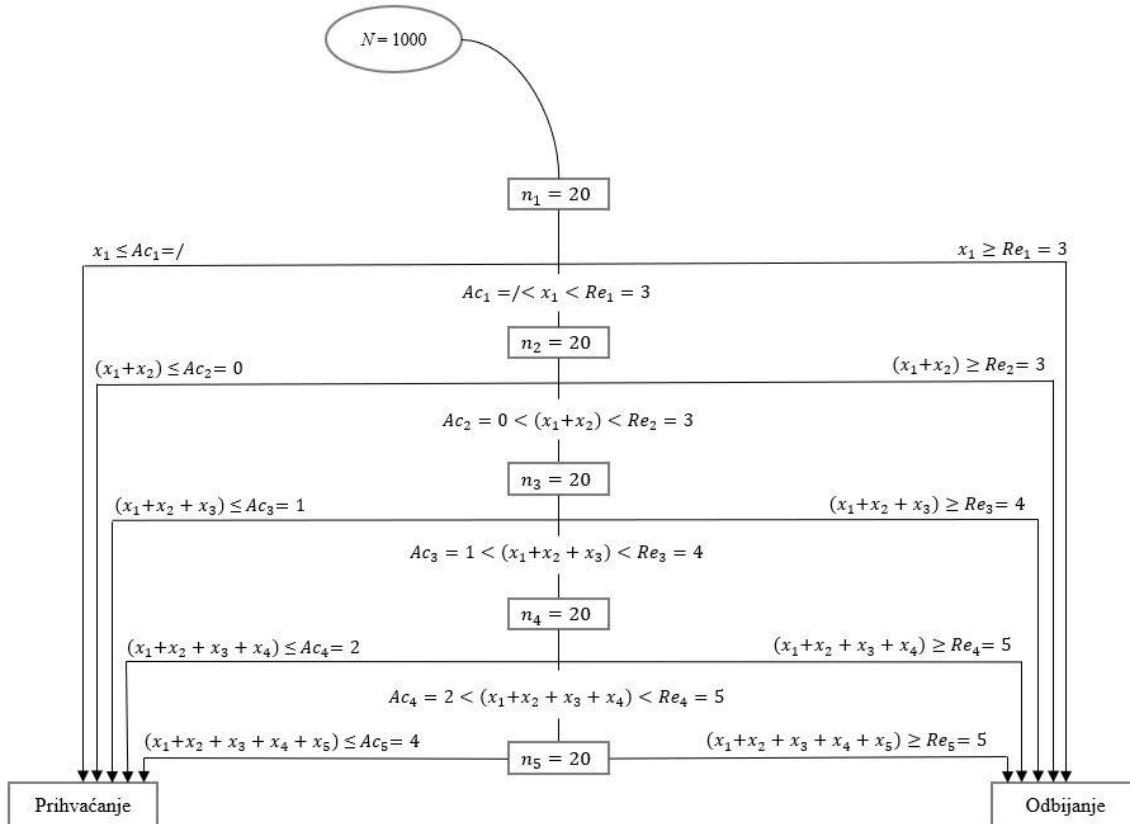

**Slika 26. Shema višestrukog plana uzorkovanja za normalnu kontrolu**

Nakon 13. isporuke došlo je do prijelaza na pooštrenu kontrolu te su prema tablici 17 izvučeni sljedeći podaci: veličine uzoraka  $n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_5 = 20$ , brojevi prihvaćanja  $Ac_2 = 0$ ,  $Ac_3 = 0$ ,  $Ac_4 = 1$  i  $Ac_5 = 3$ , za prvu veličinu uzorka prihvaćanje opet nije dopušteno,  $Ac_1 = /$ , brojevi odbijanja  $Re_1 = 2$ ,  $Re_2 = Re_3 = Re_4 = 3$  i  $Re_5 = 4$ , kako je i prikazano na slici 27.

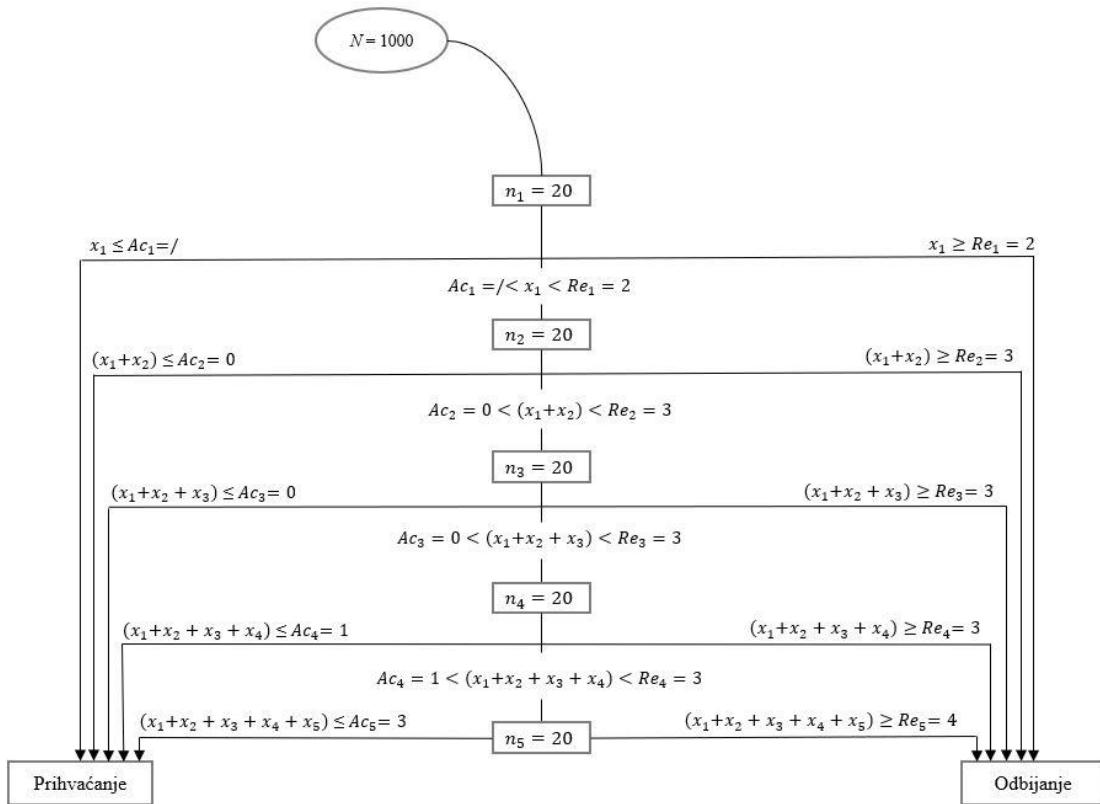

Slika 27. Shema višestrukog plana uzorkovanja za pooštrenu kontrolu

Nakon provedbe višestrukog plana uzorkovanja dobiveni su sljedeći rezultati prikazani u tablici 9.

Tablica 9. Rezultati provedbe višestrukog plana uzorkovanja

Broj isporuke	Broj nesukladnih jedinica					Veličina ispitovanog uzorka u isporuci, $n$	Prihvaćeno/ Odbijeno
	X = 0	X = 1	X = 2	X = 3	X = 4		
1.		*				60	P
2.	*					40	P
3.	*					40	P
4.		*				60	P
5.	*					40	P
6.	*					40	P
7.					*	60	O
8.	*					40	P
9.				*		100	P
10.				*		40	O
11.	*					60	P
12.				*		40	O

				*		40	O
13.				*		20	O
14.				*		40	P
15.	*					40	P
16.	*					40	P
17.				*		80	O
18.	*					40	P
19.	*					40	P
20.	*					40	P
<b>Σ</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>960</b>	

Provedbom višestrukog plana uzorkovanja 14 isporuka imalo je broj pronađenih nesukladnih jedinica manji ili jednak broju prihvaćanja, a 8 isporuka je imalo jednak ili veći od broja odbijanja. Usporedbom tablica 3 i 9 prihvaćeno je 6 isporuka više, to jest odbijeno ih je 6 manje.

Prema dobivenim rezultatima 4., 5., 6., 15., 16., 18. i 20. isporuka trebala je biti odbijena jer im je udio nesukladnih jedinica  $p$  veći od  $AQL$ -a, a 17. isporuka trebala je biti prihvaćena jer sadrži udio nesukladnih jedinica od 1,4 %.

#### 4.4. Analiza rezultata

Uspoređujući dobivene rezultate može se doći do zaključka da je za ovaj primjer najtočnije rezultate dao jednostruki plan uzorkovanja. Nakon njegove provedbe prihvaćeno je 11 isporuka, nakon provedbe dvostrukog 12, a višestrukog 14, a prema tablici 3 trebalo bi biti prihvaćeno 8 isporuka, dakle, jednostruki plan uzorkovanja najbliži je podatku iz tablice 3. Također, jednostruki plan uzorkovanja ima najmanje isporuka koje su prihvaćene, a trebale su biti odbijene, odnosno odbijene su, a trebale su biti prihvaćene. Promatraljući veličine ispitanih uzoraka u isporukama po planovima rezultati su sljedeći: za jednostruki plan uzorkovanja ispitano je ukupno 1600 uzoraka, za dvostruki plan uzorkovanja 1350 uzoraka te za višestruki 960 uzoraka, odnosno najviše troškove imala bi provedba jednostrukog plana uzorkovanja. U sva tri slučaja najviše ispašta kupac jer je provedbom sva tri plana uzorkovanja bio veći broj isporuka koje su prihvaćene, a trebale su biti odbijene te je tako kupac dobio serije znatno lošije kvalitete od zahtijevane razine kvalitete.

## **5. ZAKLJUČAK**

Kontrolom kvalitete osiguravaju se kvalitetni proizvodi. Kvalitetni proizvodi cilj su svakog poduzeća te je zato važan način na koji će se ti proizvodi ispitati, odnosno kontrolirati. Jedan od načina ispitivanja proizvoda je metoda uzorkovanja. Uzorkovanjem se ispituju pojedini elementi serije koji predstavljaju karakteristike cijele serije te zbog toga uzorak mora biti reprezentativan. Provedbom jednostrukog, dvostrukog i višestrukog plana uzorkovanja u ovom radu uzorak se odabira slučajno te je tako svaki element imao jednaku šansu da bude odabran.

Svaka vrsta plana uzorkovanja ima prednosti i nedostatke. Jednostruki plan uzorkovanja je najjednostavniji za primjenu, ali uglavnom ispituje najveći broj uzorka pa je trošak kontrole za ovu vrstu plana često najviši. Dvostruki plan uzorkovanja ima psihološku prednost jer daje drugu priliku te se uglavnom ispituje manji broj uzorka, no složeniji je pa može doći do pogrešaka pri kontroli. Najveća prednost višestrukog plana uzorkovanja je što su uzorci u svakoj fazi obično manji nego kod jednostrukog ili dvostrukog uzorkovanja pa su i troškovi manji, no ova vrsta plana puno je složenija za provedbu. Primjenom planova uzorkovanja na odabranom primjeru uočeno je kako je dosta isporuka, koje su prema prihvatljivoj razini kvalitete trebale biti odbijene, bile prihvaćene. Također, u prethodnom poglavlju pokazano je da je važan odabir vrste plana uzorkovanja, kao i vrste kontrole. Smanjena kontrola pokazala je najveću vjerojatnost prihvaćanja i kod jednostrukog i dvostrukog plana uzorkovanja. Za smanjenu kontrolu ispituje se manja veličina uzorka pa je samim time i manja vjerojatnost za pronalaženjem nesukladnih jedinica, odnosno veće su šanse za prihvaćanjem isporuke u odnosu na normalnu i pooštrenu kontrolu koje ispituju veći broj uzoraka.

Unatoč prednostima i nedostacima, planovi uzorkovanja široko se primjenjuju u praksi, oni postoje kako bi zaštitili kupce, točnije kako bi ih zaštitili od primanja neispravnih isporuka.

## LITERATURA

- [1] Montgomery, D.C.: Introduction to Statistical Quality Control (6th Edition), John Wiley & Sons, New York, 2009.
- [2] Kondić V., Bojanić B., Kondić Ž.: Izbor optimalne varijante kontrole kvalitete rezultata procesa, Technical journal 9, 2(2015), 153-158, <https://hrcak.srce.hr/file/207517>.
- [3] Baršić G.: Predavanja iz kolegija Kontrola kvalitete PI, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2022.
- [4] Feifenbaum A.V.: Total Quality Control, McGraw- Hill Book Company, London, 1961.
- [5] David V., Bolšec K., Šafarić M.: Metoda uzorka i norma HRN ISO 2859-1, Technical journal 8, 3(2014), 214-221, <https://hrcak.srce.hr/file/191141>.
- [6] Siegel A.F., Wagner M.R.: Practical Business Statistics (8th Edition), Elsevier Science Publishing Co Inc, 2022
- [7] <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vectors/sampling-vectors>, Pristupljeno: 27. kolovoza 2022.
- [8] Cassel C.M., Lyberg L.: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science, 2001.
- [9] Bojanić M.: Primjena statističkih metoda u istraživanju odlaganja, čuvanja i zaštite dokumentacije, Zbornik radova, 1991.
- [10] <https://www.simplypsychology.org/cluster-sampling.html>, Pristupljeno: 27. kolovoza 2022.
- [11] ISO 2859-1: 1999, *Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection*
- [12] Schilling E.G., Neubauer D.V.: Acceptance Sampling in Quality Control (3rd Edition), New York, 2017.
- [13] <http://www.ombuenterprises.com/library>, Pristupljeno: 2. rujna 2022.
- [14] [https://www.researchgate.net/figure/OC-curve-showing-AQL-1-and-LQL\\_fig1\\_327008527](https://www.researchgate.net/figure/OC-curve-showing-AQL-1-and-LQL_fig1_327008527), Pristupljeno: 3. rujna 2022.
- [15] <https://slidetodoc.com/acceptance-sampling-plans-supplement-i-aql-2007-pearson-3/>, Pristupljeno: 6. rujna 2022.
- [16] Excel

## **PRILOZI**

- I. CD-R disc
- II. ISO 2859.1:tablice [11]

**Tablica 10. 2-A - Jednostruki plan uzorkovanja za normalnu kontrolu**

Sample size code letter	Sample size	Acceptance quality limit, AQL, in percent nonconforming items and nonconformities per 100 items (normal inspection)																											
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000		
Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re		
A	2																0 1			0 1	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31
B	3																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
C	5																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
D	8																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
E	13																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
F	20																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
G	32																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
H	50																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
J	80																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
K	125																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
L	200																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
M	315																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
N	500																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
P	800																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
Q	1 250																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
R	2 000																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45

**Tablica 11. 2-B - Jednostruki plan uzorkovanja za pooštrenu kontrolu**

Sample size code letter	Sample size	Acceptance quality limit, AQL, in percent nonconforming items and nonconformities per 100 items (tightened inspection)																										
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000	
Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	2																0 1			0 1	1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28
B	3																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
C	5																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
D	8																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
E	13																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
F	20																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
G	32																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
H	50																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
J	80																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
K	125																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
L	200																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
M	315																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
N	500																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
P	800																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
Q	1 250																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
R	2 000																0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19	27 28	41 42
S	3 150																1 2											

**Tablica 12. 2-C - Jednostruki plan uzorkovanja za smanjenu kontrolu**

Sample size code letter	Sample size	Acceptance quality limit, AQL, in percent nonconforming items and nonconformities per 100 items (reduced inspection)																										
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000	
Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	2																											
B	2																											
C	2																											
D	3																											
E	5																											
F	8																											
G	13																											
H	20																											
J	32																											
K	50																											
L	80																											
M	125																											
N	200																											
P	315																											
Q	500	0 1																										
R	800	↑																										

**Tablica 13. 3-A - Dvostruki plan uzorkovanja za normalnu kontrolu**

Sample size code letter	Sample	Sample size	Cumulative sample size	Acceptance quality limit, AQL, in percent nonconforming items and nonconformities per 100 items (normal inspection)																									
				0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000
Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A																													
B	First Second	2 2	2 4																										
C	First Second	3 3	3 6																										
D	First Second	5 5	5 10																										
E	First Second	8 8	8 16																										
F	First Second	13 13	13 26																										
G	First Second	20 20	20 40																										
H	First Second	32 32	32 64																										
J	First Second	50 50	50 100																										
K	First Second	80 80	80 160																										
L	First Second	125 125	125 250																										
M	First Second	200 200	200 400																										
N	First Second	315 315	315 630																										
P	First Second	500 500	500 1 000	*																									
Q	First Second	800 800	800 1 600	*																									
R	First Second	1 250 1 250	1 250 2 500	↑																									

**Tablica 14. 3-B - Dvostruki plan uzorkovanja za pooštrenu kontrolu**

**Tablica 15. 3-C - Dvostruki plan uzorkovanja za smanjenu kontrolu**

Sample size code letter	Sample	Sample size	Cumulative sample size	Acceptance quality limit, AQL, in percent nonconforming items and nonconformities per 100 items (reduced inspection)																								
				0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650
				Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A				↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	*	*	*	*	*	*	*	*	*
B				↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	*	*	*	*	*	*	*	*	
C				↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	*	*	*	*	*	*	*	*	
D	First Second	2 2	2 4	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 5 4 6	1 3 2 4 3 5 4 6 5 7	2 4 3 5 4 6 5 7 6 8	3 6 4 7 5 8 6 9 7 10	4 7 5 8 6 9 7 10 8 11	5 9 6 10 7 11 8 12 9 13	7 11 8 12 9 13 10 11 11 12	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
E	First Second	3 3	3 6	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 5 4 6	1 3 2 4 3 5 4 6 5 7	2 4 3 5 4 6 5 7 6 8	3 6 4 7 5 8 6 9 7 8	4 7 5 8 6 9 7 8 10 11	5 9 6 10 7 11 8 12 9 13	7 11 8 12 9 13 10 11 11 12	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
F	First Second	5 5	5 10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 5 4 5	1 3 2 4 3 5 4 5 5 6	2 4 3 5 4 5 5 6 6 7	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 6 7 7 8 10 11	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
G	First Second	8 8	8 16	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
H	First Second	13 13	13 26	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
J	First Second	20 20	20 40	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
K	First Second	32 32	32 64	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
L	First Second	50 50	50 100	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
M	First Second	80 80	80 160	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
N	First Second	125 125	125 250	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
P	First Second	200 200	200 400	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
Q	First Second	315 315	315 630	*	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27
R	First Second	500 500	500 1 000	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	0 2 1 2 2 3 3 4 4 5	0 3 1 3 2 4 3 4 4 5	1 3 2 4 3 4 4 5 5 6	2 4 3 5 3 6 4 5 5 6	3 6 4 7 5 6 6 7 7 8	4 7 5 8 5 9 6 7 8 10	5 9 6 10 7 11 8 12 12 13	7 11 8 12 9 13 10 11 12 13	11 16 12 13 13 18 18 19 26 27

**Tablica 16. 14-A - Višestruki plan uzorkovanja za normalnu kontrolu**

**Tablica 17. 14-B - Višestruki plan uzorkovanja za pooštrenu kontrolu**

Sample size code letter	Sample	Sample size	Cumulative sample size	Acceptance quality limit, AQL, in percent nonconforming items and nonconformities per 100 items (tightened inspection)																										
				0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000	
				Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re		
H	First	13	13													# 2	# 2	# 3	# 4	0 4	0 5	1 8								
	Second	13	26													0 2	0 3	0 3	1 5	2 7	3 9	6 12								
	Third	13	39													0 2	0 3	1 4	2 6	4 9	7 12	11 17								
	Fourth	13	52													0 2	1 3	2 5	4 7	6 11	11 15	16 22								
	Fifth	13	65													1 2	3	4	5	6	7	10 11	15 16	23 24						
J	First	20	20													# 2	# 2	# 3	# 4	0 4	0 6	1 8								
	Second	20	40													0 2	0 3	0 3	1 5	2 7	3 9	6 12								
	Third	20	60													0 2	0 3	1 4	2 6	4 9	7 12	11 17								
	Fourth	20	80													0 2	1 3	2 5	4 7	6 11	11 15	16 22								
	Fifth	20	100													1 2	3	4	5	6	7	10 11	15 16	23 24						
K	First	32	32													# 2	# 2	# 3	# 4	0 4	0 6	1 8								
	Second	32	64													0 2	0 3	0 3	1 5	2 7	3 9	6 12								
	Third	32	96													0 2	0 3	1 4	2 6	4 9	7 12	11 17								
	Fourth	32	128													0 2	1 3	2 5	4 7	6 11	11 15	16 22								
	Fifth	32	160													1 2	3	4	5	6	7	10 11	15 16	23 24						
L	First	50	50													# 2	# 2	# 3	# 4	0 4	0 6	1 8								
	Second	50	100													0 2	0 3	0 3	1 5	2 7	3 9	6 12								
	Third	50	150													0 2	0 3	1 4	2 6	4 9	7 12	11 17								
	Fourth	50	200													0 2	1 3	2 5	4 7	6 11	11 15	16 22								
	Fifth	50	250													1 2	3	4	5	6	7	10 11	15 16	23 24						
M	First	80	80													# 2	# 2	# 3	# 4	0 4	0 6	1 8								
	Second	80	160													0 2	0 3	0 3	1 5	2 7	3 9	6 12								
	Third	80	240													0 2	0 3	1 4	2 6	4 9	7 12	11 17								
	Fourth	80	320													0 2	1 3	2 5	4 7	6 11	11 15	16 22								
	Fifth	80	400													1 2	3	4	5	6	7	10 11	15 16	23 24						