

Razvoj programskog sustava za proračun vratila

Jagarinec, Roman

Master's thesis / Diplomski rad

2010

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:235:819753>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-12-19**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

DIPLOMSKI RAD

Voditelj rada:

Prof. dr. sc. Neven Pavković

Roman Jagarinec

Zagreb, 2010.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

DIPLOMSKI RAD

Roman Jagarinec

Zagreb, 2010.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno služeći se stečenim znanjem i navedenom literaturom.

Posebno se zahvaljujem Prof. dr. sc. Nevenu Pavkoviću na savjetima i vodstvu tokom izrade ovog rada.

Zahvaljujem se poduzeću Promming d.o.o. te direktoru gosp. Mihalju Novinščaku na financijskoj potpori tokom mojeg studija.

Hvala prijateljima na faksu i izvan njega koji su me poticali na rad i bili mi od velike pomoći tokom čitavog studija.

Na kraju najveće hvala čitavoj mojoj obitelji, a posebno roditeljima što su mi omogućili da se školujem i što su pravi uzor u mojem životu.

SAŽETAK

U okviru diplomskog rada prikazana je i objašnjenja implementacija i primjena dvaju različitih programa (CATIA i Microsoft Excel) te programskog jezika Visual Basic sa svrhom skraćivanja vremena proračuna vratila.

Proces skraćivanja vremena proračuna i bržeg razvoja potreban je zbog veće konkurentnosti na tržištu, te izbjegavanja monotonih računanja i ponavljanja istovjetnih radnji, koje bi inače bile dugotrajne za svako vratilo. Na ovaj način moguće je napraviti proračun za čitavu seriju vratila koja se razlikuju u pojedinim dimenzijama te na kraju na temelju iskustva i zahtjeva izabrati najpovoljnije.

Potrebno je napomenuti da programi sami po sebi ne odlučuju koje je vratilo najbolje, odnosno optimalno, već samo daju rezultate proračuna, prema kojima korisnik, odnosno odgovorna osoba odabire željeno vratilo.

Osim vratila program izračunava i vijek trajanja ležaja na osnovu dinamičkih opterećenja koja djeluju na isti.

Tijek rada se sastoji od modeliranja 3D modela u programskom paketu CATIA, gdje se određuje oblik vratila i definiraju parametri. Preko Design Table-a, kroz koji se unose iznosi parametara, a time i dimenzije vratila, povezuje se model sa Visual Basic-om u kojem se vrši obrada ulaznih podataka i sami proračun vratila. U nastavku prikazana i detaljno objašnjena izrada programa te svih sporednih datoteka potrebnih za pravilno funkcioniranje programa.

SADRŽAJ:

1.	UVOD.....	1
2.	OPIS KORIŠTENIH PROGRAMA.....	2
2.1.	EXCEL	2
2.2.	CATIA	2
3.	PARAMETRIZACIJA.....	3
4.	UVOD U PROBLEM.....	4
4.1.	UNOS DIMENZIJA VRATILA PREKO SUČELJA PROGRAMA	6
4.2.	UNOS DIMENZIJA VRATILA VRATILAIZRAVNO U „DESIGN TABLE“	8
4.2.1.	<i>RAZLOG TRANSFORMACIJE DIMENZIJA VRATILA.....</i>	<i>8</i>
4.2.2.	<i>OBJAŠNJENJE UNOSA DIMENZIJA IZRAVNO U DESIGN TABLE.....</i>	<i>9</i>
5.	UNOS OSTALIH PODATAKA TE PRIPREMA UNESENIH PODATAKA ZA PRORAČUN PRIJENOSNIM MATRICAMA.....	19
6.	PRIPREMA I OBRADA IZLAZNIH PODATAKA	30
7.	ZAKLJUČAK	36
8.	PRIMJERI.....	37
8.1.	PRORAČUN SERIJE VRATILA PREDSTAVLJENIM PROGRAMOM	37
8.2.	USPOREDBA REZULTATA ANALITIČKI TE PROGRAMOM PRORAČUNATOG VRATILA	44
8.2.1.	<i>ANALITIČKO RJEŠENJE.....</i>	<i>44</i>
8.2.2.	<i>PRORAČUN PROGRAMOM U VISUAL BASICU.....</i>	<i>47</i>
9.	LITERATURA.....	49
10.	DODATAK	50

POPIS SLIKA:

Slika 1: <i>Unos i transformacija dimenzija vratila</i>	5
Slika 2: <i>Osnovno sučelje za unos segmenta</i>	6
Slika 3: <i>Osnovno sučelje sa unesenim segmentom</i>	6
Slika 4: <i>Sučelje za definiranje skošenja</i>	7
Slika 5: <i>Sučelje za definiranje radijusa</i>	7
Slika 6: <i>Sučelje za definiranje utora za pero</i>	7
Slika 7: <i>Sučelje za definiranje utora za uskočnik</i>	7
Slika 8: <i>: Model vratila i Design Table u CATIA-i</i>	8
Slika 9: <i>Proces unosa dimenzija vratila izravno u Design Table</i>	10
Slika 10: <i>Radionički crtež vratila sa slijepim kotama</i>	12
Slika 11: <i>Design Table u Microsoft Excelu</i>	13
Slika 12: <i>Tablica za odabir serije vratila</i>	14
Slika 13: <i>Tablica sa transformiranim dimenzijama</i>	15
Slika 14: <i>Tablica sa transformiranim dimenzijama čitave serije vratila</i>	15
Slika 15: <i>Shema za transformaciju kota</i>	16
Slika 16: <i>Osnovno sučelje glavnog programa</i>	19
Slika 17: <i>Vizualni prikaz unesenih dimenzija</i>	20
Slika 18: <i>Sučelje za unos dodatne radijalne sile</i>	21
Slika 19: <i>Sučelje za unos torzionog momenta</i>	21
Slika 20: <i>Open Dialog</i>	21
Slika 21: <i>.txt datoteka za ležaj</i>	24
Slika 22: <i>Aproksimacija polja</i>	27
Slika 23: <i>Unos ostalih podataka te ispis rezultata</i>	29
Slika 24: <i>Radni list sa dijagramima</i>	30
Slika 25: <i>Radni list sa izlaznim podacima za jedno vratilo</i>	32
Slika 26: <i>Shema izrade „dijagram“ stupca</i>	33
Slika 27: <i>Brisanje „test“ krivulje</i>	34
Slika 28: <i>Dodavanje podataka za novo vratilo</i>	35
Slika 29: <i>Odabir naziva i putanje</i>	35
Slika 30: <i>Odabir podataka za apscisu</i>	35
Slika 31: <i>Konačni izgled dijagrama za 2 vratila</i>	35
Slika 32: <i>Podaci o 9. I 19. Vratilu</i>	38
Slika 33: <i>Transformirane kote za 9. vratilo</i>	39
Slika 34: <i>Transformirane kote za 19. vratilo</i>	39
Slika 35: <i>Ulazni podaci</i>	39
Slika 36: <i>Dodatno radijalno opterećenje</i>	40
Slika 37: <i>Torzioni moment</i>	40
Slika 38: <i>Dijagram momenta savijanja i maksimalnog naprezanja na savijanje</i>	41
Slika 39: <i>Dijagram poprečne sile i naprezanja na smik</i>	42
Slika 40: <i>Dijagram progiba</i>	43
Slika 41: <i>Opterećenja na vratilo</i>	44
Slika 42: <i>Uklještenje na mjestu 3.</i>	45
Slika 43: <i>Uklještenje na mjestu 6.</i>	46
Slika 44: <i>Dimenzije analiziranog vratila</i>	47
Slika 45: <i>Progib vratila</i>	48

POPIS TABLICA:

Tablica 1: <i>Osnovne zadaće cjelokupnog programa</i>	4
Tablica 2: <i>Macro procedure</i>	16
Tablica 3: <i>Unos podataka</i>	19
Tablica 4: <i>Popis procedura unutar programa</i>	22
Tablica 5: <i>Vrste ležaja</i>	24
Tablica 6: <i>Raspodjela segmenata na polja</i>	25
Tablica 7: <i>Zarezni faktori</i>	26
Tablica 8: <i>Izlazni podaci</i>	31

1. UVOD

U današnje vrijeme javlja se potreba čim bržeg plasmana određenog proizvoda na tržište. Smanjeno vrijeme razrade u razvijanja novog proizvoda povećava njegovu konkurentnost na tržištu. Naravno sa smanjenim vremenom razvijanja, automatski se smanjuju i cjelokupni troškovi proizvodnje. Kraj cijelog tog procesa razvijanja potrebno je odabrati optimalno rješenje, koje ne utječe na razinu kvalitete koja mora ostati zadovoljavajuća.

Upravo se iz ovih razloga javila potreba za razvojem raznovrsnih aplikacija koje ubrzavaju određene poslove u postupku konstruiranja. Zadatak ovog diplomskog je razvoj programa koji će automatizirati proračun čvrstoće i progiba serije vratila za elektromotore. Potreba za automatizacijom takve vrste nalazi se u činjenici da su proračuni vratila kod konstruiranja elektromotora vrlo učestali. Naime u nekim slučajevima konstruiranja potrebno je mnogo puta ponoviti proračune s raznim varijantama opterećenja ili različitim izvedbama.

Za proračun se koristilo vratilo koje je modelirano i parametrizirano u programskom paketu CATIA. Microsoft Excel služi kao spona koja povezuje napravljeni model i Visual Basic te na kraju služi za ispis i prikaz rezultata. Obradu ulaznih podataka i sam proračun vratila izvodi program napravljen u Visual Basic-u.

Potrebno je napomenuti da je za korištenje programa nužno barem osnovno poznavanje samog proračuna vratila, a isto tako i rada u CATIA-i te da nije moguće da ga koriste potpuni laici. Isto tako je potrebno napomenuti da je korištenje sučelja napravljenog u Visual Basic-u u mnogočemu pojednostavilo pripremu podataka za proračun. Samo sučelje je oblikovano na korisniku prijazan način i može ga koristiti svaki inženjer. Osim analize vratila proračun izračunava i uvijek trajanja odabranih ležaja.

Svi rezultati koji su dobiveni za vratila prikazani su ispisom u Microsoft Excel-u. U istoj .xls datoteci nalazi se usporedba naprezanja serije vratila i to u obliku zajedničkih dijagrama te je na taj način moguće izabrati optimalno.

Moguće je primijetiti da se na ovaj način uvelike smanjuje vrijeme potrebno za proračun serije vratila što nam je i bio cilj. U daljnjem tijeku rada biti će predstavljen postupak izrade gore predstavljenog programa, kao i koraci koje program obavlja tokom izvedbe.

2. OPIS KORIŠTENIH PROGRAMA

2.1. EXCEL

Microsoft Excel uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka (program koji služi za izradu složenijih baza podataka je Microsoft Access). Na temelju unesenih podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona... Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl. Excel radni list se sastoji od redaka i stupaca. Sjecište redaka i stupaca nazivaju se ćelije. lit.[1]

Budući da je Excel kao sastavni dio Microsoft Office-a, jedan od osnovnih alata za obradu tekstualnih podataka te je poznavanje istog jedna od osnova opće informatičke pismenosti, nema ga potrebe dodatno opisivati.

2.2. CATIA

U svijetu industrijskih dizajnera naći ćete samo tri važeća programska paketa koja zauzimaju ogroman tržišni udio. Radi se, dakako, o poznatom i nadaleko i naširoko hvaljenom i-DEAS-u, ništa slabijem ProEngineer-u. CATIA je danas etablirani programski paket koji je svoju primjenu ponajprije našao u transportnoj industriji, što i nije toliko čudno s obzirom na činjenicu da tvorac CATIA-e jedan od najvećih europskih proizvođača aviona.

Riječ je, dakle, o francuskom Dassaultu, koji je s razvojem CATIA-e počeo još sedamdesetih godina. Tada je cilj bio stvaranje programa za 3D modeliranje i proizvodnju prvenstveno za internu upotrebu unutar tadašnjeg Dassault Aviationa. U svrhu daljnjeg razvoja CATIA-e osnovana je posebna tvrtka Dassault Systemes, koja je nakon nekog vremena ušla i u sastav velikog IBM-a, pod čijim se okriljem danas nastavlja razvoj jednog od najuspješnijih paketa za 3D modeliranje. Prodaja i podrška korisnicima CATIA-e odvija se upravo preko IBM-ove mreže poslovnica ili poslovnih partnera koji su specijalizirani za pružanje tehničke potpore. No, trebalo je otprilike petnaestak godina da CATIA nađe svoju primjenu i izvan zrakoplovne industrije. CATIA-u, po posljednjim podacima, koristi čak sedamnaest od 25 najvećih svjetskih proizvođača automobila. Na primjer, europska grana DaimlerChryslera ima instaliranih više od dvije i pol tisuće CATIA radnih stanica; čitava Volkswagen grupa, BMW, Renault, PSA grupa i Fiat Auto koriste CATIA-u kao svoj osnovni CAD/CAM alat. Koliko je CATIA moćan paket govori i činjenica da je koriste Japanci, poznati po napretku tehnologije, čiji se najveći proizvođači Toyota i Mitsubishi ponajviše oslanjaju upravo na CATIA-u. U tu veliku grupu spadaju i Ford Motor Company te Hyundai, dakle još dva od vodećih pet svjetskih proizvođača automobila. Logično, iz industrijskih će se hala CATIA-ine mogućnosti prenijeti i na trkaće staze i to - ni više ni manje nego - u najpopularniji automobilski sport, Formulu 1. Za konstruiranje šasija svojih bolida koristi je šest od ukupno jedanaest konstruktora, a za konstrukciju motora čak šest od ukupno osam dobavljača. Švedska Scania ima pak 350 instaliranih CATIA radnih stanica koje, naravno, koristi za razvoj svojih teških kamiona čija je brojka dosegla čak jedan milijun. U CATIA-i je razvijen zaštitni znak tih švedskih kamiona, V8 motor. čak su i tradicionalno konzervativni proizvođači kao što su Rolls Royce ili Bentley pribjegli upotrebi CATIA-e, premda se cijela njihova filozofija pravljenja automobila zasniva na ručnom sklapanju. lit. [2]

3. PARAMETRIZACIJA

Parametrizacija je, kao pomoć pri ubrzavanju i pojednostavljenju dobivanja dokumentacije za određeni proizvod, postala aktualna u zadnjih desetak godina sa razvojem odgovarajućih programskih aplikacija. Nakon što su provedena određena istraživanja lit. [3] na temu koji dio razvoja proizvoda oduzima najviše vremena inženjera, zaključeno je da otprilike 80% vremena inženjeri provode prepravljajući postojeće modele. Samo ostalih 20% vremena troši se na oblikovanje novih proizvoda, s time da u određenim slučajevima ta brojka može pasti i na 0%. Ta činjenica nam daje do znanja da je upravo to područje inženjerskog rada potrebno što više automatizirati. Upravo tu dolazi do izražaja sama parametrizacija. Prema istraživanju lit. [4] provedenom u tvrtci „Hyundai-Kia“ za konstrukcijski odsjek, parametrizacijom je uštedeno preko tri milijuna dolara godišnje, što je razmjerno 51 000 radnih sati inženjera. Mora se napomenuti da je ovakva ušteda bila omogućena uz dodatno uspostavljanje zajedničke baze podataka za sve inženjere, kako bi svi mogli koristiti već postojeće proizvode. Osim što se parametrizacijom proizvoda dobiva na brzini, dobiva se i na poboljšanju kvalitete proizvodnje. Naime neke postavke, kao što su vrsta materijala i primjerice raspored rupa, nije potrebno birati svaki puta iznova. Također se mogu definirati određena pravila koja ograničuju model u smislu da program ne dozvoli nepravilno oblikovanje. Točnije da rupe ne budu preblizu rubovima i slično.

Kod upravljanja parametrima te dodavanja novih veličina za određene parametre najčešće se koristi CATIA-in alat „Design Table“. Kako bi čitaocu bile jasnije sve prednosti Design Table-a, one su navedene u nekoliko sljedećih natuknica.

Design table:

- *Omogućuje vam stvaranje i upravljanje familijom proizvoda. Takve familije mogu primjerice biti proizvodi istog tipa, a da se razlikuju u dimenzijama.*
- *Alat koji prvenstveno služi za olakšavanje pri definiciji konstrukcijskih dijelova. Dostupan je svim korisnicima programskog paketa CATIA, no najupotrebljiviji u aplikaciji KNOWLEDGE ADVISOR. Design table se može napraviti koristeći CATIA datoteke, u tom slučaju se govori o ispisu podataka u Design table. Također se može primijeniti na dokumentu tj. podaci su uneseni u CATIA dokument iz Design table-a.*
- *Koristi vrijednosti iz vanjskih dokumenta te ih pridodaje parametrima u CATIA-i. Vanjski dokument može biti spremljen kao TXT ili kao EXCEL datoteka. Vrlo je važno, u korištenju Design table-a, pravilno povezati parametre u CATIA datoteci sa veličinama u tablici. Neke veličine u eksternoj datoteci možda nisu kompatibilne s parametrima u CATIA-i. U tom slučaju se samo dio vanjskih vrijednosti povezuje sa parametrima. Veze se stvaraju deklariranjem takozvanih asocijacija (veza).*
- *Potencijali Design table-a se u potpunosti mogu iskoristi tek u sklopu Knowledge Advisor aplikacije. Korisniku su u tom slučaju dane funkcije za stvaranje i čitanje parametara. Iste se mogu koristiti u programiranju provjera i pravila. Korištenjem tih funkcija ujedno izbjegavamo potrebu za stvaranjem asocijacija.*

4. UVOD U PROBLEM

Osnovni zadatak ovog rada je priprema svih ulaznih podataka za proračun vratila prijenosnim matricama te izrada potrebnih dijagrama na temelju izlaznih podataka. Ulazni podaci mogu se podijeliti u više kategorija budući da njihov izvor nije isti. Kategorije unosa ulaznih podataka te sve ostale zadaće ovog rada prikazane su tablicom [1].


OSNOVNE ZADAĆE CJELOKUPNOG PROGRAMA	
-	spajanje parametriziranog modela vratila, u programskom paketu CATIA, sa proračunom vratila pomoću prijenosnih matrica
-	prilagodba kota gore navedenog vratila te njihov unos u program za proračun metodom prijenosnih matricama
-	unos dimenzija te ostalih karakteristika ležaja potrebnih za uležištenje vratila
-	unos ostalih podataka potrebnih za analizu vratila (materijal vratila, opterećenja, brzina vrtnje i dr.)
-	podjela segmenata vratila na polja/diskove kao elementarne dijelove za proračun prijenosnim matricama
-	proračun vratila metodom prijenosnih matrica
-	automatsko biranje odgovarajuće širine ležaja s obzirom na ekvivalentno opterećenje ležaja
-	automatizirati proračun serije vratila te izrada preglednog prikaza rezultata analize
-	izrada zajedničkih dijagrama za čitavu seriju vratila na temelju rezultata dobivenih provedenom analizom

Tablica 1: Osnovne zadaće cjelokupnog programa

Krenuvši od problema unosa dimenzija vratila tj. transformacije i obrade podataka iz CATIA-e u oblik pogodan za proračun prijenosnim matricama, razvijena su dva rješenja unosa dimenzija vratila.

Prvo je rješenje napravljeno na pretpostavki da korisnik nije dovoljno upoznat sa programskim paketom CATIA i ne zna napraviti model vratila te ga pravilno parametrizirati. U tu svrhu je u CATIA-i napravljen model vratila od dvadeset segmenata sa svim potrebnim parametrima. Model vratila može se shvatiti kao „Prazan model“ tj. model čije dimenzije još nisu definirane. Iznos samih dimenzija te aktivnosti određenih značajki na vratilu su povezani preko Design table-a sa programom napravljenim u Visual Basic-u. Preko sučelja prethodno spomenutog programa unose se svi potrebni podaci. Sučelje je oblikovano na način da korisniku nije potrebno gotovo nikakvo znanje rada u CATIA-i. Naime svi potezi koje je potrebno napraviti u CATIA-i objašnjeni su u nastavku ovog rada. U nastavku ovaj će se oblik unosa nazivati „Unos dimenzija vratila preko sučelja programa“.

U drugom načinu unosa podataka također se kreće od radioničkog crteža vratila, na temelju kojeg se modelira te parametrizira vratilo u CATIA-i. Dimenzije vratila koje očitavamo s tehničkog crteža unose se izravno u Design Table, čime definiramo parametre modela. U Excel radnoj knjizi koja sadrži Design Table dimenzije se transformiraju u oblik pogodan za proračun prijenosnim matricama te se takve učitavaju u program. Ovaj način unosa je, prema dogovoru sa mentorom, odabran kao osnovi tj. primarni način i u potpunosti je usklađen sa programom za proračun, a naziva se „Unos dimenzija izravno u Design Table“. Vizualni prikaz oba unosa dimenzija vratila predložen je slikom [1].

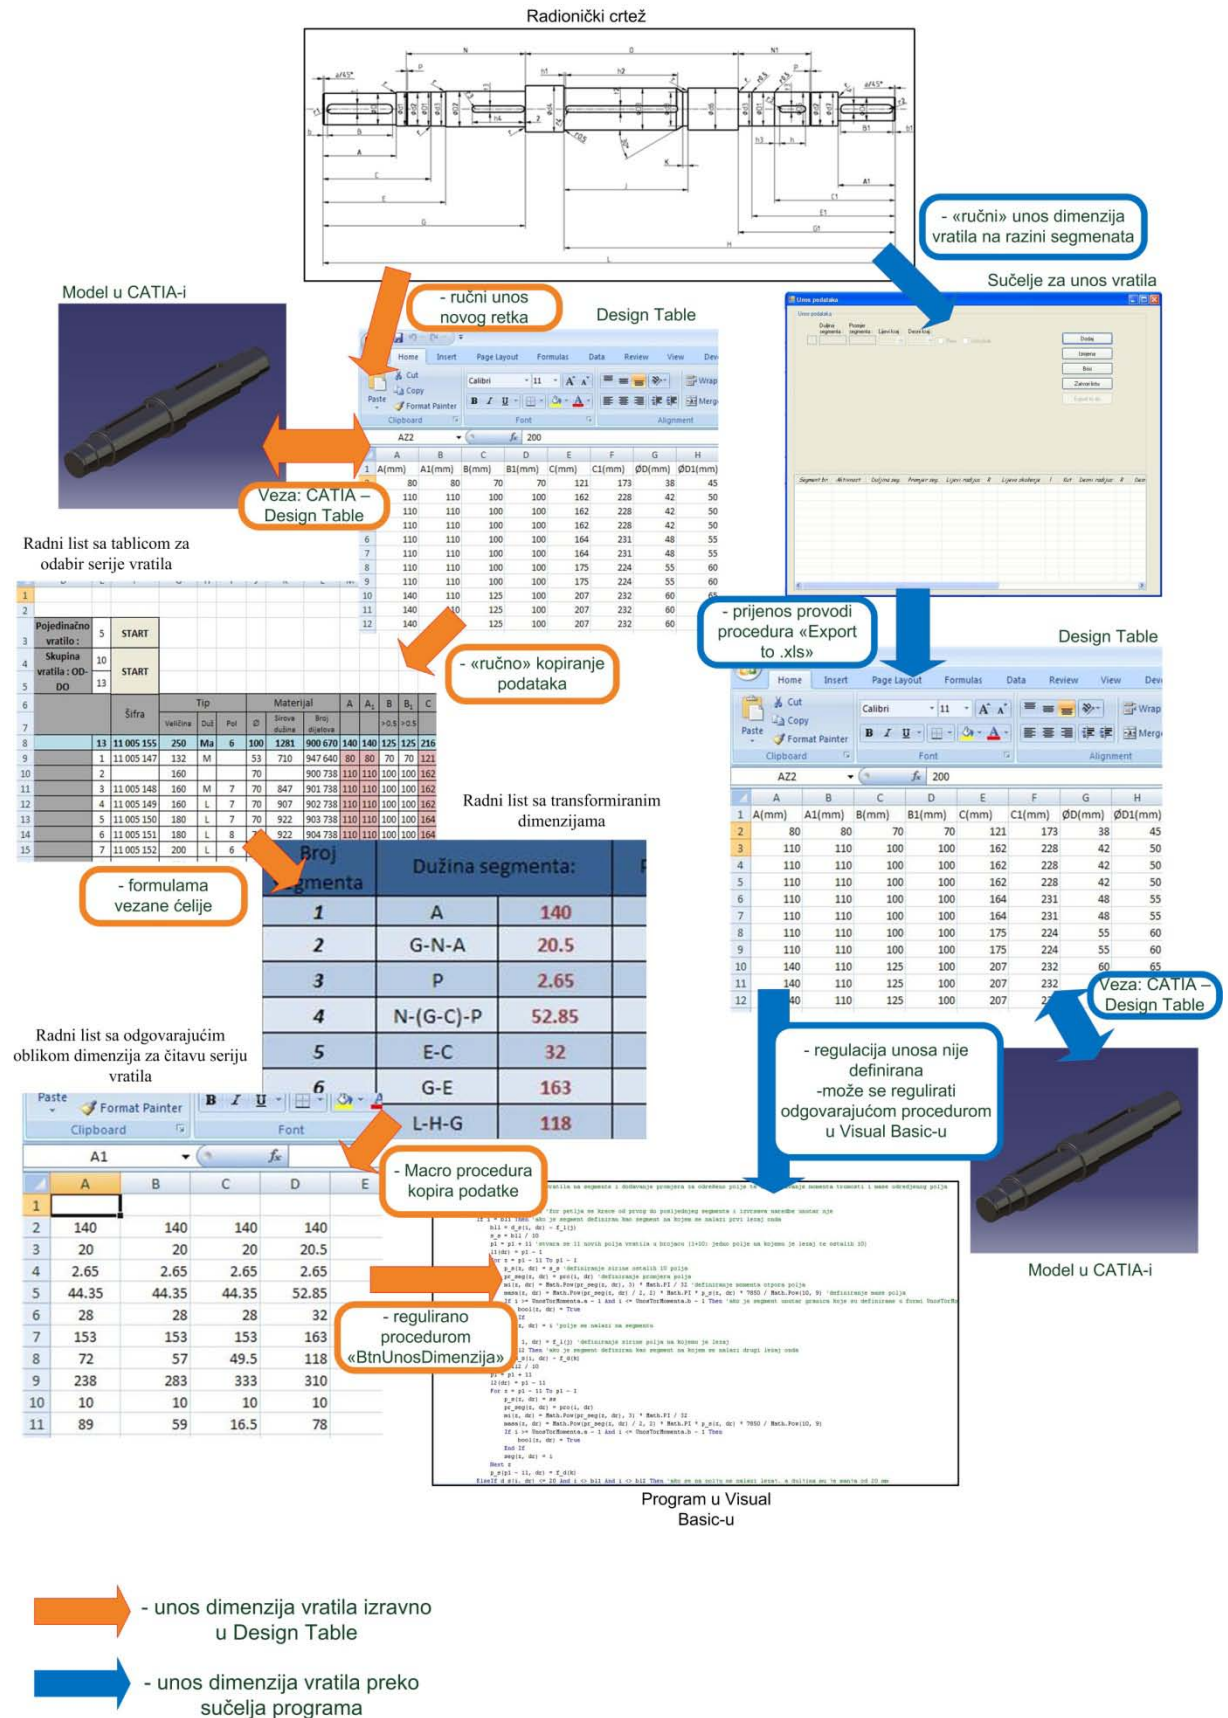


Slika 1: Unos i transformacija dimenzija vratila


U nastavku rada prikazan je i opisan unos podataka u program koristeći oba prethodno spomenuta rješenja. Za svako od pojedinih rješenja biti će objašnjen način korištenja sučelja te će se na taj način korisnik upoznati i sa svim procedurama sučelja.

4.1. UNOS DIMENZIJA VRATILA PREKO SUČELJA PROGRAMA

Na slici [2] je prikazano osnovno sučelje za unos dimenzija vratila. Unos je koncipiran tako da se unose podaci za svaki segment posebno. Time smo omogućili izradu modela koji nije ovisan o broju segmenata ili o položaju pera te uskočnika na vratilu. Čitava funkcija i sve pogodnosti ovog unosa najbolje će biti objašnjene na način da se prikaže postupak unosa jednog vratila. Važno je još napomenuti da se na ovaj način mogu unositi podaci, a time i dobivati modeli za vratila čiji je broj segmenata manji od 21. Razlog tome nalazi se u činjenici da gotov model vratila u CATIA-i, kojega mi oblikujemo podacima iz Design Table-a, ima 20 segmenata. Ovaj broj nije konačan i vratilo se može povećati, ali za potrebe diplomskog je 20 segmenata zadovoljavajuća brojka.

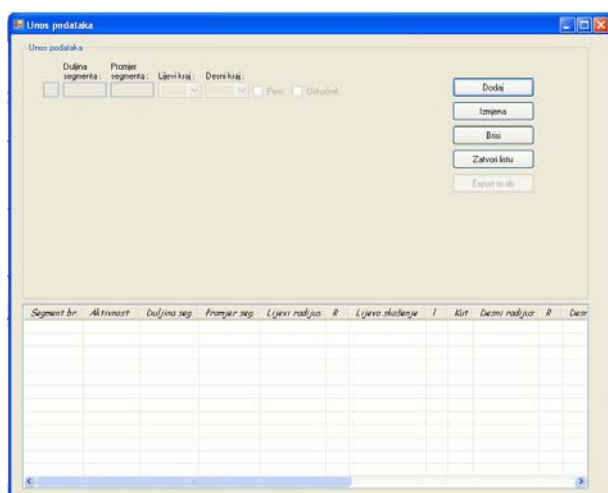


Slika 2: Osnovno sučelje za unos segmenta

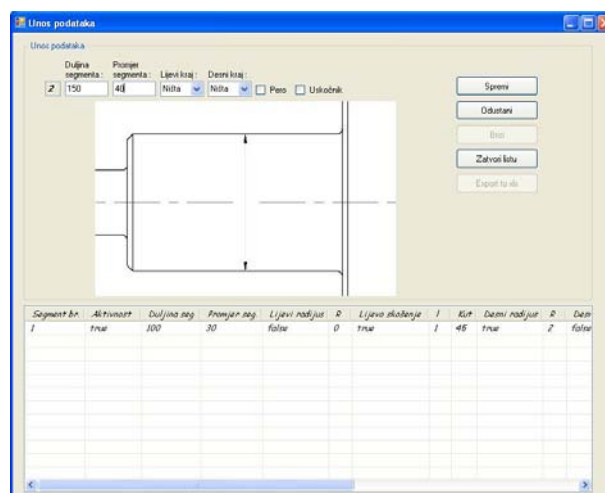


Slika 3: Osnovno sučelje sa unesenim segmentom

Dakle cjelokupni unos podataka kreće od osnovnog sučelja. Na desnoj strani sučelja vidljive su opcije pomoću kojih upravljamo sučeljem. Samo upravljanje se sastoji od opcija pomoću kojih dodajemo, mijenjamo, odnosno brišemo pojedine segmente vratila. Pritiskom na opciju „Dodaj“ aktiviraju se potrebna polja za unos teksta koja služe za unos dimenzija pojedinih segmenata, što je prikazano slikom [3]. Prilikom radnje dodavanja, umjesto opcije „Dodaj“ pojavljuje se nova opcija „Spremi“, pomoću koje se memorira definirani segment. U sljedećem koraku se redom unose dimenzije segmenta. Radi lakše preglednosti i korištenja sučelja, u samom sučelju nalaze se slike koje korisnika referiraju na dimenziju koju unosi. Također postoji lista u kojoj su prikazani svi memorirani segmenti te se oni mogu kasnije provjeravati, mijenjati i eventualno brisati.

Biranjem ruba segmenta u ComboBox opcijama „Lijevi kraj“, odnosno „Desni kraj“ otvara se potpuno novo sučelje, pomoću kojih se određuje da li na tom mjestu postoji skošenje, odnosno radijus te kolika je vrijednost istih. Prikaz novih sučelja te unos podataka prikazani su slikama [4] i [5].

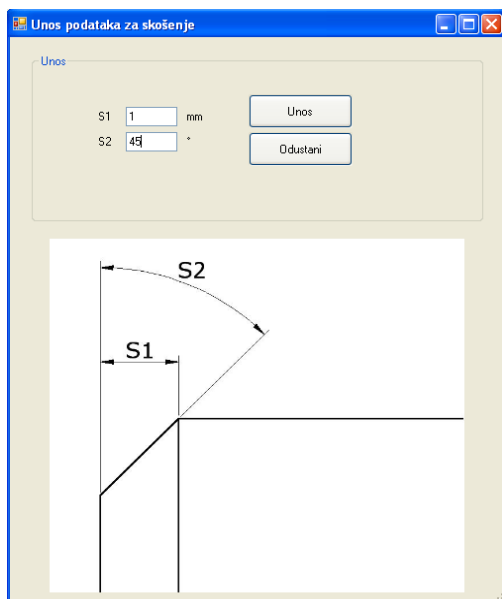


Slika 4: Sučelje za definiranje skošenja

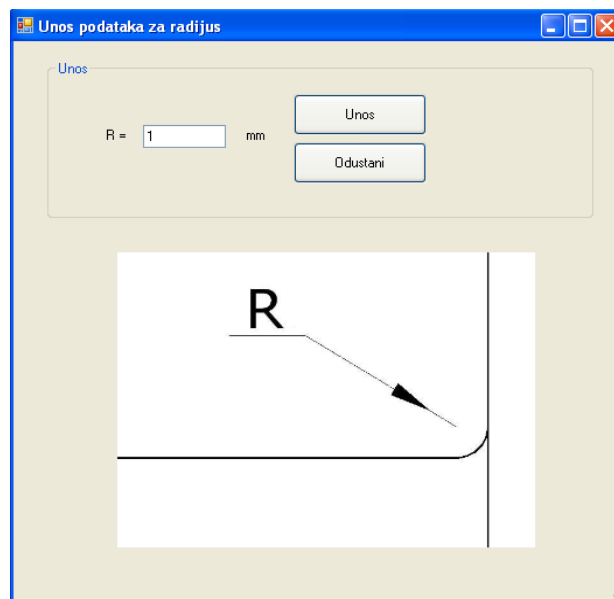


Slika 5: Sučelje za definiranje radijusa

Također postoje opcije pomoću koji je moguće odabrati da li se na određenom segmentu nalazi pero, odnosno uskočnik. Prilikom odabira tih opcija, također se pojavljuju nova sučelja preko kojih se unose potrebne dimenzije, što je prikazano slikama [6] i [7].

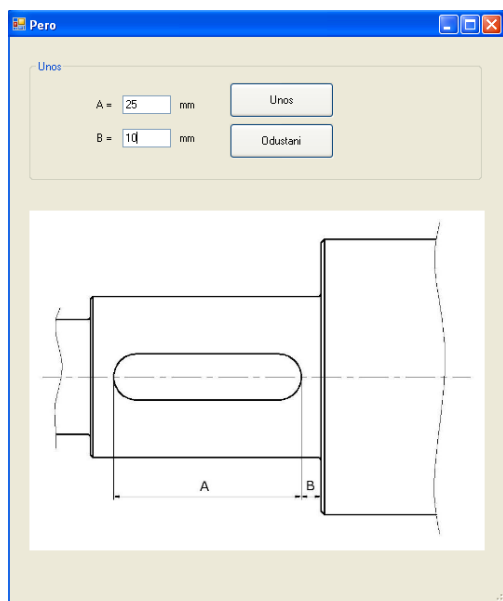


Slika 6: Sučelje za definiranje utora za pero

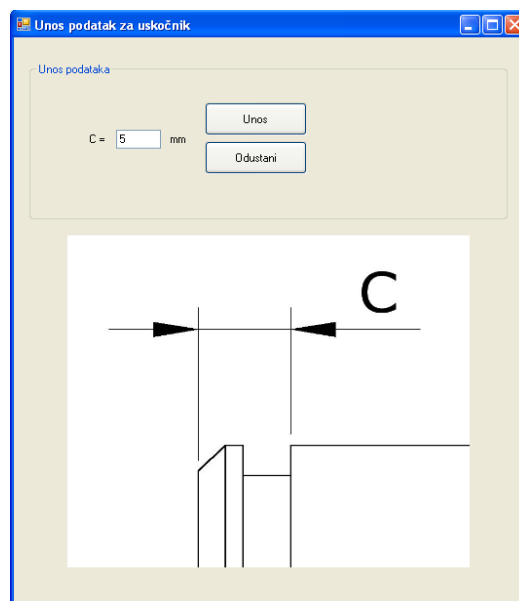

Slika 7: Sučelje za definiranje utora za uskočnik

Naravno sve ove opcije se također unose u prije spomenutu listu i moguće ih je tamo sve provjeriti, i na isti način je moguće upravljanje sa pojedinim segmentima. Sve ostale dimenzije tj. dimenzije koje nisu kotirane na slikama, a potrebne su za definiranje gore prikazanih utora, dobivaju se iz gotovih tablica, koje su izvađene iz tehničke literature [5], a ovise o promjeru segmenta. Nakon spremanja svakog segmenta naredbe se vraćaju u početni položaj i moguć je unos novog i izmjena ili brisanje postojećeg segmenta. Kada korisnik unese sve segmente određenog vratila, primoran je zatvoriti listu prije nego je pošalje u Design Table. Zatvaranjem liste automatski se definiraju parametri ostalih segmenata tj. segmenata koji su deaktivirani u modelu. Drugim riječima, ako imamo vratilo od 15 segmenata, posljednjih 5 segmenata na vratilu u CATIA-i mora biti deaktivirano kako bi dobili odgovarajući model vratila.

Samim zatvaranjem liste onemogućava se biranje opcija „Dodaj“, „Izmjena“ i „Briši“, a istovremeno se omogućuje odabir opcije „Ispis u .xls“, kojom se podaci o vratilu unose u željeni Design Table. Opcija „Zatvori listu“ je povratna i lista se može naknadno otvoriti biranjem iste tipke koja je promijenila ime u „Otvori listu“. Pritiskom na opciju „Export to .xls“ otvara se „Open Dialog“ kojim biramo .xls datoteku tj. Design Table u koji se spremaju uneseni podaci. Razlike između aktivirane i deaktivirane, odnosno razlika između opcije čije je biranje omogućeno i onih čije nije, vidljive su iz slika [2] i [3]. Na slici [3] jasno se vidi kako je opcija „Export to .xls“ bljeđa od ostalih što znači da ju nije moguće odabrati. Na kraju nam preostaje samo otvoriti model vratila u CATIA-i i aktivirati željenu verziju, što je prikazano slikom [8].

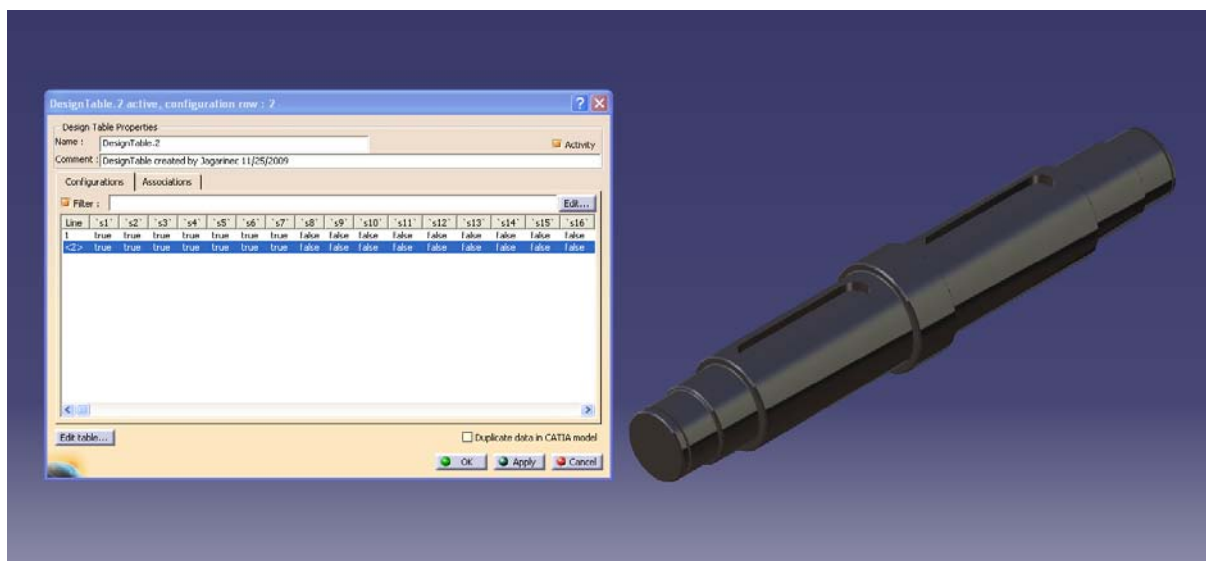

Slika 8 : Model vratila i Design Table u CATIA-i

Daljnja obrada podataka za ovaj način unosa nije obrađena, budući da je u dogovoru sa mentorom drugi način odabran kao bolji te je on obrađen detaljno. Kako bi zaključili poglavlje o ovoj verziji unosa nabrojimo još jednom sve pogodnosti iste. Dakle ovaj program nam omogućuje da bez gotovo ikakvog predznanja rada u programskom paketu CATIA napravimo model vratila. Također kod ovog načina unosa podataka samo vratilo je unaprijed raščlanjeno na razini segmenata, te kod takvog unosa podataka nije potrebno u kasnijoj fazi rada transformirati dimenzije u pogodan oblik. Taj način unosa sadrži u sebi nedostatak koji se manifestira time da je potrebno na papiru raščlaniti vratilo na potrebne segmente iz radioničkog crteža te ih potom unositi kako je prethodno opisano.

Upravo je prije navedeni nedostatak jedan od razloga zbog kojih je drugi način unosa podataka odabran kao odgovarajući te je opisan u nastavku ovog rada.

4.2. UNOS DIMENZIJA VRATILA VRATILAIZRAVNO U „DESIGN TABLE“


4.2.1. RAZLOG TRANSFORMACIJE DIMENZIJA VRATILA

Ranije smo kao jednu od prednosti „Unosa podataka kroz sučelje programa za unos“ naveli unos podataka na razini segmenata. Time se misli na činjenicu da se u tom obliku unosa, duljine, promjeri i svi ostali podaci koji opisuju segment, definiraju zasebno i neovisno o susjednim segmentima. Napomenuli smo i nedostatak istog u činjenici da je tokom unosa konstruktor primoran, na papiru, transformirati kote iz tehnički ispravnog oblika u oblik gdje one definiraju svaki segment zasebno. U slučaju potrebe za analizom serije vratila takav bi način unosa bio vrlo dugotrajan upravo zbog mučnog posla transformiranja dimenzija.

Koliko god transformacija kota u gore opisan oblik bila mučna, ona je istovremeno nužna, ne samo zbog modela vratila u CATIA-i, nego i zbog programa za proračun vratila metodom prijenosnih matrica. Opis svakog segmenta zasebno omogućava nam kasniju podjelu segmenata na polja što je i osnovna zamisao kod proračuna metodom prijenosnih matrica. Kako bi se izbjeglo ručno transformiranje dimenzija, a time ubrzao unos podataka koji definiraju vratilo, razvijen je „Unos dimenzija vratila izravno u Design Table“.

4.2.2. OBJAŠNJENJE UNOSA DIMENZIJA IZRAVNO U DESIGN TABLE

Čitav postupak, odnosno koraci koji su izvedeni u ovom načinu unosa, prikazani su slikom [9].

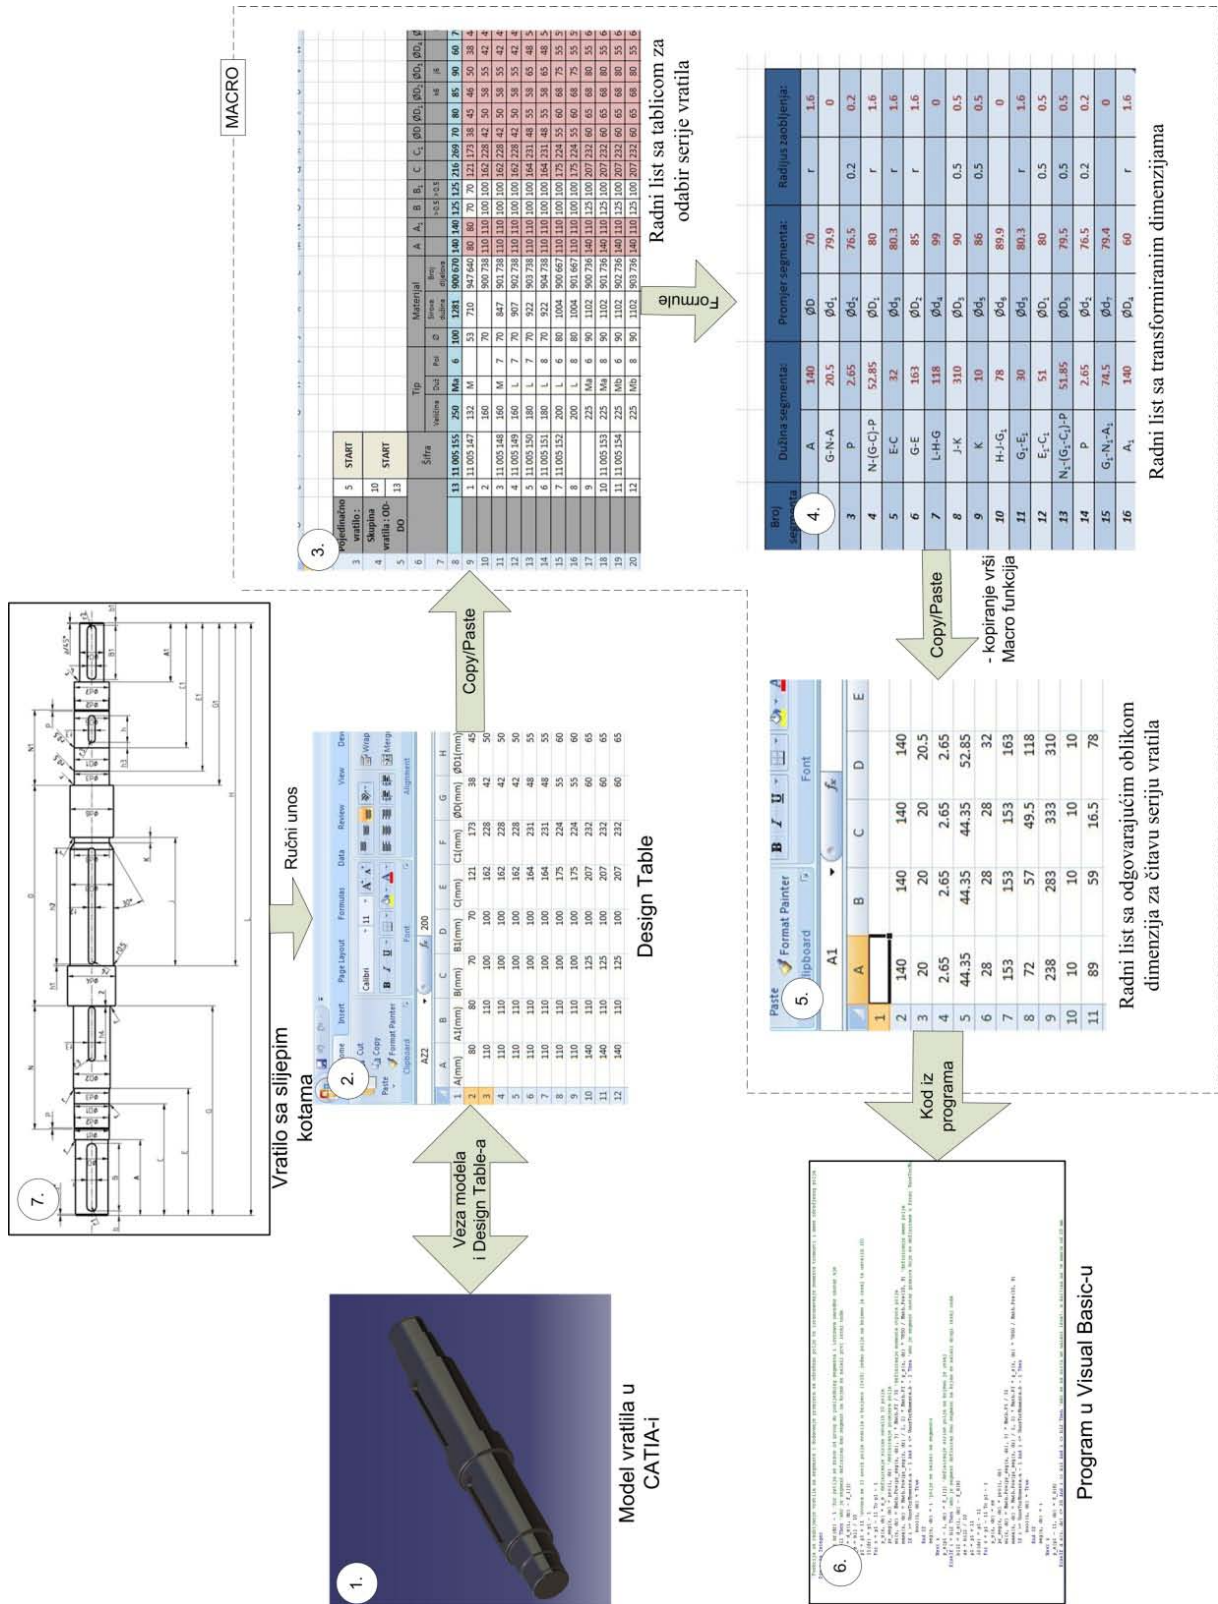


Slika 9: Proces unosa dimenzija vratila izravno u Design Table

Kako bi lakše objasnili interakcije između komponenata dijagrama tj. interakcije između modela vratila, radnih listova te programa za proračun vratila, a samim time i „Unos dimenzija vratila izravno u Design Table“, moramo prvo definirati iste.

Komponente sustava za modeliranje vratila i transformaciju kota redoslijedom obilježenim na slici [9]:

1. CATIA model [8] – parametrizirani model vratila
2. Design Table [11] – Excel radni list u kojemu su definirani parametri vratila u CATIA-i. Design Table ne smije sadržavati nikakve druge forme (tablice, Macro opcije i sl.) ili podatke, osim imena parametara te njihovih vrijednosti.
3. Radni list sa tablicom za odabir serije vratila [12]– Sadrži identične podatke o vratilu kao i Design Table, no potreban je iz gore navedenog razloga koji sprječava većinu izmjena na Design Table-u. Ovaj radni list nam omogućava vizualnu izmjenu tablice koja sadrži dimenzija vratila te dodavanje „Button-a“ za pokretanje Macro opcija.
4. Radni list sa transformiranim dimenzijama (kotama) [13]– Sadrži tablicu čije su ćelije formulama povezane sa tablicom i Radnog lista za odabir dimenzija. Tablica sadrži dimenzije vratila u obliku pogodnom za proračun metodom prijenosnih matrica.
5. Radni list sa odgovarajućim oblikom dimenzija za čitavu seriju vratila [14] – Služi za spremanje novog opisa vratila nakon njegove transformacije, što znači da sadrži dimenzije segmenata za odabranu seriju vratila te je stoga ulazna datoteka za program koji proračunava vratilo.
6. Program za proračun vratila – Program koristi gore opisani radni list (5.) kao ulaznu datoteku. Odabir i unos podataka iz .xls datoteke koja sadrži gore opisane radne listove pokreće se preko sučelja programa.
7. Radionički crtež [10] – radionički crtež sa slijepim kotama

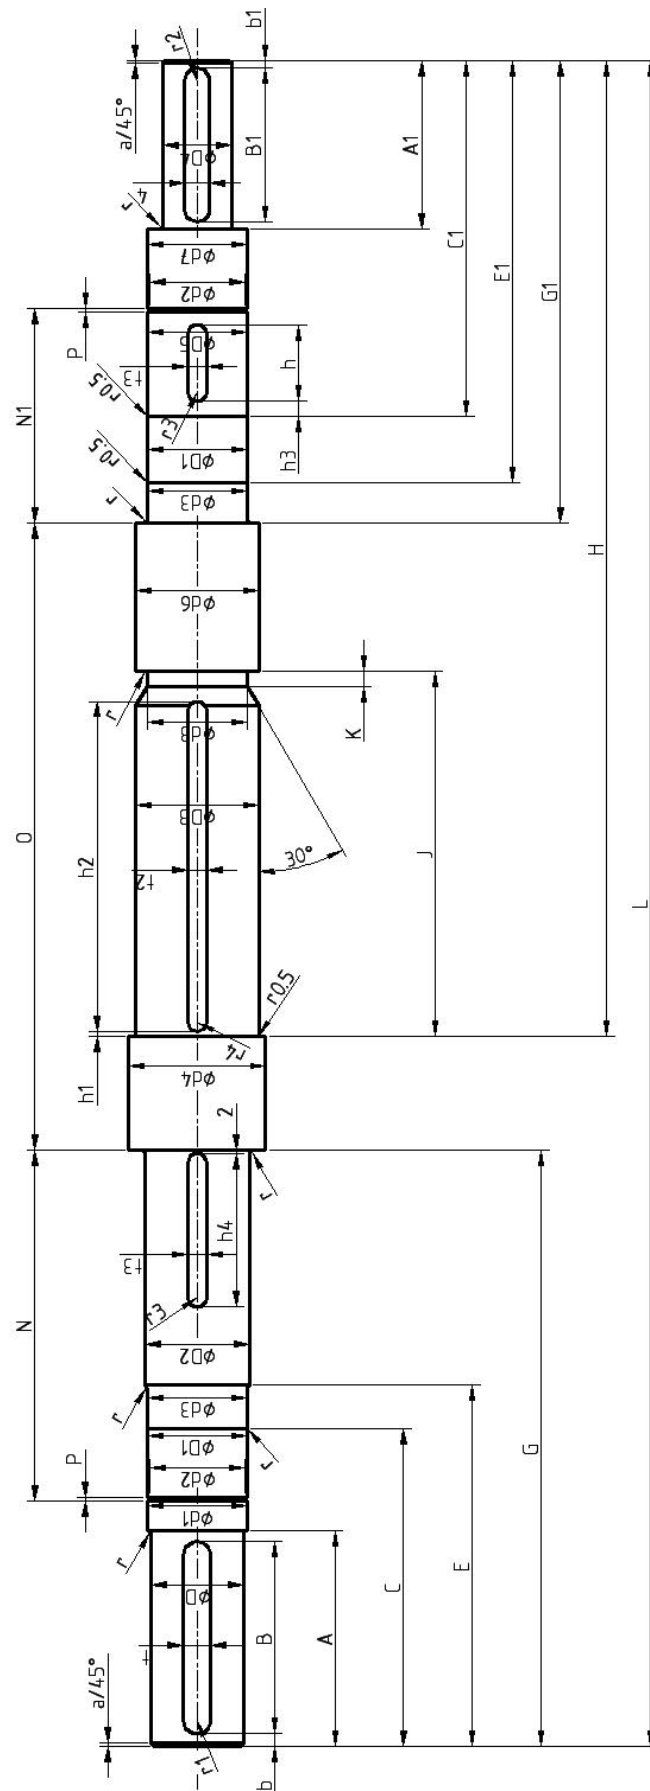

Slika 10: Radionički crtež vratila sa slijepim kotama

Na slici [9] je vidljivo kako se dimenzije vratila iz radioničkog crteža (7.) unose izravno u Design Table (2.) te su zato model vratila u CATIA-i i njegovi parametri definirani sukladno tome. Modeliranje i parametrizaciju određenog vratila potrebno je samostalno napraviti pa se pretpostavlja da korisnik ima određeno znanje rada u CATIA-i. Vezu između modela vratila i Design Table-a kao prvog radnog lista u .xls datoteci stvara CATIA i nije je potrebno posebno objašnjavati. Dovoljno je reći da svaki stupac u Design Table-u sadrži podatke za jednu kotu iz radioničkog crteža, što znači da definira jedan parametar u modelu. Prijenos podataka iz Design Table-a u „Radni list sa tablicom za odabir serije vratila“ (3.) obavlja se „ručno“ i to tako da se jednostavno odabere redak ili više njih iz Design Table-a te se kopira u slobodni redak u tablici. Takav prijenos je moguć zato što obje tablice imaju isti raspored stupaca koji sadrže vrijednosti dimenzija. U tablici za odabir serije vratila nalaze se dodatne informacije o vratilu poput rednih i serijskih brojeva vratila i slično. Kako te informacije nismo unijeli u Design Table-u treba ih unijeti naknadno nakon kopiranja redaka sa dimenzijama. Time su uneseni svi potrebni podaci o vratilu koje možemo očitati iz tehničkog crteža. Jasno je da je takav unos daleko brži nego „Unos podataka kroz sučelje programa za unos“, a posebno je koristan kod unosa serije vratila.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	A(mm)	A1(mm)	B(mm)	B1(mm)	C(mm)	C1(mm)	ØD(mm)	ØD1(mm)	ØD2(mm)	ØD3(mm)	ØD4(mm)	ØD5(mm)	E(mm)	E1(mm)	G(mm)	G1(mm)	H(mm)
2	80	80	70	70	121	173	38	45	46	50	38	44.5	185	197	226	276	4
3	110	110	100	100	162	228	42	50	58	55	42	49.5	185	255	301	276	4
4	110	110	100	100	162	228	42	50	58	55	42	49.5	185	255	301	276	4
5	110	110	100	100	162	228	42	50	58	55	42	49.5	185	255	301	276	5
6	110	110	100	100	164	231	48	55	58	65	48	54.5	186	260	302	280	5
7	110	110	100	100	164	231	48	55	58	65	48	54.5	186	260	302	280	5
8	110	110	100	100	175	224	55	60	68	75	55	59.5	203	265	356	291	578
9	110	110	100	100	175	224	55	60	68	75	55	59.5	203	265	356	291	593
10	140	110	125	100	207	232	60	65	68	80	55	64.5	235	275	388	301	638
11	140	110	125	100	207	232	60	65	68	80	55	64.5	235	275	388	301	6
12	140	110	125	100	207	232	60	65	68	80	55	64.5	235	275	388	301	6
13	140	110	125	100	207	232	60	65	68	80	55	64.5	235	275	388	301	666
14	140	140	125	125	216	269	70	80	85	90	60	79.5	248	320	411	350	7
15	140	140	125	125	216	269	70	80	85	90	60	79.5	248	320	411	350	7
16	140	140	125	125	216	269	70	80	85	90	60	79.5	248	320	411	350	778
17	140	140	125	125	216	269	70	80	85	90	60	79.5	248	320	411	350	778
18	140	140	125	125	216	269	70	80	85	90	60	79.5	248	320	411	350	774
19	170	140	160	125	248	284	80	85	100	100	65	84.5	278	337	456.5	364.5	791
20	170	140	160	125	248	284	80	85	100	100	65	84.5	278	337	456.5	364.5	7
21	170	140	160	125	248	284	80	85	100	100	65	84.5	278	337	456.5	364.5	871
22	170	140	160	125	248	284	80	85	100	100	65	84.5	278	337	456.5	364.5	851
23	170	140	160	125	256	301	90	95	100	110	70	94.5	286	361	463.5	388.5	8
24	170	140	160	125	256	301	90	95	100	110	70	94.5	286	361	463.5	388.5	9
25	170	140	160	125	256	301	90	95	100	110	70	94.5	286	361	463.5	388.5	9
26																	

Slika 11: Design Table u Microsoft Excelu

Nakon unosa svih dimenzija, iste je potrebno transformirati kako je ranije objašnjeno. Upravo smo taj korak procijenili kao točku u kojoj se gubi najviše vremena i točku koju je potrebno automatizirati. Transformacija kota automatizirana je kombinacijom formula koje spajaju određene ćelije te dviju Macro procedura. Veze između radnih listova prikazanih slikom [9], a samim time i uloge Macro procedura te formula u Excelu, objašnjene su primjerom.

U „Radnom listu sa tablicom za odabir serije vratila“ (3.) nalaze se dvije tipke za

Šifra	Tip			Materijal				A	A ₁	B	B ₁	C	C ₁	ØD	ØD ₁	ØD ₂	ØD ₃
	Veličina	Duž	Pol	Ø	Sirova dužina	Broj dijelova			>0.5	>0.5					k6	j6	
13	11 005 155	250	Ma	6	100	1281	900 670	140	140	125	125	216	269	70	80	85	90
1	11 005 147	132	M		53	710	947 640	80	80	70	70	121	173	38	45	46	50
2		160			70		900 738	110	110	100	100	162	228	42	50	58	55
3	11 005 148	160	M	7	70	847	901 738	110	110	100	100	162	228	42	50	58	55
4	11 005 149	160	L	7	70	907	902 738	110	110	100	100	162	228	42	50	58	55
5	11 005 150	180	L	7	70	922	903 738	110	110	100	100	164	231	48	55	58	65
6	11 005 151	180	L	8	70	922	904 738	110	110	100	100	164	231	48	55	58	65
7	11 005 152	200	L	6	80	1004	900 667	110	110	100	100	175	224	55	60	68	75
8		200	L	8	80	1004	901 667	110	110	100	100	175	224	55	60	68	75

Slika 12: Tablica za odabir serije vratila

pokretanje Macro procedura te polja za unos granica serije vratila. Postoje dvije opcije kod postupka transformiranja dimenzija i svaka od njih upravljana je svojom Macro procedurom.

- 1. Pojedinačni proračun** – Macro procedura transformira dimenzije samo jednog vratila. Pokreće se tipkom „START“ koja s lijeve strani ima polje za unos rednog broja vratila. Jasno je da se ova opcija transformiranja bira kada želimo, metodom prijenosnih matrica, proračunati jedno vratilo.
- 2. Proračun serije vratila** – Služi za transformaciju dimenzija odabrane serije vratila. U ovom koraku se, prije transformiranja dimenzija, takoreći definiraju granice serije koja će se proračunati metodom prijenosnih matrica. Raspon vratila za proračun definira se početnom i konačnom granicom koje se unose u zadana polja.

Zadaća gore definiranih Macro procedura je dakle jednaka. Obje imaju ulogu transformiranja dimenzija, samo se razlikuju u količini vratila koja obrađuju. U primjeru pretpostavimo da nam je potrebna analiza sedmog, osmog i devetog vratila u tablici na slici [12]. Radionički crtež sa slijepim kotama za ovakav oblik vratila prikazan je slikom [15]. Oznake na kotama jednake su naslovima stupaca u Design Table-u i tablici za odabir serije vratila što nam olakšava eventualni unos novih vratila u tablicu.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
	Broj segmenta	Dužina segmenta:	Promjer segmenta:	Radijus zaobljenja:						
7	1	A	140	$\varnothing D$	60	r	1.6			
8	2	G-N-A	20	$\varnothing d_1$	64.9		0			
9	3	P	2.65	$\varnothing d_2$	62	0.2	0.2			
10	4	N-(G-C)-P	44.35	$\varnothing D_1$	65	r	1.6			
11	5	E-C	28	$\varnothing d_3$	65.3	r	1.6			
12	6	G-E	153	$\varnothing D_2$	68	r	1.6			
13	7	L-H-G	74.5	$\varnothing d_4$	89		0			
14	8	J-K	228	$\varnothing D_3$	80	0.5	0.5			
15	9	K	10	$\varnothing d_5$	76	0.5	0.5			
16	10	H-J-G ₁	96.5	$\varnothing d_6$	79.9		0			
17	11	G ₁ -E ₁	26	$\varnothing d_3$	65.3	r	1.6			
18	12	E ₁ -C ₁	43	$\varnothing D_1$	65	0.5	0.5			
19	13	N ₁ -(G ₁ -C ₁)-P	66.85	$\varnothing D_2$	64.5	0.5	0.5			
20	14	P	2.65	$\varnothing d_2$	62	0.2	0.2			
21	15	G ₁ -N ₁ -A ₁	52.5	$\varnothing d_7$	64.4		0			
22	16	A ₁	140	$\varnothing D_4$	55	r	1.6			
23										

Slika 13: Tablica sa transformiranim dimenzijama

	7.	8.	9.
1			
2	140	140	140
3	20	20	20
4	2.65	2.65	2.65
5	44.35	44.35	44.35
6	28	28	28
7	153	153	153
8	72	57	49.5
9	238	283	333
10	10	10	10
11	89	59	16.5
12	26	26	26
13	43	43	43
14	66.85	66.85	66.85
15	2.65	2.65	2.65
16	52.5	52.5	52.5

Slika 14: Tablica sa transformiranim dimenzijama čitave serije vratila

Nakon što smo dakle napravili model vratila u CATIA-i, unijeli sve podatke za određenu skupinu vratila u Design Table i tablicu za odabir serije vratila te odredili koja vratila u tablici trebamo proračunati, upisujemo granice u polja lijevo do „START“ tipke te pokrećemo Macro proceduru. U našem slučaju stavljamo u polja brojeve sedam i devet. Pokretanjem procesa Macro procedura prvo briše sve podatke iz „Radnog lista sa odgovarajućim oblikom dimenzija za čitavu seriju vratila“ (5.). Naime postoji mogućnost da su u spomenutom radnom listu ostali podaci iz prethodnih procesa tj. transformacija. Nakon toga procedura kopira čitavi sedmi redak u referentni redak označen na slici [12]. Tablica na „Radnom listu sa transformiranim dimenzijama“ (4.) sastoji se od redaka koji opisuju pojedine segmente. Prvi redak sadrži podatke o prvom segmentu i tako dalje. Čelije u retku koji opisuje segment i one u referentnom retku su spojene formulama koje izračunavaju duljinu i promjer segmenta te prijelazni radijus. Tako je primjerice jednadžba ćelije F14, koja sadrži duljinu sedmog segmenta (označeno na slici [13]), jednaka


$$\text{„=Sheet2!AF8 – Sheet2!AA8 – Sheet2!AC8“}, \quad \{1.\}$$

što je izvedeno iz formule

$$\text{„L – G – H“} \quad \{2.\}$$

za referentni redak u radnom listu (3.) ; „Sheet2“ prikazan slikom [12]. Formula {2.} dobivena je na temelju vratila sa slijepim kotama prikazanog slikom [15]. Kako se trenutačno u referentnom retku nalaze podaci za sedmo vratilo, tablica na „Radnom listu sa transformiranim dimenzijama“ (4.) sadrži dimenzije za sedmo vratilo; slika [14].

Sljedeći korak Macro procedure je kopiranje svih podataka o segmentima za sedmo

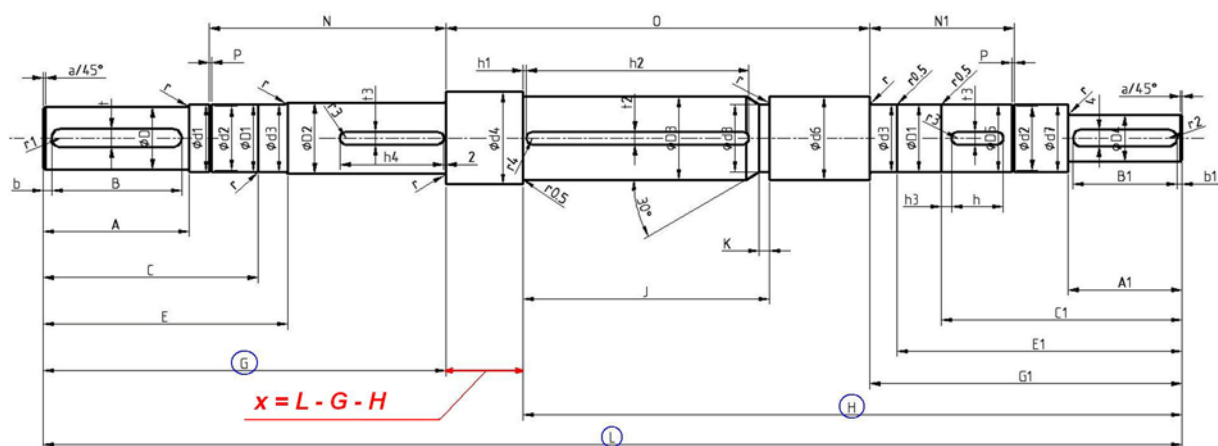

Slika 15: Shema za transformaciju kota

vratilo u prvi stupac „Radnog lista sa odgovarajućim oblikom dimenzija za čitavu seriju vratila“ (5.). Kako su dimenzije sedmog vratila transformirane, Macro kopira osmo vratilo u referentni redak i postupak se ponavlja. Jedina razlika je u tome što ovaj puta Macro kopira podatke u drugi stupac u „Radnom listu sa odgovarajućim oblikom dimenzija za čitavu seriju vratila“ (5.). Nakon što je obrađeno i posljednje, deveto vratilo petlja se prekida i Macro završava svoj rad.

MACRO PROCEDURE	
Korak:	Objašnjenje
1.	<ul style="list-style-type: none"> - priprema radnog lista „Radni list sa odgovarajućim oblikom dimenzija za čitavu seriju vratila“ (5.), prikazanog slikom [14] - procedura očisti sve podatke koji se nalaze unutar radnog lista, kako bi se na isto mjesto mogli smjestiti rezultati nove serije - radni list (5.) služi za spremanje dimenzija segmenata svih vratila iz određene serije i to u obliku pogodnom za analizu - upravo se sa njim kasnije povezuje program napravljen u Vb
2.	<ul style="list-style-type: none"> - koraci koji su označeni plavom bojom nalaze se unutar gore objašnjene petlje - u drugom koraku procedura kopira podatke iz odabranog retka u referentni redak označen plavom bojom na slici [12] - ćelije u referentnom retku formulama su spojene sa tablicom u radnom listu „Radni list sa transformiranim dimenzijama“ (4.).
3.	<ul style="list-style-type: none"> - podaci dobiveni u gore navedenoj tablici kopiraju se u radni list (5.) - napomenimo kako svaki stupac u radnom listu (5.) označava jedno vratilo iz serije - nakon ovog koraka slijedi kraj petlje tj. petlja; ili ponavlja osvjetljene radnje za sljedeće vratilo u seriji, ili se prekida
4.	<ul style="list-style-type: none"> - u posljednjem koraku se resetiraju sve selekcije u radnim listovima - ovaj korak služi za vizualnu dekoraciju .xls datoteke

Tablica 2: Macro procedure

U nastavku je prikazan Macro sa odgovarajućim komentarima, kojima je objašnjen postupak koji obavlja procedura. Za detaljnije objašnjenje je odabran Macro koji obrađuje

seriju vratila, dok je Macro koji služi za obradu samo jednog vratila gotovo identičan pa neće biti posebno analiziran, već će se samo obratiti pažnja na eventualne razlike.

```

Sub start2_click()
Dim i, j, n, m As Integer      'definiranje potrebnih varijabli
i = Cells(4, 5).Value        'zadavanje graničnih vrijednosti
j = Cells(5, 5).Value
Sheets("Sheet3").Select      'selektiranje radnog lista „Sheet3“
Cells.Select                  'odabir svih polja u aktivnom radnom listu
Selection.ClearContents      'brisanje eventualnih podataka
Sheets("Sheet1").Select
'Naredna For petlja je jedina razlika između dvaju Macro-a. Ona
ponavlja naredbe koje se nalaze unutar nje za svako od odabranih vratila. U
prvom Macro-u takva petlja nije potrebna zato što se sve naredbe moraju
provesti samo jednom.
For n = i To j                'brojač n se kreće od donje do gornje zadane
granice
m = m + 1
Cells(n + 8, 1).EntireRow.Copy 'odbire redak sa indeksom n + 8 te se
kopira
Rows("8:8").Select
ActiveSheet.Paste            'podaci iz odabranog retka se prilijepe u
osmi redak
'Slijedeći dio služi za prikladan vizualni prikaz tablice (promjena
boje, fonta itd.)
Application.CutCopyMode = False
Range("D8:BX8").Select
With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .ThemeColor = xlThemeColorAccent5
    .TintAndShade = 0.599993896298105
    .PatternTintAndShade = 0
End With
Selection.Font.Bold = True
Sheets("Sheet2").Select
Range("F8:F23").Select      'odabir dijela podataka iz tablice u
radnom listu „Sheet 2“
Selection.Copy
Sheets("Sheet3").Select
Cells(2, m).Select          'kopira iste te ih prilijepi na željeno mjesto
na radni list „Sheet 3“
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
Sheets("Sheet2").Select
Range("H8:H23").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("Sheet3").Select
Cells(18, m).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
Sheets("Sheet2").Select
Range("J8:J23").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("Sheet3").Select
Cells(34, m).Select

```

```
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("Sheet1").Select
Next n
'Ostatak koda služi za resetiranje svih selekcija te vraćanje na
radni list „Sheet 1“
Sheets("Sheet3").Select
Range("A1").Select
Sheets("Sheet2").Select
Application.CutCopyMode = False
Range("A1").Select
Sheets("Sheet1").Select
Range("E5").Select
End Sub
```

Kod izrade .xls datoteke za novi tip vratila najbolje je kopirati već postojeću datoteku te izmijeniti tablice unutar nje. Time izbjegavamo izradu novih Macro procedura. Potrebna je dakako i manja izmjena unutar samih Macro procedura, no ona nije suviše zahtjevna. Izmjene se odnose samo na odabir raspona ćelija koje sadrže određene podatke. Dijelovi koje treba izmijeniti podebljani su unutar gore navedenog koda. Jasno je da se na podebljana mjesta unose novi rasponi ćelija, koji su se promijenili zbog novog broja segmenata na vratilu. Nova xls. datoteka zahtjeva i nove relacije između ćelija u referentnom retku i ćelija u tablici prikazanoj slikom [13].

Nakon što smo izvršavanjem jedne od „Start“ naredbi dobili tražene dimenzije segmenata određene serije vratila, preostaje nam samo spremi i zatvoriti .xls datoteku. Ostale korake u procesu unosa podataka u program obavljamo kroz sučelje istog.

Zaključimo poglavlje o spomenuta dva načina unosa napomenom da se u ovom dijelu unose samo dimenzije vratila. Time se misli na promjer i duljinu svakog segmenta te na prijelazne radijuse. Svi ostali podaci, kao što su podaci o ležajima, opterećenjima i materijalu unose se kroz sučelje napravljeno u Visual Basic-u.


5. UNOS OSTALIH PODATAKA TE PRIPREMA UNESENIH PODATAKA ZA PRORAČUN PRIJENOSNIM MATRICAMA

Prethodnim poglavljem izrada programa raščlanjena je na nekoliko dijelova koje možemo shvatiti kao zasebna poglavlja. Iz tablice [1] vidljivo je da se rad sastoji od unosa podataka, prilagodbe podataka i same analize te od obrade i prikaza izlaznih podataka. Unos podataka može se nadalje podijeliti u kategorije prikazane tablicom [3].

UNOS PODATAKA
<ul style="list-style-type: none"> - unos dimenzija vratila dobivenih na temelju modela vratila iz CATIA-e <ul style="list-style-type: none"> - velik dio ovog unosa objašnjen je u prethodnom poglavlju
<ul style="list-style-type: none"> - unos dimenzija te ostalih karakteristika ležaja potrebnih za uležištenje vratila <ul style="list-style-type: none"> - ovaj dio je također automatiziran i korisnik mora samo referirati program na bazu podataka koji definiraju ležajeve
<ul style="list-style-type: none"> - unos ostalih podataka potrebnih za analizu vratila (materijal vratila, opterećenja, brzina vrtnje i dr.) <ul style="list-style-type: none"> - podaci se unose „ručno“ kroz sučelje programa


Tablica 3: Unos podataka

Preostalim dijelom unosa tj. unosom koji nije objašnjen u prethodnom poglavlju, upravlja se preko različitih sučelja programa, prikazanih slikama [16], [18] i [19]. Postupak unosa objašnjen je na identičan način kao i u prethodnom poglavlju te se uz primjer objašnjava korak po korak. Važno je napomenuti kako je program izrađen tako da korisnika vodi kroz postupke i ne dozvoljava mu da unese krive informacije. U slučaju unosa informacija kojima nije moguće provesti pravilnu analizu vratila, program se prekida.

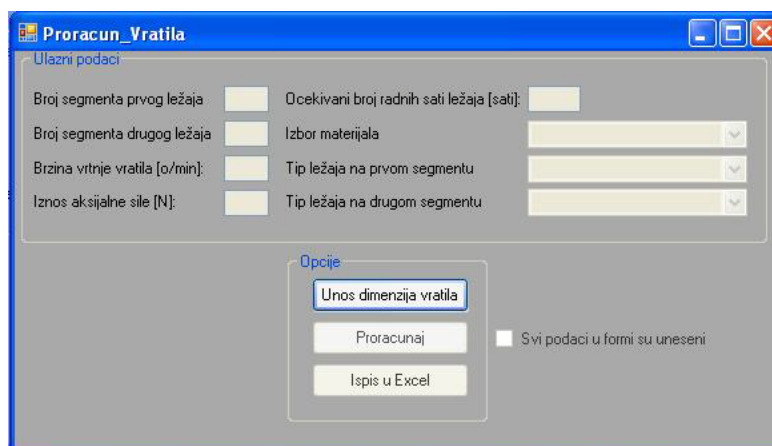

Slika 16: Osnovno sučelje glavnog programa


Pokretanjem glavnog programa otvara se osnovno sučelje prikazano slikom [16]. Prvi korak nakon pokretanja je unos dimenzija vratila iz .xls datoteke pripremljene u prethodnom koraku. Pritiskom na „Unos dimenzija vratila“ otvara se „Open Dialog“ kojim biramo .xls datoteku sa dimenzijama serije vratila. Uspješan unos potvrđuje nam pojavljivanje tablice sa unesenim dimenzijama sl.[17].

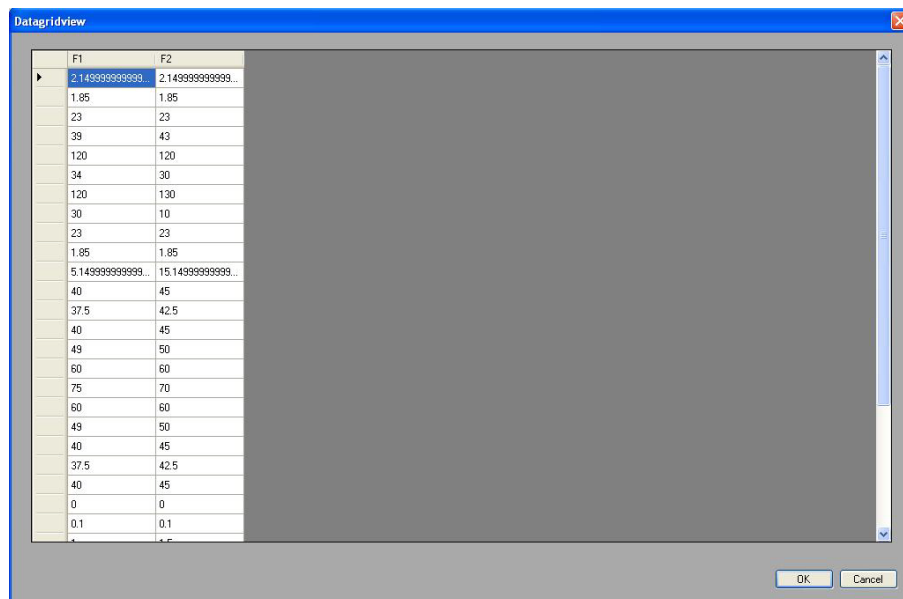

F1	F2
2,149999999999...	2,149999999999...
1,85	1,85
23	23
39	43
120	120
34	30
120	130
30	10
23	23
1,85	1,85
5,149999999999...	15,149999999999...
40	45
37,5	42,5
40	45
49	50
60	60
75	70
60	60
49	50
40	45
37,5	42,5
40	45
0	0
0,1	0,1

Slika 17: Vizualni prikaz unesenih dimenzija

Nakon toga dolazi na red unos ostalih informacija potrebnih za analizu. Kako su se u prethodnom koraku aktivirali prozori za unos informacija o segmentima na kojima se nalaze ležajevi, opcije za izbor materijala i tipa ležaja te ostali prozori na glavnoj formi, slijedi manualno unošenje tih podataka. Primijetimo kako treba, prije pokretanja bilo koje druge opcije, uključiti „Check Box“ kojim se potvrđuje da su uneseni svi potrebni podaci. Uključivanjem istog omogućena je aktivacija opcije „Proračunaj“. Nakon pokretanja opcije „Proračunaj“ javlja se forma prikazana slikom [18], u kojoj prvo unosimo broj segmenata koji su opterećeni radijalnom silom, a kasnije i redne brojeve istih te iznos sila na svakome.

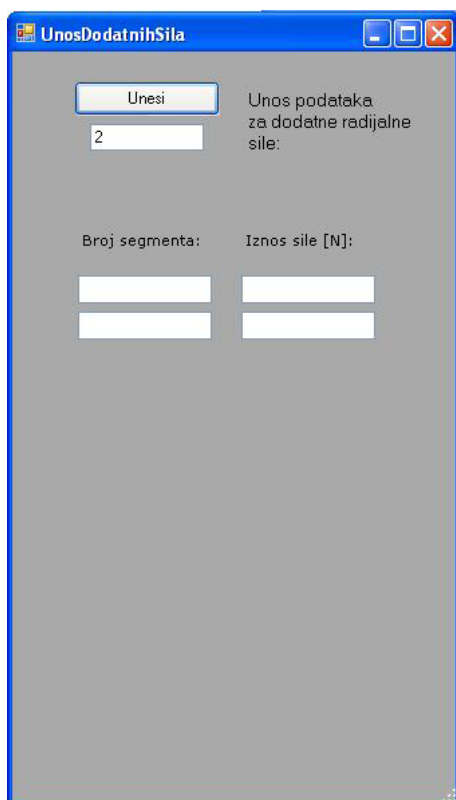


Slika 18: Sučelje za unos dodatne radijalne sile



Slika 19: Sučelje za unos torzionog momenta

Pritiskom na opciju „Unesi“ memoriramo unesene veličine te pokrećemo formu za unos torzionog momenta, vidljivu na slici [19]. U ovom sučelju se unose prvi i posljednji opterećeni segment te iznos torzionog momenta. Obje forme koje se pojavljuju naknadno izrađene su u obliku „Dialog form“, što znači da nisu moguće nikakve druge interakcije sa ostatkom programa dok se one ne ispune i zatvore.

Slijedi referiranje na mapu sa .txt datotekama koje sadrže podatke o ležajevima, o čemu nas obavještava odgovarajuća poruka. Nakon potvrde da je poruka pročitana ponovno se otvara „Open Dialog“ prikazan slikom[20].

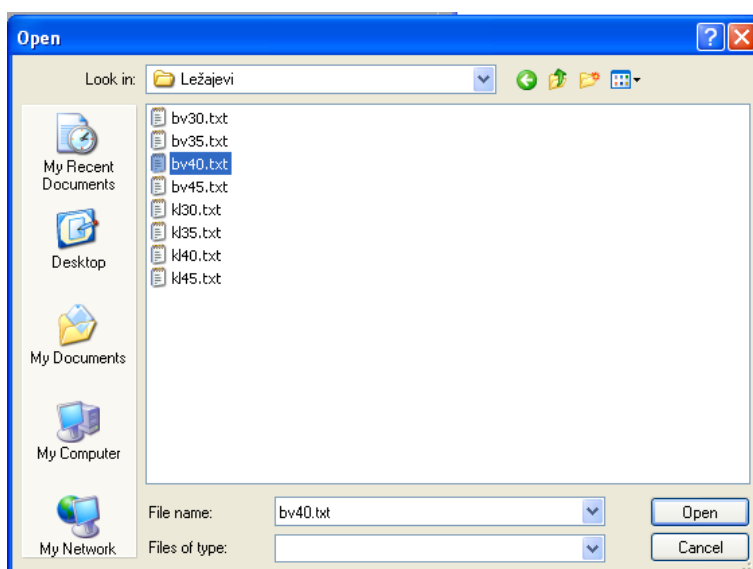

Slika 20: Open Dialog

Referiranje na mapu sa ležajevima vrši se na način da se u prikazanom „Open Dialog-u“, odabere bilo koja .txt datoteka sa podacima o ležaju iz mape. Označeni ležaj služi samo kao putanja i nije odabran kao odgovarajući tip ležaja za vratilo. Željeni tip ležaja odabrali smo preko sučelja na slici [16], dok potrebni promjer odabire sam program. Pritiskom na opciju „Open“ unijeli smo i posljednje podatke potrebne za proračun vratila pa program počinje izvršavati ostatak proračuna. Na kraju se javlja poruka koja nas obavještava o uspješno obavljenom proračunu, a istovremeno se aktivira opcija „Ispis u Excel“, kojom spremamo izlazne podatke u .xls datoteku. Pokretanjem opcije „Ispis u Excel“ otvara se sučelje za odabir datoteke u koju želimo spremiti izlazne podatke. U tu svrhu napravljena je .xls datoteka „Izlazni podaci“, koja služi kao osnovni predložak za ispis podataka. Ista je prikazana slikama [23] i [24], a detaljnije je objašnjena u sljedećem poglavlju.

Ako se krene dublje u analizu samog programa, lako je za primijetiti kako se on sastoji od više procedura koje obavljaju zasebne zadaće. U nastavku će biti objašnjene osnovne zadaće procedura unutar programa i to redoslijedom njihove aktivacije. Ispis svih procedura predočen je tablicom [4].

POPIS PROCEDURA UNUTAR PROGRAMA		
1.	BtnUnosdimenzija_Click	- proces služi za unos dimenzija vratila iz Excel datoteke u program
2.	BtnProracunaj_Click	- pokreće osnovni proces koji upravlja većinom ostalih
3.	ObradaIzboramaterijala()	- unos podataka o materijalu
4.	UnosDodatnihSila.ShowDialog()	- unos dodatnih radijalnih sila kroz posebno sučelje
5.	UnosTorMomenta.ShowDialog()	- unos torzionog momenta te područja djelovanja istog
6.	odabirbrojaradnihsati()	- unos očekivanog broja radnih sati za ležaje
7.	PomocZaOdabirLezaja()	- definiranje putanje za mapu sa ležajima
8.	odabirlezaja()	- odabir potrebnih ležaja te učitavanje podataka koji ih opisuju
9.	PodjelaVratilanaPolja()	- podjela segmenata na polja te izračun mase momenta torzije i dr.
10.	ZarezniFaktor1() i ZarezniFaktor2()	- definicija zarezni faktora kod savijanja i uvijanja vratila
11.	PreuzetiDio()	- kod za proračun metodom prijenosnih matrica
12.	ProracunLezajaL() i ProracunLezajaD()	- proračun vijeka trajanja ležaja te dinamičkog opterećenja ležaja
13.	DefinicijaC0iC()	- definicija statičke i dinamičke nosivosti ležaja
14.	BtnIspisUExcel_Click	- proces vrši ispis podataka u Excel datoteku
15.	VelicineZaDijagram()	- određuje koordinate polja na osi apscisa u dijagramima izlaznih podataka
16.	ProracunVratila_FormClosed	- gasi sve zaostale EXCEL.EXE datoteke u Processes direktoriju
17.	CheckBox1_CheckedChanged	- osigurava pravilan redoslijed rada na glavnoj formi

Tablica 4: Popis procedura unutar programa

BtnUnosdimenzija_Click pokreće se pritiskom na opciju „Unos dimenzija vratila“. Procedura otvara vezu sa Microsoft Excel-om te povlači podatke o vratilu iz odabrane datoteke. Prikazuje uspješan unos u DataGridView-u te ih sprema u, za tu svrhu namijenjena, polja. Naposljetku regulira aktivnost polja za unos teksta i drugih opcija na glavnoj formi.

Napomenimo još jednom da se pod aktivnošću misli na mogućnost biranja određene opcije ili unosa teksta u određeno polje za unos teksta.

d_s(500, 50) – polje sadrži duljine segmenata svih vratila u unesenoj seriji

pro(500, 50) – polje sadrži promjere segmenata svih vratila u unesenoj seriji

rad(500, 50) – polje sadrži radijus na prijelazu segmenata svih vratila u unesenoj seriji

Prva dimenzija u polju, dimenzija koja ima 500 slobodnih mjesta, označava indeks segmenta na vratilu, a druga dimenzija označava indeks vratila. Indeks u polju se može objasniti kao redni broj, ali mu je početna vrijednost 0, a ne 1.

BtnProracunaj_Click je glavna procedura čitavog programa. Pokreće se biranjem opcije „Proračunaj“, a upravlja svim procedurama osim unosa i ispisa. Ona poziva većinu procedura navedenih u tablici [4]. Nakon poziva procedure za unos ostalih podataka tj. podataka koji nisu uneseni procedurom „BtnUnosdimenzija_Click“, pokreće dvije gotovo najvažnije petlje u cjelokupnom programu. Prva omogućava proračun serije vratila, a druga automatski odabir šireg ležaja, ukoliko dinamička nosivost prethodnog ne zadovoljava zahtjeve. „BtnProracunaj_Click“ također regulira aktivnost polja za unos i opcija za pokretanje procedura.

ObradaIzborMaterijala() je prva procedura koju pokreće „BtnProracunaj_Click“. Na temelju odabranog čelika ona definira glavna svojstva istog. Čelik se bira „ComboBox-om“ „Očekivani broj radnih sati ležaja“. Podaci o materijalu su izvađeni iz tehničke literature [6].

G_{dn} – dinamička izdržljivost na vlak/tlak

G_{fdn} – dinamička izdržljivost na savijanje pri kolebanju opterećenja sa pozitivne na negativnu maksimalnu vrijednost

T_{di} – dinamička izdržljivost na torziju pri kolebanju opterećenja između maksimalne vrijednosti i nule

UnosDodatnihSila.ShowDialog() pokreće zasebnu formu kroz koju se unose dodatne radijalne sile na vratilo. Izgled forme prikazan je slikom [18], a sama forma je popraćena kodom koji regulira unos. Prvo se, na temelju unesenog broja u polje ispod opcije „Broj segmenata“ (kasnije „Unesi“), definira broj segmenata sa dodatnim radijalnim opterećenjem. Pritiskom na tipku „Broj segmenata“ stvara se ranije odabrani broj redaka za unos podataka o dodatnim silama. Istovremeno se naslov tipke „Broj segmenata“ mijenja u „Unesi“. Svaki od novonastalih redaka ima dva polja za unos teksta, od kojih je jedan namijenjen za unos rednog broja, a drugi za iznos sile. Uneseni podaci spremaju se u polja „a(100)“ i „b(100)“ pritiskom na tipku „Unesi“. Unos je također ograničen na način da ne dozvoljava korisniku unošenje teksta, već samo brojeve.

a(100) – polje u koje se sprema redni broj segmenata opterećenih dodatnom radijalnom silom

b(100) – polje sa iznosima radijalne sile na segmentima definiranim u polju a(100)

UnosTorMomenta.ShowDialog() je naredba vrlo slična prethodnoj, a time se misli na činjenicu da ona također pokreće zasebnu formu. Forma za unos torzionog momenta prikazana je slikom [19], a njezin kod služi za definiranje triju varijabli koje opisuju torzioni moment. Ovim korakom dakle definiramo prvi i posljednji segment koji su opterećeni torzionim momentom te iznos samog.

Odabirbrojaradnihsati(). Procedura koja učitava broj radnih sati, a istovremeno provjerava da li je unesena veličina u pravom obliku i brojčanom, a ne tekstualnom. Broj radnih sati se unosi u polje „Očekivani broj radnih sati ležaja“.

PomocZaOdabirLezaja() je posljednja procedura koja se izvodi izvan petlje za proračun više vratila. Njezina je zadaća da definira putanju mape u kojoj se nalaze datoteke sa podacima o ležajevima. Nakon što korisnik, kroz „Open Dialog“, odabere jedan od ležaja u mapi, program mijenja putanju ležaja u putanju čitave mape. Kasnije se, u proceduri odabirlezaja(), toj putanji pridodaje ležaj definiran odabranim tipom i promjerom segmenta.

Odabirlezaja(). Kao što je ranije objašnjeno, procedura Odabirlezaja() prvo definira putanju ležaja potrebnog za određeno vratilo u seriji. Putanja se dobiva zbrajanjem putanje mape sa datotekama i naziva potrebne datoteke. Svaka .txt datoteka imenovana je na specifičan način. Njeno ime sastoji se od skraćenice za tip ležaja te promjera ležaja. Odgovarajuće skraćenice za određene tipove ležaja navedene su u tablici [5].

VRSTE LEŽAJA	
kl -	Kruti radijalni ležaj (kuglični)
cv -	Cilindrično valjkasti ležaj
il -	Igličasti ležaj
bv -	Bačvasto valjkasti ležaj
akl -	Aksijalni kuglični ležaj
avl -	Aksijalni valjkasti ležaj

Tablica 5: Vrste ležaja

PUTANJA MAPE + NAZIV .TXT DATOTEKE = PUTANJA LEŽAJA

F:\Diplomski\Ležajevi\ + bv30.txt = F:\Diplomski\Ležajevi\bv30.txt


Skraćenice iz tablice [5] definiraju se preko osnovnog sučelja [16], a promjer se određuje na temelju promjera segmenta na kojem je ležaj. Procedura nadalje otvara definirane .txt datoteke te iz njih izvlači informacije o ležajevima, koje sprema u zadana polja.

sila_l(100) – dinamička nosivost (C_0)

stasila_l(100) – statička nosivost (C)

f_l(100) – širina ležaja (b)

Kod izrade novih .txt datoteka sa podacima za ležaj treba unositi podatke na način prikazan slikom [21]. Također je važno napomenuti da u datoteci ne smije biti ni jednog praznog retka.

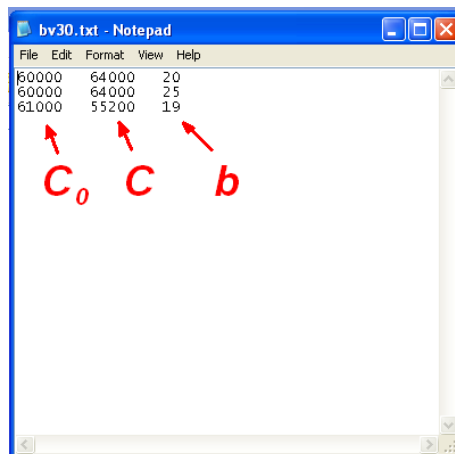

Slika 21: .txt datoteka za ležaj

PodjelaVratilaNaPolja(). Za proračun vratila prijenosnim matricama potrebno je vratilo podijeliti na što je moguće više polja tj. diskova. Naime svako polje/disk na vratilu označava zasebni linearni račun u prijenosnim matricama. Upravo je za to namijenjena procedura PodjelaVratilaNaPolja(). Njena osnovna zadaća je da na temelju duljine segmenta isti podijeli na odgovarajući broj polja. Odnos duljina i broj polja predočen je tablicom [6].

d_s – duljina segmenta	n – broj polja
d_s ≤ 20	3
20 < d_s ≤ 40	5
40 < d_s ≤ 100	8
100 < d_s	12

Tablica 6: Raspodjela segmenata na polja

Napomenimo kako su segmenti na kojima su ležajevi razrađeni na drugačiji način. Oni se sastoje od jednog polja širine ležaja, a preostali dio je podijeljen prema formuli iz tablice [6]. Procedura, osim što dijeli vratilo na polja, istovremeno izračunava masu i moment inercije svakog polja. Definira koja su od novonastalih polja, opterećena dodatnim silama i torzionim momentom. Sve dobivene informacije pohranjuju se u predviđena polja. Prvi indeks označava polje, a drugi vratilo u seriji.

p_s(500, 50) – duljina polja

pr_seg(500, 50) – promjer polja

mi(500, 50) – moment inercije određenog polja

masa(500, 50) – masa polja

bool(500, 50) – Boolean varijabla. Vrijednost „True” dobiva na poljima koja su opterećena torzionim momentom.

fdod(500, 50) – iznos dodatne sile na određenom polju

p11(50) – broj polja u čitavom vratilu

l1 - indeks polja na kojemu se nalazi prvi ležaj

l2 - indeks polja na kojemu se nalazi drugi ležaj

ZarezniFaktor1() i **ZarezniFaktor2()** su procedure koje određuju faktore zareznog djelovanja kod savijanja i uvijanja vratila. Faktori su ovisni o odnosu promjera susjednih segmenata te radijusu prijelaznog zaobljenja. Način na koji se računaju faktori prikazan je tablicom [7], u kojoj se nalaze slike prijelaza i njima pripadajuće formule.

ZAREZNI FAKTORI	
	$\alpha_k = 1 + \frac{1}{\sqrt{\frac{0.25}{t/r} + 1.80 \frac{(1 + a/r)^2}{(a/r)^3}}}$
	$\alpha_k = 1 + \frac{1}{\sqrt{\frac{0.77}{t/r} + 3.80 \frac{(1 + a/r)^2}{(a/r)^3} + \frac{0.2}{(t/r)^3} \cdot \frac{a/r}{(a/r + t/r)}}}$
	$\alpha_k = 1 + \frac{1}{\sqrt{\frac{1.0}{t/r} + 7.0 \frac{(1 + a/r)^2}{(a/r)^3}}}$
	$\alpha_k = 1 + \frac{1}{\sqrt{\frac{3.4}{t/r} + 13.0 \frac{(1 + a/r)^2}{(a/r)^3} + \frac{1.0}{(t/r)^2} \cdot \frac{a/r}{(a/r + t/r)}}}$

Tablica 7: Zarezni faktori

Iznosi faktora zareznog djelovanja pohranjeni su u polja lk i lk2.

lk(500,50) – faktor zareznog djelovanja kod savijanja

lk2(500,50) – faktor zareznog djelovanja kod uvijanja

PreuzetiDio() je procedura koja sadrži kod za analizu polja prijenosnim matricama. Ovaj dio možemo shvatiti kao jezgru programa i svi ulazni podaci su pripremljeni za ovu proceduru. Prije same analize potrebno je povezati prethodne varijable sa varijablama iz procedure **PreuzetiDio()**. Naime tokom izrade programa odabir naziva za određene varijable nije bio jednak kao u postojećem kodu koji se nalazi u proceduri **PreuzetiDio()**. Nakon izjednačavanja varijabli program računa poprečnu silu, moment savijanja, progib i nagib svakog polja na vratilu metodom prijenosnih matrica. Kako se sistem diferencijalnih jednačbi prevodi u sistem linearnih jednačbi, ova metoda daje samo približne rezultate, a točnost rezultata ovisi o broju polja na koja je podijeljeno vratilo. No za potrebe usporedbe serije vratila koja se analiziraju nama su takvi rezultati zadovoljavajući.

ProracunLezajaL() i **ProracunLezajaD()** su procedure kojima izračunavamo dinamičku opterećenost odabranih ležaja te vijek trajanja ležaja. Procedura „**ProracunLezajaL()**“ služi za proračun ležaja na prvom segmentu, a procedura „**ProracunLezajaD()**“ na drugom. Potrebne faktore za izračun dinamičkog opterećenja dobivamo iz ručno unesene tablice.

DefinicijaC0iC() je kratka procedura koja definiira te sprema iznose statičke i dinamičke nosivosti ležajeva za čitavu seriju vratila.

IspisCl(50) – Dinamička nosivost ležaja na prvom segmentu. Indeks polja označava indeks vratila u seriji koja se analizira.

IspisCd(50) – Dinamička nosivost ležaja na drugom segmentu.

IspisC0l(50) – Statička nosivost ležaja na prvom segmentu.

IspisC0d(50) – Statička nosivost ležaja na drugom segmentu.


BtnIspisUExcel_Click pokrećemo pritiskom na opciju „Ispis u Excel“ u glavnom sučelju [16]. Procedura prvo stvara veze sa Microsoft Excelom i željenom .xls datotekom. U ovom slučaju treba odabrati datoteku „IzlazniPodaci“ jer nam ona služi kao predložak za ispis. Nakon toga poziva proceduru „VelicineZaDijagram()“, stvara nove radne listove u .xls datoteci te sprema sve podatke u iste. Datoteka „IzlazniPodaci“ se automatski otvara te korisnik može pregledati ispis. Zatvaranjem osnovne forme zatvara se i datoteka „IzlazniPodaci“.

VelicineZaDijagram(). Problem, zbog kojeg je potrebna procedura „VelicineZaDijagram()“ i svrha iste, biti će u potpunosti objašnjeni sljedećem poglavlju. U ovom trenutku je dovoljno reći da ista stvara polja „XOs(2000,50)“ i „ca(1000, 50)“.

XOs(2000,50) – Polje koje sadrži točke na osi apscisa za dijagrame u datoteci „IzlazniPodaci“. Točke kreću od veličine 0 te rastu za 0,5 do duljine vratila.

ca(1000, 50) – Polje sadrži točke na vratilu koje označavaju polja na koja je vratilo podijeljeno. Točke u polju „ca“ su zaokružene na najbližu veličinu iz polja „XOs“.

Kako bi bilo jasnije, što polja „XOs“ i „ca“ sadržavaju naveden je primjer. Slikom [22] prikazan je prvi segment vratila namijenjenog za analizu.

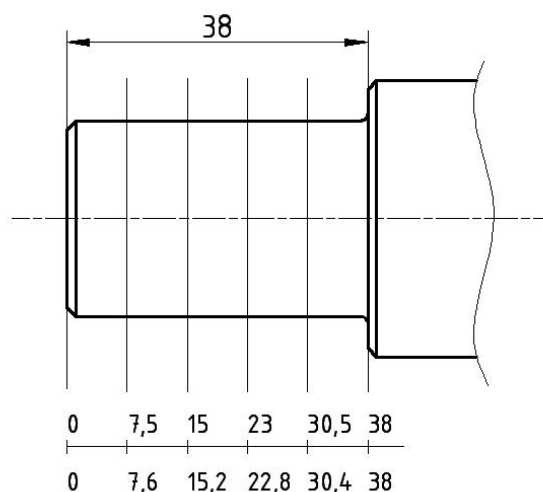

Slika 22: Aproximacija polja

Pretpostavimo da se na ovom segmentu ne nalazi ležaj. Kako je duljina segmenta 38mm program će ga podijeliti na pet jednakih dijelova. Koordinate polja u točnom prikazu, prikazane su donjim brojevnim pravcem na slici [22], dok su aproksimirane koordinate prikazane gornjim. Vidljivo je kako su aproksimirane koordinate zaokružene na vrijednost koja je višekratnik broja 0,5. Upravo se takve aproksimirane koordinate spremaju u polje „ca“ te se kasnije koriste kao indeks kojim određujem položaj iznosa naprezanja na osi apscisa.

ProracunVratila_FormClosed je procedura koja zatvara sve zaostale „excel.exe“ izvršne datoteke, aktivirane programom. Naime pokretanjem programa i njegovim kasnijim gašenjem aktivirali su se procesi „excel.exe“ koji se kasnije nisu isključili. Traženjem adekvatnog rješenja za ovaj učestali problem na internetu [7] je pronađena procedura koja rješava isti.

CheckBox1_CheckedChanged aktivira i deaktivira tipku „Proračunaj“, nalazi se na osnovnom sučelju [16], ovisno o tome da li je CheckBox uključen ili ne. Time sprječavamo

odabir tipke prije nego su uneseni svi potrebni podaci o vratilu. Korisnik dakle mora prethodno definirati:

- Broj segmenta prvog ležaja
- Broj segmenta drugog ležaja
- Brzina vrtnje vratila
- Iznos aksijalne sile
- Očekivani broj radnih sati ležaja
- Izbor materijala
- Tip ležaja na prvom segmentu
- Tip ležaja na drugom segmentu.

Nakon toga odabire se „Svi podaci u formi su uneseni“, što nam omogućava pritisak na tipku „Proračunaj“. Proces unosa ostalih dimenzija te ispisa rezultata u koracima je predodčen slikom [23].

Mapa sa podacima o lezaju

F:\Diplomski\Lezajevi

File Edit View Favorites Tools Help

Address F:\Diplomski\Lezajevi

File and Folder Tasks

- Make a new folder
- Publish this folder to the Web

Other Places

- Diplomski
- My Documents
- My Computer
- My Network Places

bv30.txt Test Document 1 KB
 bv35.txt Test Document 1 KB
 bv40.txt Test Document 1 KB
 bv45.txt Test Document 1 KB
 k30.txt Test Document 1 KB
 k35.txt Test Document 1 KB
 k40.txt Test Document 1 KB
 k45.txt Test Document 1 KB

- regulirano procedurom «odabirlezaja()»
 - regulirano procedurom «UnosDodatnihSila()» i «UnosTorMomenata()»
 - regulirano procedurom «UnosDodatnihSila()»
 - regulirano procedurom «UnosTorMomenata()»

Program u Visual Basic-u

```

    Private Sub Form1_Load()
        Dim n As Integer
        Dim D As Integer
        Dim b As Integer
        Dim C0 As Integer
        Dim C As Integer
        Dim C1 As Integer
        Dim Lh As Integer
        Dim M As Integer
        Dim Cmax As Integer
        Dim B As Integer
        Dim Dmax As Integer
        Dim Cmax1 As Integer
        Dim Cmax2 As Integer
        Dim Cmax3 As Integer
        Dim Cmax4 As Integer
        Dim Cmax5 As Integer
        Dim Cmax6 As Integer
        Dim Cmax7 As Integer
        Dim Cmax8 As Integer
        Dim Cmax9 As Integer
        Dim Cmax10 As Integer
        Dim Cmax11 As Integer
        Dim Cmax12 As Integer
        Dim Cmax13 As Integer
        Dim Cmax14 As Integer
        Dim Cmax15 As Integer
        Dim Cmax16 As Integer
        Dim Cmax17 As Integer
        Dim Cmax18 As Integer
        Dim Cmax19 As Integer
        Dim Cmax20 As Integer
        Dim Cmax21 As Integer
        Dim Cmax22 As Integer
        Dim Cmax23 As Integer
        Dim Cmax24 As Integer
        Dim Cmax25 As Integer
        Dim Cmax26 As Integer
        Dim Cmax27 As Integer
        Dim Cmax28 As Integer
        Dim Cmax29 As Integer
        Dim Cmax30 As Integer
        Dim Cmax31 As Integer
        Dim Cmax32 As Integer
        Dim Cmax33 As Integer
        Dim Cmax34 As Integer
        Dim Cmax35 As Integer
        Dim Cmax36 As Integer
        Dim Cmax37 As Integer
        Dim Cmax38 As Integer
        Dim Cmax39 As Integer
        Dim Cmax40 As Integer
        Dim Cmax41 As Integer
        Dim Cmax42 As Integer
        Dim Cmax43 As Integer
        Dim Cmax44 As Integer
        Dim Cmax45 As Integer
        Dim Cmax46 As Integer
        Dim Cmax47 As Integer
        Dim Cmax48 As Integer
        Dim Cmax49 As Integer
        Dim Cmax50 As Integer
        Dim Cmax51 As Integer
        Dim Cmax52 As Integer
        Dim Cmax53 As Integer
        Dim Cmax54 As Integer
        Dim Cmax55 As Integer
        Dim Cmax56 As Integer
        Dim Cmax57 As Integer
        Dim Cmax58 As Integer
        Dim Cmax59 As Integer
        Dim Cmax60 As Integer
        Dim Cmax61 As Integer
        Dim Cmax62 As Integer
        Dim Cmax63 As Integer
        Dim Cmax64 As Integer
        Dim Cmax65 As Integer
        Dim Cmax66 As Integer
        Dim Cmax67 As Integer
        Dim Cmax68 As Integer
        Dim Cmax69 As Integer
        Dim Cmax70 As Integer
        Dim Cmax71 As Integer
        Dim Cmax72 As Integer
        Dim Cmax73 As Integer
        Dim Cmax74 As Integer
        Dim Cmax75 As Integer
        Dim Cmax76 As Integer
        Dim Cmax77 As Integer
        Dim Cmax78 As Integer
        Dim Cmax79 As Integer
        Dim Cmax80 As Integer
        Dim Cmax81 As Integer
        Dim Cmax82 As Integer
        Dim Cmax83 As Integer
        Dim Cmax84 As Integer
        Dim Cmax85 As Integer
        Dim Cmax86 As Integer
        Dim Cmax87 As Integer
        Dim Cmax88 As Integer
        Dim Cmax89 As Integer
        Dim Cmax90 As Integer
        Dim Cmax91 As Integer
        Dim Cmax92 As Integer
        Dim Cmax93 As Integer
        Dim Cmax94 As Integer
        Dim Cmax95 As Integer
        Dim Cmax96 As Integer
        Dim Cmax97 As Integer
        Dim Cmax98 As Integer
        Dim Cmax99 As Integer
        Dim Cmax100 As Integer
    End Sub
    
```

- regulirano procedurom «BtInispisUExcel()»
 - «ručna» izrada dijagrama

Datoteka sa izlaznim podacima

Vratilo 1

PODACI O LEZAJIMA				
BROJ SEGMENTA	n	PRVI LEZAJ	DRUGI LEZAJ	
PROMJER SEGMENTA	D (mm)	45	45	
ŠIRINA POLJA LEZAJA	b (mm)	7	1.6	
STATIČKA NOSIVOST	C ₀ (N)	6630	6630	
DINAMIČKA NOSIVOST	C (N)	6100	6100	
DINAMIČKA OPTEREĆENOS T LEZAJA	C ₁ (N)	411.4434	411.4434	
VUEK TRAJANJA LEZAJA	Lh (sat)	37457.6	37457.6	

VRATILO RASPODJELJENO NA POLJA	ŠIRINA POJEDINOG POLJA	PROMJER POJEDINOG POLJA	MOMENT SAVIJANJA NA POJEDINOM POLJU	MAKSIMALNO NAPREZANJE NA SAVIJANJE
B (mm)	D (mm)	M (Nmm)	C _{max} (N/mm ²)	
dijagram				
0.71666667	0.71666667	45	0.031453	3.52E-06
1.43333333	0.71666667	45	0.125811	0.031453
2.15	0.71666667	45	0.283074	8.25E-05
2.76666667	0.61666667	42.5	0.46623	0.125811
3.38333333	0.61666667	42.5	0.69093	0.283074
				0.000281
				1.41E-05
				8.25E-05

- unos ostalih podataka o vratilu
 - ispis rezultata proračuna

UnosDodatnihSila

Unesi

Unos podataka za dodatne radijalne sile:

3

Broj segmenta: Iznos sile:

UnosTorMomenata

Unos podataka za moment torzije:

Unesi prvi i posljednji segment na kojem se javlja torzioni moment

Unesi iznos torzionog momenta

Prvi segment: Posljednji segment: Iznos momenta (T/Nmm):

Unos

Forme za unos ostalih podataka

Dijagrami izlaznih podataka

MOMENT SAVIJANJA


MAKSIMALNO NAPREZANJE NA

Slika 23: Unos ostalih podataka te ispis rezultata

6. PRIPREMA I OBRADA IZLAZNIH PODATAKA

Već je ranije spomenuto kako je datoteka za ispis izlaznih podataka unaprijed uređena kao predložak. Predložak „IzlazniPodaci“ sastoji se od dva radna lista. Prvi je nazvan „Dijagrami“ i sadrži zajedničke dijagrame opterećenja i naprezanja za željenu seriju vratila. Radni list sa dijagramima u koje još nisu unesena vratila, već sadrži samo „test“ krivulju, prikazan je slikom [24]. Test krivulja služi kako bi na dijagramima bile vidljive veličine na osima te ostale oznake poput naslova legenda i sl. Na temelju toga utvrđujemo koji se podaci unose u koji dijagram (moment, sila i sl.).

Drugi radni list ima istu formu kao radni list „Vratilo1“, prikazan slikom [25], ali nema nikakvih upisanih podataka.

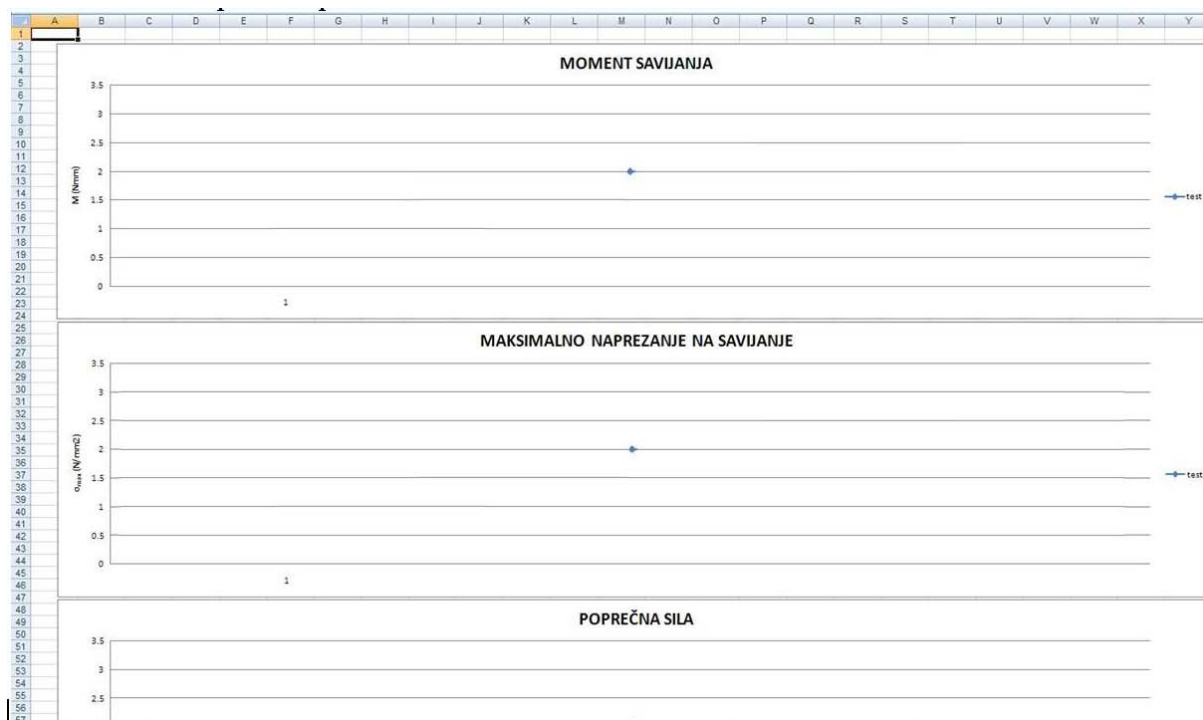

Slika 24: Radni list sa dijagramima

Što se tiče samih izlaznih podataka, oni se mogu podijeliti u dvije skupine. Veći dio podataka opisuje vratilo, dok se ostatak odnosi na opis ležajeva na vratilu. Tablicom [8] prikazani su svi izlazni podaci koje dobivamo ispisom.

IZLAZNI PODACI VRATILA	
Vratilo raspodijeljeno na polja [mm]	- stupac „Vratilo raspodijeljeno na polja“ sadrži koordinate polja vratila na osi apscisa - ovo su stvarni iznosi, a ne aproksimirani (donji brojevni pravac na slici [22])
Širina pojedinog polja [mm]	- sadrži širine svih polja na koja je vratilo podijeljeno
Promjer pojedinog polja [mm]	- promjeri polja na koje je vratilo podijeljeno
Moment savijanja na pojedinom polju [Nmm]	- iznos momenta na savijanje na određenom polju
Maksimalno naprezanje na savijanje	- iznos maksimalnog naprezanja na

[N/mm ²]	određenom polju
Poprečna sila na pojedinom polju [N]	- iznos poprečne sile na određenom polju
Naprezanje na smik [N/mm²]	- iznos naprezanja na smik na određenom polju
Moment torzije na pojedinom polju [Nmm]	- iznos momenta torzije za određeno polje
Maksimalno torziono naprezanje [N/mm²]	- iznos maksimalnog torzionog naprezanja na određenom polju
Progib polja [mm]	- progib polja
Nagib polja [°]	- nagib polja
x aksijalna os za dijagram [mm]	- stupac sadrži sve koordinate osi apscisa u dijagramima na radnom listu „Dijagrami“ - $N = \{0, 0.05, 1, 1.5, \dots, \text{„duljina vratila“}\}$
PODACI LEŽAJA	
Broj segmenta	- ispis rednih brojeva segmenata na kojima se nalaze prvi i drugi ležaj
Promjer segmenta [mm]	- promjer segmenata na kojima se nalaze ležajevi
Širina polja/ležaja [mm]	- širina polja na kojima se nalaze segmenti
Statička nosivost [N]	- statička nosivost ležajeva
Dinamička nosivost [N]	- dinamička nosivost ležajeva
Dinamička opterećenost ležaja [N]	- dinamičko opterećenje ležajeva
Vijek trajanja ležaja [sati]	- izračunati vijek trajanja ležajeva

Tablica 8: Izlazni podaci

Određene skupine podataka iz tablice [8] ispisane su na dva različita načina što je vidljivo na slici [25]. Prvi stupac je „normalna“ inačica gdje svaka ćelija označava jedno polje vratila. Stupac sa naslovom „dijagram“ sadrži iste podatke kao i prvi samo što su ispisani na drugačiji način. Oni su naime u istom retku kao i aproksimirana koordinata odgovarajućeg polja na osi apscisa. Upravo objašnjenim ispisom u dva stupca, ispisuju se podaci koji se kasnije unose u dijagrame, a to su redom: moment savijanja, maksimalno naprezanje na savijanje, poprečna sila, naprezanje na smik, moment torzije, maksimalno torziono naprezanje, progib te naposljetku nagib.

Vratilo 1												
PODACI O LEZAJIMA												
		PRVI LEZAJ	DRUGI LEZAJ									
BROJ SEGMENTA		n	3	9								
PROMJER SEGMENTA		D (mm)	45	45								
ŠIRINA POLJAK LEZAJA		b (mm)	7	1.6								
STATIČKA NOSIVOST		C ₀ (N)	6630	6630								
DINAMIČKA NOSIVOST		C (N)	6100	6100								
DINAMIČKA OPTEREĆENOST LEZAJA		C ₁ (N)	411.4434	411.4434								
VUEK TRAJANJA LEZAJA		Lh (sat)	37457.6	37457.6								
VRATILLO RASPODIJELJEN O NA POLJA	ŠIRINA POJEDINOG POLJA	PROMJER POJEDINOG POLJA	MOJENT SAVIJANJA NA POJEDINOM POLJU	MAKSIMALNO NAPREZANJE NA SAVIJANJE	POPREČNA SILA NA POJEDINOM POLJU	NAPREZANJE NA SMIK	MOJENT TORZIJE NA POJEDINOM POLJU	MAKSIMALNO TORZIONO NAPREZANJE	PROGIB POLJA	NAGIB POLJA	X AKSIJALNA OS ZA DIJAGRAM	
B (mm)	D (mm)	M (Nmm)	σ_{max} (N/mm ²)	F (N)	$\tau_{1,max}$ (N/mm ²)	T (Nmm)	$\tau_{1,max}$ (N/mm ²)	f (mm)	β (°)	mm		
0.716666667	0.716666667	45 0.031453	3.52E-06	0.067775	3.4E-05	0	0	-0.01741	4.711083	0		
1.433333333	0.716666667	45 0.125811	0.031453	1.41E-05	3.52E-06	0.17555	0.087775	6.81E-05	3.4E-05	0		
2.15	0.716666667	45 0.283074	8.25E-05	0.263325	0.000102	0	0	-0.01545	4.711083	1		
2.766666667	0.616666667	42.5 0.46623	0.125811	0.000281	1.41E-05	0.330693	0.17555	0.000144	6.81E-05	0		
3.383333333	0.616666667	42.5 0.69093	0.283074	9.17E-05	8.25E-05	0.398062	0.283325	0.000173	0.000102	0		
4	0.616666667	42.5 0.957173	0.000577	0.46543	0.000202	0	0	-0.01291	4.711086	2.5		
5.6	1.6	45 1.858632	0.46623	0.000208	0.000281	0.661393	0.330693	0.000257	0.000144	0		
7.2	1.6	45 3.073631	0.69093	0.000344	9.17E-05	0.857356	0.398062	0.000333	0.000173	0		
8.8	1.6	45 4.602171	0.957173	0.000514	0.000577	1.053319	0.46543	0.000409	0.000202	0		
10.4	1.6	45 6.444251	0.00072	1.249282	0.000485	0	0	-0.00414	4.711124	4.5		
12	1.6	45 8.599872	0.000961	1.445244	0.000561	0	0	-0.00195	4.711146	5		
13.6	1.6	45 11.06903	1.858632	0.001237	0.000208	1.841207	0.661393	0.000637	0.000257	0		

Slika 25: Radni list sa izlaznim podacima za jedno vratilo

U ranijim poglavljima je spomenuto kako proces ispisa podataka u .xls datoteku pokrećemo opcijom „Ispis u Excel“. Isto je tako poznato da time pokrećemo proceduru „BtnIspisUExcel_Click“ koja je objašnjena u prethodnom poglavlju. U narednom dijelu ćemo upotpuniti priču o ispisu podataka te objasniti zašto nam je potrebna pomoćna procedura „VelicineZaDijagram()“.

Nakon analize serije vratila potrebno je rezultate analize za svako vratilo spremiti na odgovarajuće mjesto. Najjednostavnije, a istovremeno najpreglednije rješenje, je napraviti odgovarajući radni list za svako od vratila u seriji te kasnije u njega spremiti podatke. Upravo je to prvi korak kojeg procedura izvodi nakon otvaranja osnovnog .xls predloška i pokretanja procedure „VelicineZaDijagram()“. Kako bi ispis podataka bio pregledan, procedura umjesto da napravi novi prazan radni list, kopira već postojeći, referentni, te ga naziva „VratiloX“. Varijabla „X“ označava redni broj vratila u xls. datoteci. Primjerice; ako su analizirana dva vratila, procedura kopira referentni radni list dva puta te kopije naziva „Vratilo1“ i „Vratilo2“, što je slučaj na slici [25] U novonastale radne listove spremaju se podaci za određeno vratilo. Na temelju dobivenih veličina u stupcima slijedi „ručno“ dodavanje karakteristika vratila u dijagrame koje će biti objašnjeno kasnije. Termin „ručno“ znači da unos podataka u dijagrame nije upravljani programom.

Izrada dijagrama sa prikazom istih karakteristika serije vratila na zajedničkom dijagramu iznjedrila je problem koji zahtijeva pomoćnu proceduru „VelicineZaDijagram()“. Naime raspored i širina polja na vratilu ovisi o duljinama segmenata na određenom vratilu. Kako su u određenoj seriji dimenzije vratila različite, dolazi do razlika u podjeli na polja. Rezultat toga su dva vratila koja imaju različit raspored i širinu polja što nam onemogućava odabir stupca „Vratilo raspodijeljeno na polja“ za os apscisu.

Procedura „VelicineZaDijagram()“ izrađuje novo polje podataka „XOs“ koje služi kao os apscisa na dijagramima.

$$XOs = \{0,0.5,1,1.5,2,2.5, \dots, A\}, A - \text{duljina vratila}$$

Osim polja „XOs“ procedura izrađuje i polje „ca“ koje sadrži aproksimirane koordinate od polja na koja je podijeljeno vratilo. Takve koordinate imaju iste vrijednosti kao pojedine veličine u polju „XOs“ zato što su, kao što je prije objašnjeno, zaokružene na višekratnik broja 0,5. Time je omogućena izrada zajedničkih dijagrama za analiziranu seriju


vratila. Naime vrijednosti iz polja „ca“ definiraju retke, u .xls datoteci, u koje se spremaju veličine naprezanja za određeno polje. Slikom [26] objašnjena je formula prema kojoj program svrstava izlazne podatke u stupac za dijagram. Slika služi samo kao shematski primjer izlaznih podataka i nije primjer stvarnog vratila, već segmenta prikazanog slikom [22] iz ranijeg primjera.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3				moment savijanja		
4		koordinate	aproksimirane koordinate	stupac za dijagram	normalni ispis	Xos
5		7.6	7.5		24.76	0
6		15.2	15		30.54	0.5
7		22.8	23		38.65	1
8		30.4	30.5		47.52	1.5
9		38	38		60.13	2
10						2.5
11						3
12						3.5
13						4
14						4.5
15						5
16						5.5
17						6
18						6.5
19						7
20					24.76	7.5
21						8
22						8.5
23						9
24						9.5
25						10
26						10.5
27						11
28						11.5
29						12
30						12.5
31						13
32						13.5
33						14
34						14.5
35					30.54	15
36						15.5
37						16
38						16.5
39						17

Slika 26: Shema izrade „dijagram“ stupca


Greška aproksimacije koordinata polja povlači za sobom određenu grešku u rasporedu polja na dijagramima, no ona je manja od 0.5 mm, što je za naše potrebe zanemarivo. Prazna polja u stupcu „stupac za dijagram“ ne definiraju nikakvu vrijednost izlaznih podataka (*u našem slučaju moment savijanja*) za pripadajuće koordinate na apscisi, pa se zato te točke aproksimiraju.

Izrada dijagrama bazira se na predlošcima dijagrama u prvom radnom listu. Početni izgled dijagrama prikazan je slikom [24]. Unos podataka u dijagram prikazan je u nekoliko sljedećih koraka u kojima je prikazan unos momenta savijanja za dva proračunata vratila.

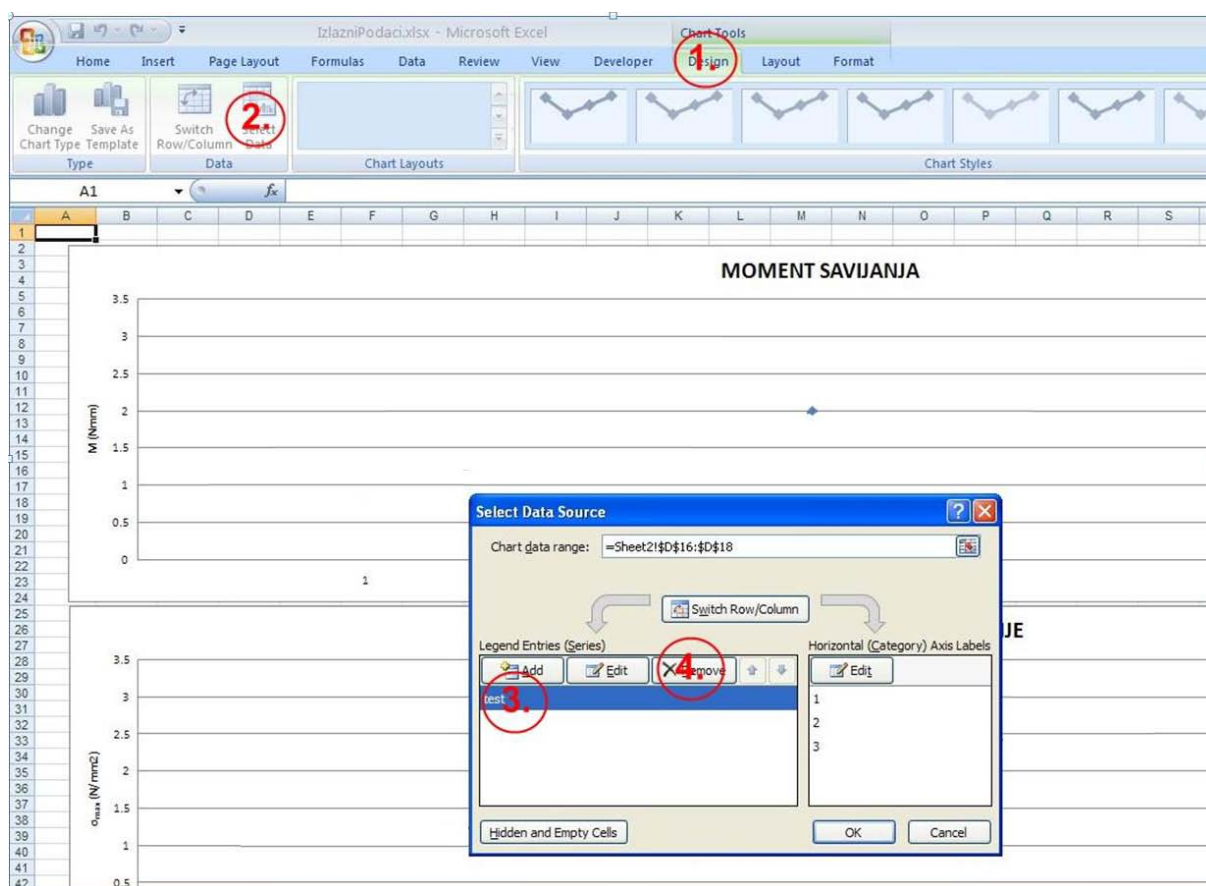


Slika 27: Brisanje „test“ krivulje

- 1. Korak – brisanje „test“ krivulje [27]
 - 1. – „Design“ – otvaramo opcije za upravljanje dijagramom
 - 2. – „Select Data“ – sučelje za dodavanje i mijenjanje veličina u dijagramu
 - 3. – „test“ – odabiremo „test“ krivulju
 - 4. – „Remove“ – brišemo odabranu krivulju
- 2. Korak – dodavanje iznosa momenata
 - Pritiskom na tipku „Add“ [28] otvara se prozor [29]
 - U polje „Series name“ se unosi ime krivulje (npr. Vratilo 1, Vratilo 2, itd.)
 - U polje „Series values“ se odabire čitavi „Moment savijanja (dijagram)“ stupac u radnom listu željenog vratila [25].
 - Nakon potvrde pritiskom na tipku „OK“, dodaje se moment za drugo vratilo ponavljanjem drugog koraka

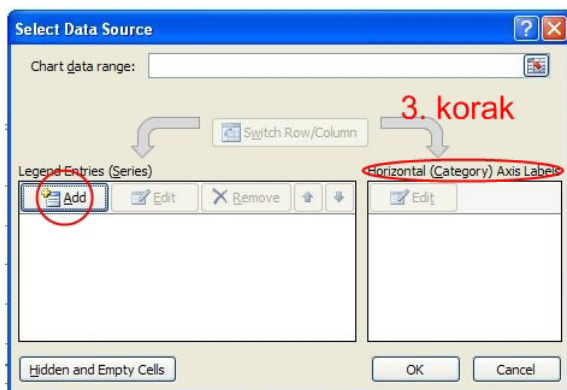


Slika 28: Dodavanje podataka za novo vratilo

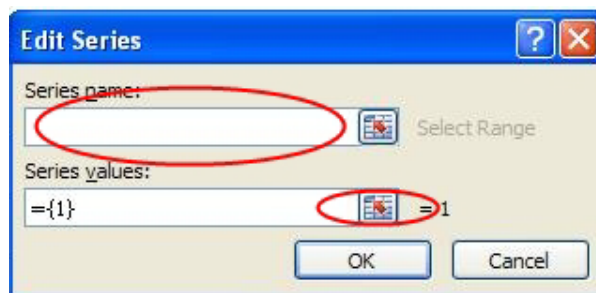

Slika 29: Odabir naziva i putanje


- 3. Korak – definicija osi apscisa
 - 1. – u polju „Horizontal (Category) Axis Label“ odabiremo tipku „Edit“ [28].
 - 2. – u polje „Axis label range „, koje se nalazi u novonastalom sučelju [30], unose se podaci iz stupca „x aksijalna os za dijagram“ od najdužeg vratila iz serije. {0,0.5,1,1.5,.....,“duljina vratila“}

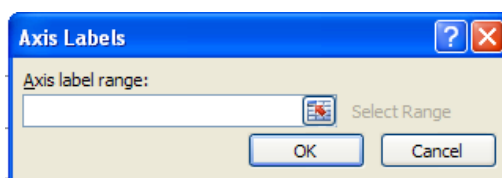

Slika 30: Odabir podataka za apscisu

- 4. Korak – vizualno uređivanje dijagrama
 - Dijagram se može vizualno urediti u „Format“ sučelju dijagrama, koje se nalazi desno od „Design“ (1.) na slici [27].

Konačni izgled dijagrama za moment savijanja prikazan je slikom [31]. Na isti način u dijagrame se unose i ostali podaci o vratilu.

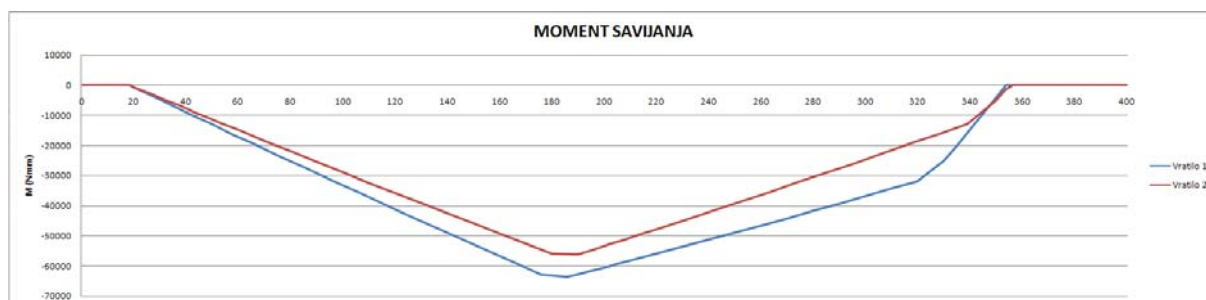

Slika 31: Konačni izgled dijagrama za 2 vratila

7. ZAKLJUČAK

Program za proračun vratila metodom prijenosnih matrica ima zadaću skratiti vrijeme proračunavanja serije vratila i omogućiti usporedbu pojedinih vratila unutar serije. Kako bi se vratilo uopće moglo proračunati, potrebno je adekvatno pripremiti opis njegovih dimenzija te ostalih ulaznih podataka. Takva priprema također oduzima podosta vremena konstruktoru, posebno u razradi čitave serije. Stoga su automatizacija pripreme ulaznih podataka, kao i automatizacija ispisa, koje su također obuhvaćene u radu, vrlo vrijedne i korisne u analizi vratila.

Moguće je primijetiti da su procedure korištene u izradi programa poprilično kompleksne. Kompleksne su iz razloga što postoji velik broj podataka koji opisuju vratilo i koji su potrebni za pravilan proračun. Stoga je bilo podosta teško uspješno obuhvatiti sve ulazne podatke, a ujedno automatizirati što je moguće više rada u programu.

Korištenje programa zahtjeva određena znanja konstruktora i program ne može koristiti osoba koja se nikad nije susrela sa radom u CATIA-i ili nikad nije proračunala vratilo. Jasno je da sam program nije savršen i moguće ga je dosta doraditi, krenuvši od automatizacije izrade dijagrama. Isto je tako poznato da postoje određena odstupanja između točnih rezultata proračuna vratila i izlaznih podataka programa. Razlog je u tome što rezultati metode prijenosnih matrica ovise o broju polja na koje je vratilo podijeljeno. Kako god bilo rezultati su potpuno zadovoljavajući za potrebe usporedbe vratila, a sam program je više nego veliki korak u smjeru potpune automatizacije u razradi serije vratila.

Osnovna prednost programa opisanog u radu je, kao što je ranije napomenuto, velika ušteda konstruktorovog vremena. Time što smo ga oslobodili posla koji zahtjeva rutinski rad, a ne kreativnost, spriječili smo uzaludno trošenje tvrtkinog intelektualnog kapitala na opetovan, a ujedno standardan rad.

8. PRIMJERI

8.1. PRORAČUN SERIJE VRATILA PREDSTAVLJENIM PROGRAMOM

U svrhu boljeg razumijevanja rada sa programom za analizu vratila, predložen je primjer analize vratila te njihova usporedba. Za proračun su odabrana dva vratila iz serije vratila koju proizvodi tvrtka „Končar“.

Radionički crtež vratila jednak je primjeru predloženom u ranijem dijelu ovog rada [10]. Tablica sa iznosima kota kao i Design Table također su ranije prikazani slikama [12] i [11]. Iz tablice [12] kao primjer su odabrana vratila sa rednim brojem 9. i 19. Njihova razlika u dimenzijama vidljiva je na slici [32].

Postupak u programu za analizu vratila treba provesti za svako vratilo posebno zato jer vratila nisu susjedna na tablici pa Macro funkcija ne može napraviti zajedničku izlaznu datoteku. Usprkos tome rezultati analize se spremaju u zajedničku .xls datoteku te je time omogućena usporedba podataka. Slikama [33] i [34] prikazane su transformirane dimenzije vratila tj. dimenzije koje program koristi za proračun.

- vratila smo opteretili jednakim opterećenjem od:

$F_R = 20 \text{ kN}$ – dodatna radijalna sila na osmom segmentu

$T = 610 \text{ Nm}$ – torzioni moment tokom čitavog vratila

- odabrani tip ležaja je: „Krti radijalni ležaj (kuglični)“
- položaj ležajeva: 5. i 11. Segment
- očekivana trajnost ležaja : 8000 h
- aksijalna sila na ležaj: 1250 N
- brzina vrtnje: 1420 min^{-1}

Šifra	Tip		Materijal		A	A ₁	B	B ₁	C	C ₁	ØD	ØD ₁	ØD ₂	ØD ₃	ØD ₄	ØD ₅	E	E ₁	G				
	Velicina	Duz	Pot	Ø																Širina dubina	Broj dijelova		
9	225	Ma	6	90	1102	900	736	140	110	125	100	207	232	60	65	68	80	55	64.5	235	275	388	
19	11 005 160	S	8,10	110	1335	901	735	170	140	160	125	248	284	80	85	100	100	65	84.5	278	337	456.5	
	G ₁	H	J	K	L	M	M ₁	N	N ₁	O	P	S	S ₁	S ₂	T	T ₁	U	U ₁	V	V ₁	Z	Z ₁	Z ₂
						6H	6H	0.1	0.1	H13		<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
9	301	635.5	238	10	1098	M20	M20	228	138.5	409	2.65	53	64	11	63.1	71.1	75.1	83.1	59.6	67.6	49	59	10
19	364.5	779	344	10	1331	M20	M20	265.5	160.5	511	3.15	71	85	14	95.1	103.1	95.1	103.1	79.6	87.6	58	69	11
	a	b	b ₁	Ød ₁	Ød ₂	Ød ₃	Ød ₄	Ød ₅	Ød ₆	Ød ₇	h ₄	h	h ₁	h ₂	h ₃	r	r ₁	r ₂	f ₃	f ₄	t	t ₁	t ₂
				<0.2	h12	<0.1		<0.2	<0.2	>0.3	>0.3	>0.5									N9	N9	N9
9	2	8	5	64.9	62	65.3	89	76	79.9	64.4	100	100	3	230	10	1.6	9	8	6	6	18	16	12
19	2	5	8	84.9	81.5	85.3	109	96	99.9	84.4	100	100	4	334	10	2	11	9	6	6	22	18	12

Slika 32: Podaci o 9. i 19. Vratilu

Broj segmenta	Dužina segmenta:		Promjer segmenta:		Radijus zaobljenja:	
1	A	140	$\emptyset D$	60	r	1.6
2	G-N-A	20	$\emptyset d_1$	64.9		1
3	P	2.65	$\emptyset d_2$	62	1	1
4	N-(G-C)-P	44.35	$\emptyset D_2$	65	r	1.6
5	E-C	28	$\emptyset d_3$	65.3	r	1.6
6	G-E	153	$\emptyset D_2$	68	r	1.6
7	L-H-G	74.5	$\emptyset d_4$	89		0
8	J-K	228	$\emptyset D_3$	80	1	1
9	K	10	$\emptyset d_5$	76	1	1
10	H-J-G ₁	96.5	$\emptyset d_6$	79.9		0
11	G ₁ -E ₁	26	$\emptyset d_3$	65.3	r	1.6
12	E ₁ -C ₁	43	$\emptyset D_1$	65	1	1
13	N ₁ -(G ₁ -C ₁)-P	66.85	$\emptyset D_5$	64.5	1	1
14	P	2.65	$\emptyset d_2$	62	1	1
15	G ₂ -N ₂ -A ₂	52.5	$\emptyset d_7$	64.4		1
16	A ₁	140	$\emptyset D_4$	55	r	1.6

Slika 33: Transformirane kote za 9. vratilo

Broj segmenta	Dužina segmenta:		Promjer segmenta:		Radijus zaobljenja:	
1	A	170	$\emptyset D$	80	r	2
2	G-N-A	21	$\emptyset d_1$	84.9		1
3	P	3.15	$\emptyset d_2$	81.5	1	1
4	N-(G-C)-P	53.85	$\emptyset D_2$	85	r	2
5	E-C	30	$\emptyset d_3$	85.3	r	2
6	G-E	178.5	$\emptyset D_2$	100	r	2
7	L-H-G	95.5	$\emptyset d_4$	109		0
8	J-K	334	$\emptyset D_3$	100	1	1
9	K	10	$\emptyset d_5$	96	1	1
10	H-J-G ₁	70.5	$\emptyset d_6$	99.9		0
11	G ₁ -E ₁	27.5	$\emptyset d_3$	85.3	r	2
12	E ₁ -C ₁	53	$\emptyset D_1$	85	1	1
13	N ₁ -(G ₁ -C ₁)-P	76.85	$\emptyset D_5$	84.5	1	1
14	P	3.15	$\emptyset d_2$	81.5	1	1
15	G ₂ -N ₂ -A ₂	64	$\emptyset d_7$	84.4		1
16	A ₁	170	$\emptyset D_4$	65	r	2

Slika 34: Transformirane kote za 19. vratilo

Postupak u koracima:

1. Odabir vratila 9. u tablici [12] i pokretanje Macro opcije „Start“.
2. Spremanje i zatvaranje .xls datoteke sa odgovarajućom tablicom.
3. Pokretanje programa za proračun.
4. Odabir tipke „Unos dimenzija“ te odabir gore pripremljene .xls datoteke.


The screenshot shows a software window titled "Proracun_Vratila" with a "Ulazni podaci" (Input data) section. The parameters are as follows:

- Broj segmenta prvog ležaja: 5
- Očekivani broj radnih sati ležaja [sati]: 8000
- Broj segmenta drugog ležaja: 11
- Izbor materijala: St 37-2 (Č. 0361)
- Brzina vrtnje vratila [o/min]: 1420
- Tip ležaja na prvom segmentu: Kruti radijalni ležaj (kuglični)
- Iznos aksijalne sile [N]: 1250
- Tip ležaja na drugom segmentu: Kruti radijalni ležaj (kuglični)

Below the input fields is an "Opcije" (Options) section with a button "Unos dimenzija vratila" (Enter shaft dimensions), a "Proracunaj" (Calculate) button, and an "Ispis u Excel" (Print to Excel) button. A checkbox "Svi podaci u formi su uneseni" (All data in form is entered) is checked.

Slika 35: Ulazni podaci

4. Unos podataka u polja „Ulazni podaci“.
5. Odabir „Okvira za izbor“ te pokretanje tipke „Proračunaj“.
6. Unos dodatnih sila u odgovarajuće sučelje [36].
7. Unos torzionog momenta [37].

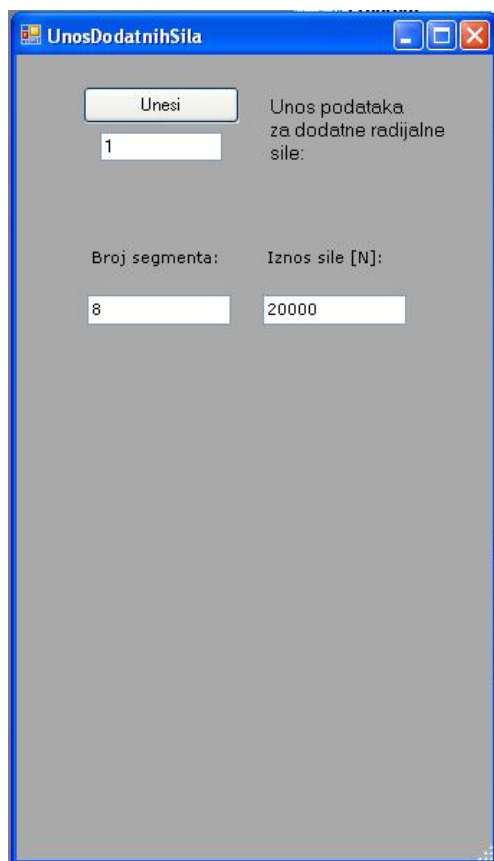


Slika 36: Dodatno radijalno opterećenje




Slika 37: Torzioni moment

8. Odabir ležaja koji služi kao putanja na mapu.
9. Pokretanje opcije „Ispis u Excel“ i odabir datoteke u koju se spremaju podaci.
10. Zatvaranje osnovnog sučelja u programu. (*automatski se gasi Excel*)
11. Čitav postupak treba ponoviti za sljedeće vratilo.


Nakon provedenog proračuna izlazna datoteka sadrži dva radna lista prikazana slikom [25]. Svaki od njih sadrži podatke o jednom od analiziranih vratila. U radnom listu „Dijagrami“ se nalazi predložci dijagrama u koje treba unijeti izlazne podatke kako bi mogli usporediti. Dijagrami izlaznih veličina za primjerom analizirana vratila prikazani su sljedećim slikama.

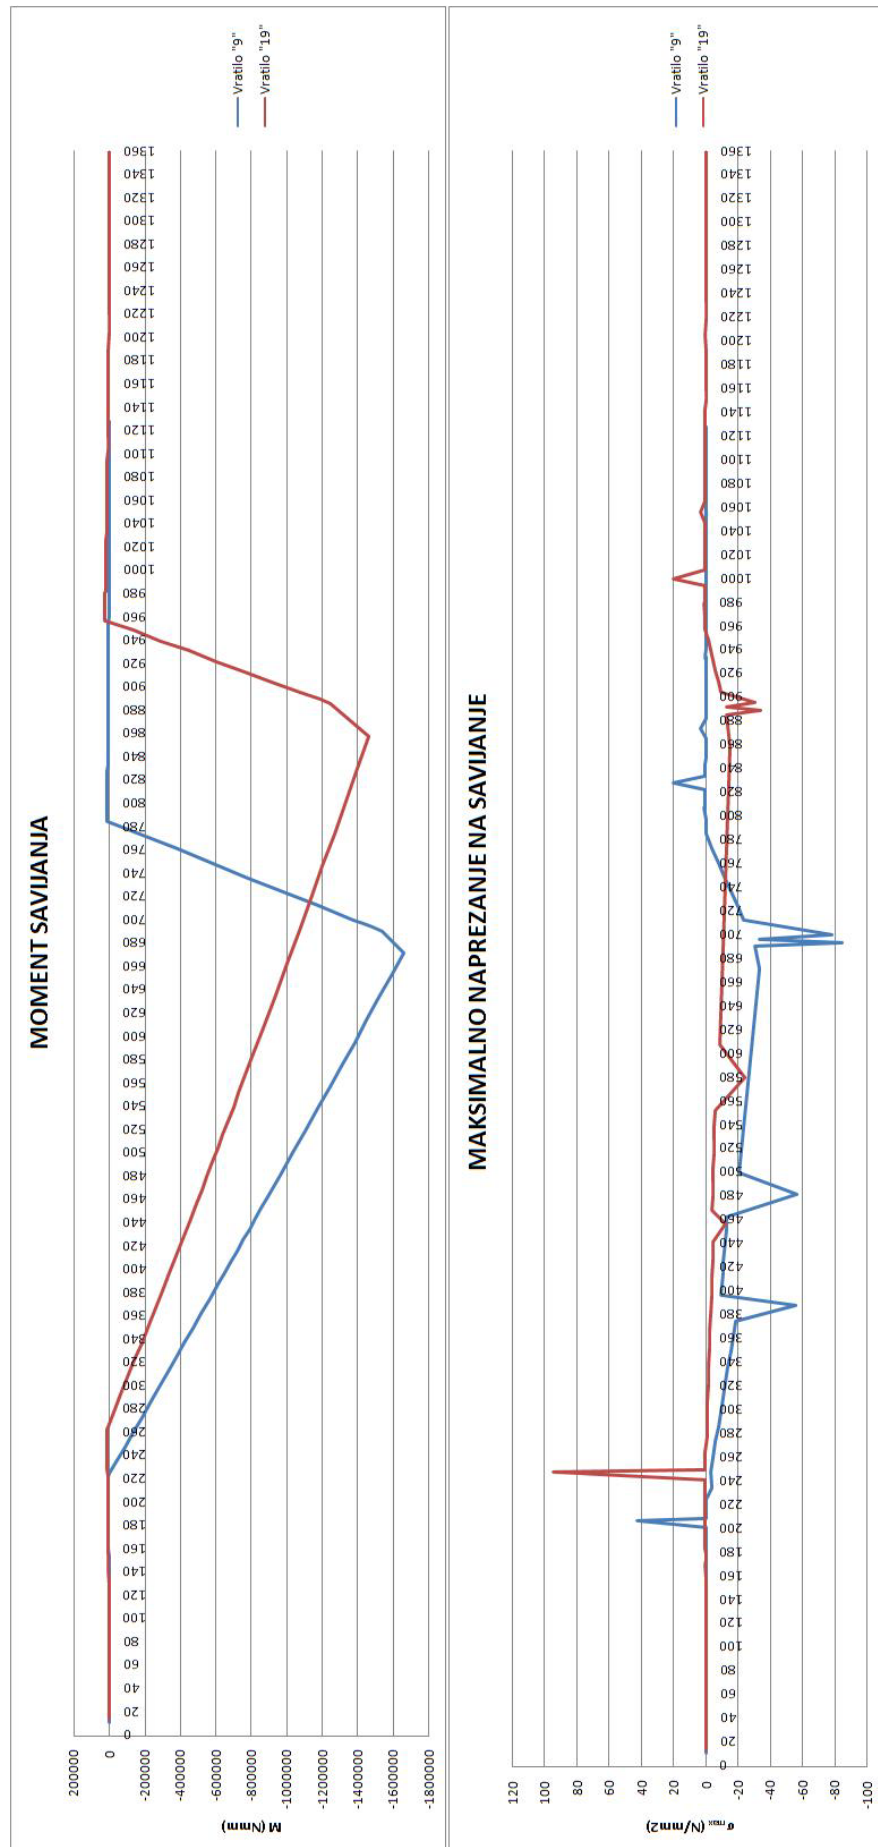

Slika 38: Dijagram momenta savijanja i maksimalnog napreznja na savijanje

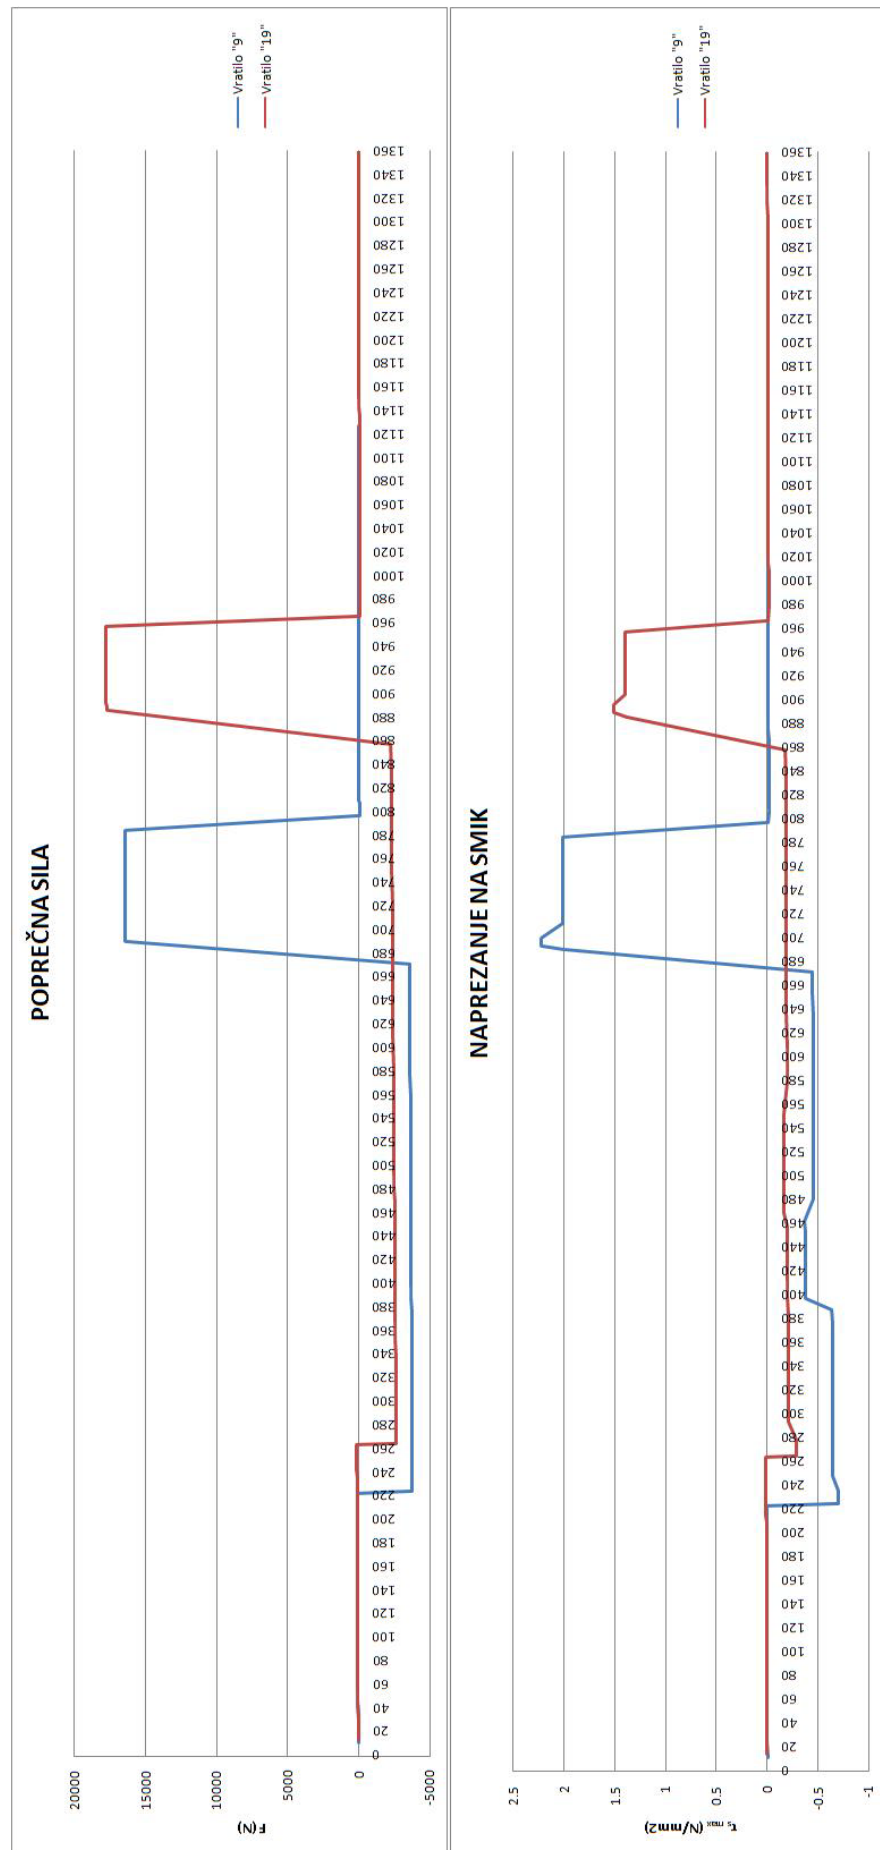

Slika 39: Dijagram poprečne sile i naprežanja na smik

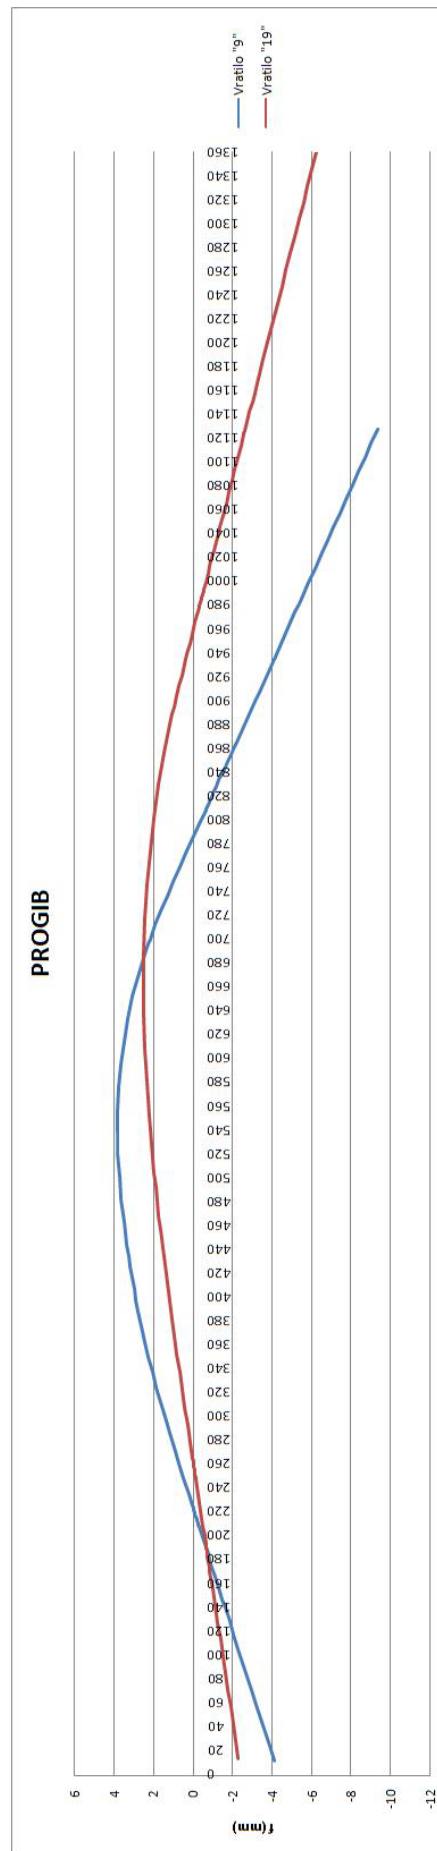

Slika 40: Dijagram progiba

8.2.USPOREDBA REZULTATA ANALITIČKI TE PROGRAMOM PRORAČUNATOG VRATILA

Za usporedbu rezultata je odabrano vratilo iz predloška za proračun vratila [6]. Analitičkim putem je proračunat maksimalni progib vratila te je rezultat uspoređen sa dijagramom dobivenim iz programa. Napomenimo još samo kako aksijalne sile nisu uračunate u proračunu jer procedura za proračun metodom prijenosnih matrica također ne uzima u obzir aksijalne sile.

8.2.1. ANALITIČKO RJEŠENJE


Prema lit. [6] opterećenja na vratilo su sljedeća:

$$F_{t_2} = 3389 \text{ N}$$

$$F_{r_2} = 1233 \text{ N}$$

$$F_{t_3} = 9667 \text{ N}$$

$$F_{r_3} = 3700 \text{ N}$$

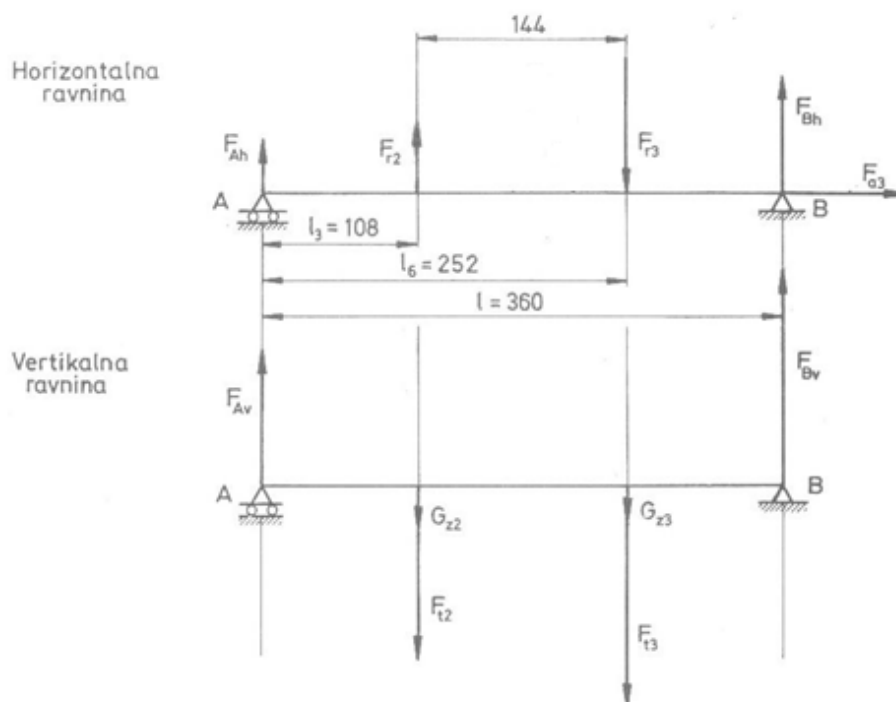

Slika 41: Opterećenja na vratilo

Komponente radijalnih reakcija u A i B:

$$\Sigma M_{Bh} = 0 \therefore F_{Ah} \cdot l + F_{r_2}(l - l_3) - F_{r_3}(l - l_6) = 0$$

$$F_{Ah} = \frac{F_{r_3}(l - l_6) - F_{r_2}(l - l_3)}{l} = \frac{3700(360 - 252) - 1233(360 - 108)}{360} = 247 \text{ N}$$

$$\Sigma Y_h = 0 \therefore F_{Bh} = -F_{Ah} - F_{r_2} + F_{r_3} = -247 - 1233 + 3700 = 2220 \text{ N}$$

$$\Sigma M_{Bv} = 0 \therefore F_{Av} \cdot l - (F_{t_2} + G_{z_2})(l - l_3) - (F_{t_3} + G_{z_3})(l - l_6) = 0$$

$$F_{A_v} = \frac{(F_{t_2} + G_{z_2})(l - l_3) + (F_{t_3} + G_{z_3})(l - l_6)}{l} =$$

$$= \frac{(3389 + 240) \cdot 252 + (9667 + 110) \cdot 108}{360} = 5473 \text{ N}$$

$$\Sigma Y_v = 0 \therefore F_{B_v} = F_{t_2} + G_{z_2} + F_{t_3} + G_{z_3} - F_{A_v} = 3389 + 240 + 9667 + 110 - 5473$$


$$= 7933 \text{ N}$$

Rezultante radialne reakcije u A i B:

$$F_A = \sqrt{F_{A_h}^2 + F_{A_v}^2} = \sqrt{247^2 + 5473^2} = 5479 \text{ N}$$

$$F_B = \sqrt{F_{B_h}^2 + F_{B_v}^2} = \sqrt{2220^2 + 7933^2} = 8238 \text{ N}$$

Sljedećim računom proračunavamo savojne elastične deformacije vratila. Račun se provodi metodom zamišljenog ukliještenja na mjestu djelovanja aktivnih sila. Kako je vratilo opterećeno na mjestima 3 i 6, na ista stavljamo fiktivna ukliještenja. Prema tome, ravnajući se prema lit. [6], prvo ukliještimo mjesto 3:

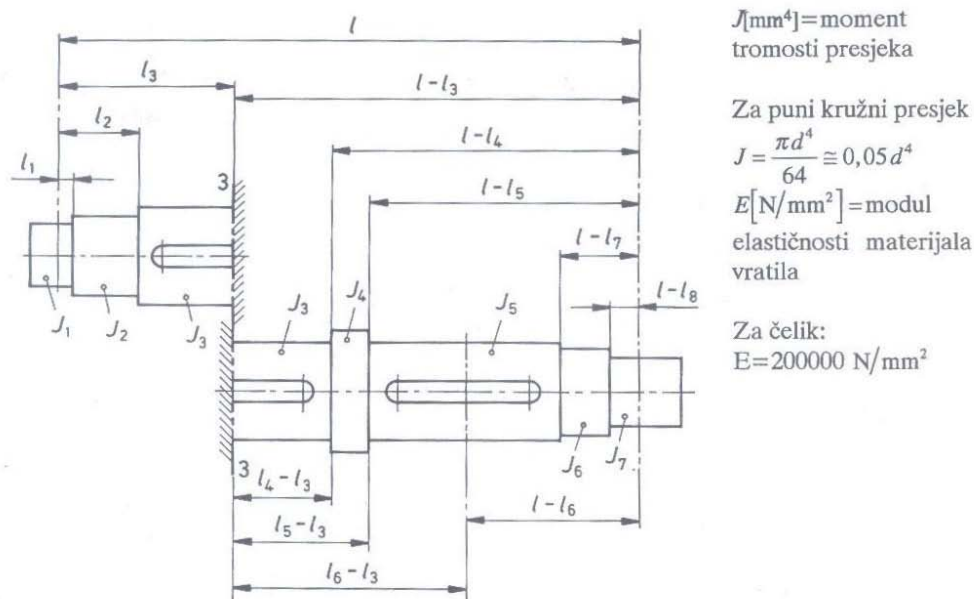

Slika 42: Ukliještenje na mjestu 3.

Parcijalne horizontalne komponente radialnih reakcija u osloncima uslijed horizontalne sile F_{r_2} u presjeku 3:

$$F_{A_{h3}} = \frac{F_{r_2}(l - l_3)}{l} = \frac{1233(252)}{360} = 863 \text{ N}$$

$$F_{B_{h3}} = F_{r_2} - F_{A_{h3}} = 1233 - 863 = 370 \text{ N}$$

Progib konzole u osloncu A:

$$f_{A_{h3}} = 6,8 \cdot \frac{F_{A_{h3}}}{E} \left(\frac{l_1^3}{d_1^4} + \frac{l_2^3 - l_1^3}{d_2^4} + \frac{l_3^3 - l_2^3}{d_3^4} \right) = 6,8 \cdot \frac{863}{200000} \left(\frac{9^3}{40^4} + \frac{48^3 - 9^3}{49^4} + \frac{108^3 - 48^3}{60^4} \right) = 0,00317 \text{ mm}$$

Progib konzole u osloncu B:

$$f_{B_{h3}} = 6,8 \cdot \frac{F_{B_{h3}}}{E} \left(\frac{(l-l_8)^3}{d_7^4} + \frac{(l-l_7)^3 - (l-l_8)^3}{d_6^4} + \frac{(l-l_5)^3 - (l-l_7)^3}{d_5^4} + \frac{(l-l_4)^3 - (l-l_5)^3}{d_4^4} + \frac{(l-l_3)^3 - (l-l_4)^3}{d_3^4} \right) = 0,01434 \text{ mm}$$


Progib ispod sile F_{r_2} - na mjestu 3:

$$f'_{h3} = f_{A_{h3}} + \frac{(f_{B_{h3}} - f_{A_{h3}}) \cdot l_3}{l} = 0,00317 + \frac{(0,01434 - 0,00317) \cdot 108}{360} = 0,006521 \text{ mm}$$

Preostalo nam je još prema istom postupku proračunat parcijalne progibe za vertikalnu ravninu u slučaju kad je uklještена točka 3 te za vertikalni i horizontalni slučaj kad je uklještена točka 6. Ovaj dio proračuna je razrađen rukom, no kako je identičan gornjem nije upisan u rad. Navedena su samo rješenja.

Vertikalna ravnina na mjestu 3:

$$f'_{v3} = 0,01919 \text{ mm}$$

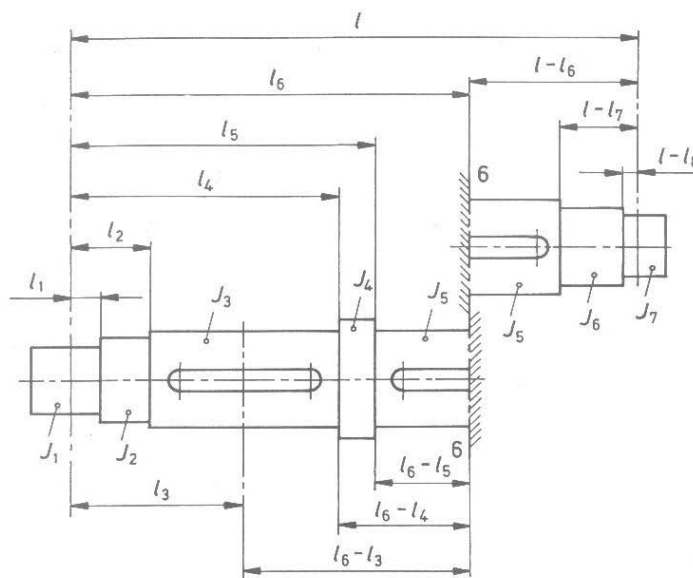

Slika 43: Uklještenje na mjestu 6.

U presjeku 6 djeluju u horizontalnoj ravnini sile F_{r_3} i F_{a_3} , a u vertikalnoj ravnini sile F_{r_3} i G_{z_3} .

Postupak određivanja parametara parcijalnih elastičnih linija u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini uslijed djelovanja sila u hvatištu 6 identičan je onome primijenjenom kod uklještenja vratila na mjestu 3.

Horizontalna ravnina na mjestu 6:

$$f'_{h6} = 0,02877 \text{ mm}$$

Vertikalna ravnina na mjestu 6:

$$f'_{v6} = 0,07596 \text{ mm}$$

Ukupni horizontalni i vertikalni progib:

$$f_h \cong f'_{h3} + f'_{h6} = 0,006521 + 0,02877 = 0,035291 \text{ mm}$$


$$f_v \cong f'_{v3} + f'_{v6} = 0,01919 + 0,07596 = 0,09515 \text{ mm}$$

Ukupni ili maksimalni rezultirajući progib:

$$f = \sqrt{f_h^2 + f_v^2} = \sqrt{0,035291^2 + 0,09515^2} = 0,10148 \text{ mm}$$

8.2.2. PRORAČUN PROGRAMOM U VISUAL BASICU

Vratilo istih dimenzija i opterećenja analizirano je programom opisanim u radu.

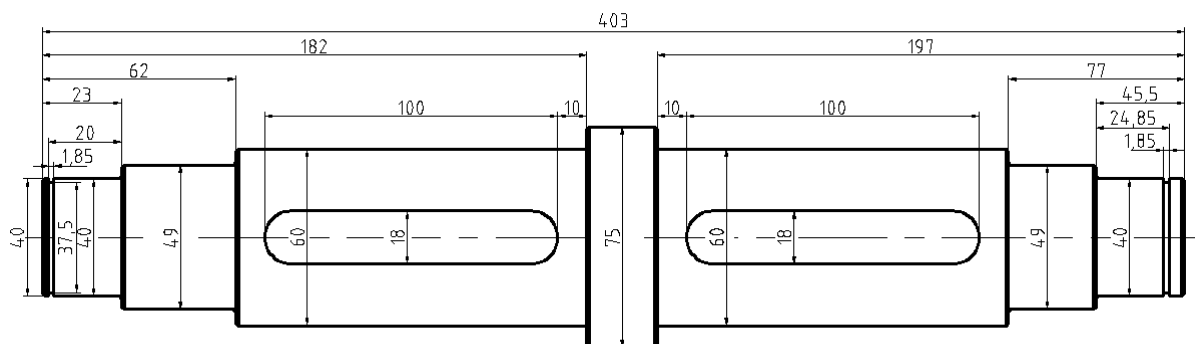

Slika 44: Dimenzije analiziranog vratila

Opterećenja:

- iznos sile na petom segmentu (položaj prvog pera) prema lit. [6]:

$$F_5 = \sqrt{F_{r_2}^2 + (F_{t_2} + G_{z_2})^2} = \sqrt{1233^2 + (3389 + 240)^2} = 3832 \text{ N}$$


- iznos sile na sedmom segmentu (položaj drugog pera) prema lit. [6]:

$$F_7 = \sqrt{F_{r_3}^2 + (F_{t_3} + G_{z_3})^2} = \sqrt{3700^2 + (9667 + 110)^2} = 10453 \text{ N}$$

- torzioni moment 610 000 Nmm
odabrani tip ležaja je: „Kruti radijalni ležaj (kuglični)“
položaj ležajeva: 3. i 9. Segment
očekivana trajnost ležaja : 8000 h
brzina vrtnje: 1420 min⁻¹

Na temelju gore navedenih podataka dobiven je dijagram progiba prikazan slikom [45]. iz dijagrama je vidljivo da je maksimalni progib dobiven analizom jednak iznosu $f = 0.106572 \text{ mm}$, što je približno jednako analitičkom rješenju.

PROGIB	
Analitički	$f = 0.10148 \text{ mm}$
Programom	$f = 0.106572 \text{ mm}$

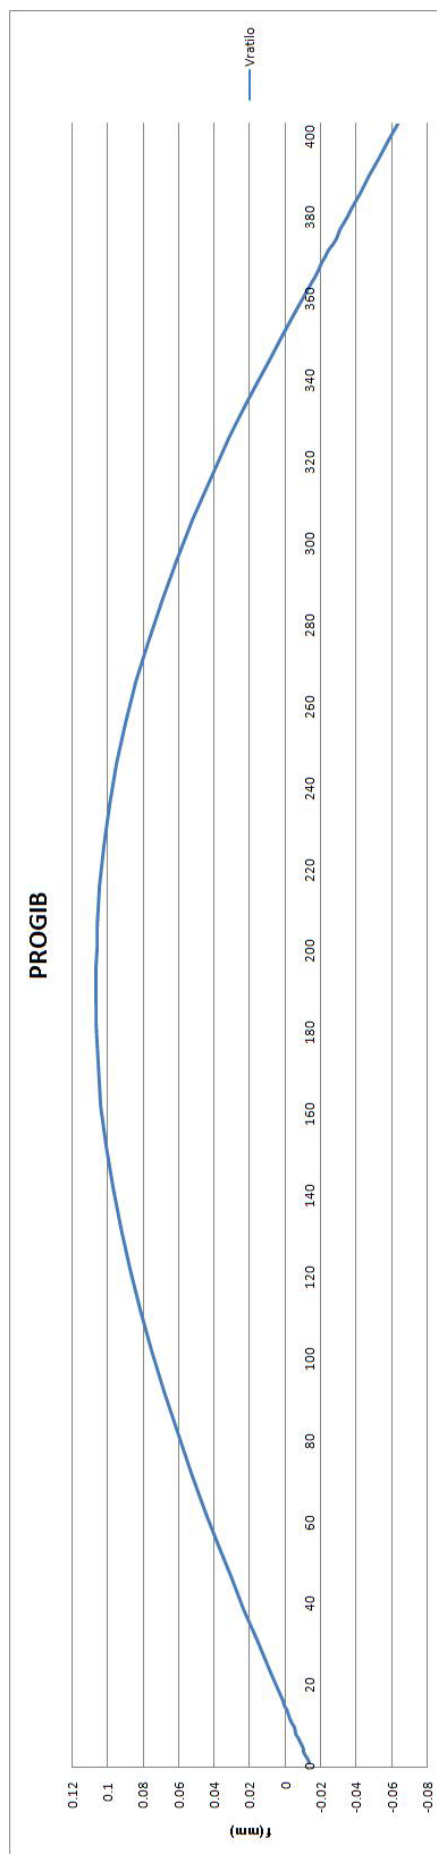

Slika 45: Progib vratila

9. LITERATURA

- [1] http://hr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
- [2] <http://www.pcchip.hr/vijesti/recenzije-softvera/catia-v5-r11>
- [3] www.graphicon.ru
- [4] www.edmpdm.de
- [5] Kraut B., Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
- [6] Horvat Z., Vratilo (Proračun), Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
- [7] <http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/vbinterop/thread/a98b7675-c2d5-4036-bbde-53a3b88a4df5>
- [8] Pavković N., Programi za proračun vratila i ležaja te crtanje vratila, Končar, Zagreb, 1991.
- [9] <http://www.homeandlearn.co.uk/NET/vbNET.html>

10. DODATAK

DODATAK
(Programski kod upotpunjen komentarima)

Osnovno sučelje programa za proračun vratila

The screenshot displays the main interface of the 'Proracun_Vratila' program. The window title is 'Proracun_Vratila'. The interface is divided into two main sections: 'Ulazni podaci' (Input data) and 'Opcije' (Options).

Ulazni podaci:

- Broj segmenta prvog ležaja:
- Broj segmenta drugog ležaja:
- Brzina vrtanje vratila [o/min]:
- Iznos aksijalne sile [N]:
- Očekivani broj radnih sati ležaja [sati]:
- Izbor materijala:
- Tip ležaja na prvom segmentu:
- Tip ležaja na drugom segmentu:

Opcije:

- Unos dimenzija vratila:
- Proracunaj:
- Ispis u Excel:
- Svi podaci u formi su uneseni

Public Class Proracun_Vratila

'U pocetku programa bilo je potrebno definirati globalne varijable koje ce se koristiti u daljnjem programiranju.

'Razlika izmedju globalni i lokalnih varijabli je u cinjenici da globalne mogu koristiti sve funkcije unutar projekta, a lokalne samo funkcije u kojima se one nalaze

'Kao što je vidljivo iz priloženog svaka varijabla je odredjenog tipa, koji je definira i daje joj funkciju.

Dim W(500, 50), P(500, 50), OM(500, 50), Q(500, 50), p_s(500, 50), Lhl(50), Lhd(50), Pl(50), Pd(50) **As Double**

Dim f_l(100), sila_l(100), f_d(100), sila_d(100), d_s(1000, 50), rad(100, 50), stsila_l(100), stsila_d(100) **As Double**

Dim masa(500, 50), mi(500, 50), pro(500, 50), pr_seg(500, 50), fdod(500, 500), seg(500, 50), Lk(500, 50), Lk2(500, 50), smax(500, 50), tmax(500, 50), ttmax(500, 50) **As Double**

'pro(500, 50) - 2D polje koje sadrzi iznose promjera segmenta cijelokupne serije vratila. Prva dimenzija oznacava indeks segmenta, a druga ideks vratila u seriji.

'd_s(1000, 50) - duljine segmenata

'rad(100, 50) - prijelazni radijusi segmenata

'W(500, 50) - 2D polje koje sadrzi iznose progiba polja cijelokupne serije vratila. Prva dimenzija oznacava indeks polja, a druga ideks vratila u seriji.

'P(500, 50) - nagibi polja

'OM(500, 50) - momenti savijanja na polju

'Q(500, 50) - poprecne sile na polju

'p_s(500, 50) - sirine polja

'pr_seg(500, 50) - promjeri polja

'masa(500, 50) - mase polja

'mi(500, 50) - momenti otpora kružnih presjeka polja

'f_l(100) - polje s sirinama prvog lezaja

'f_d(100) - polje s sirinama drugog lezaja

'sila_l(100) - polje sa dozvoljenim dinamickim naprezanjima za prvi lezaj

'sila_d(100) - polje sa dozvoljenim dinamickim naprezanjima za drugi lezaj

'stsila_l(100) - polje sa dozvoljenim statickim naprezanjima za prvi lezaj

'stsila_d(100) - polje sa dozvoljenim statickim naprezanjima za drugi lezaj

'fdod(500, 500) - iznosi dodatnih sila kojima su opterecena polja vratila

'seg(500, 50) - varijabla oznacava polje koje sadrzi informacije o tome kojem segmentu pripada odredjeno polje vratila

'Lk(500, 50) - polje sa faktorima zareznog djelovanja kod savijanja

'Lk2(500, 50) - polje sa faktorima zareznog djelovanja kod uvijanja

'smax(500, 50) - polje sa iznosima maksimalnog naprezanja na savijanje za sva polja vratila

'tmax(500, 50) - polje sa iznosima maksimalnog naprezanja na smik za sva polja vratila

'ttmax(500, 50) - polje sa iznosima maksimalnog naprezanja na uvijanje za sva polja vratila

'Lhl(50) - ocekivani broj radnih sati prvog lezaja za seriju vratila

'Lhd(50) - ocekivani broj radnih sati drugog lezaja za seriju vratila

'Pl(50) - dinamicka opterecenost prvih lezaja u seriji vratila

'Pd(50) - dinamicka opterecenost drugih lezaja u seriji vratila

Dim nr(100), p11(50), length(50), di(50) **As Integer**

'nr(100) - brojac koji definira broj segmenata odredjenog vratila u seriji

'p11(50) - brojac koji definira broj polja odredjenog vratila u seriji

'length(50) - ukupne duzine svih vratila u seriji

```

'di(50) - brojac koji definira broj koordinata na apscisi dijagrama za
sva vratila u seriji
Dim p1, z, l1(50), l2(50), j, k, mm, n, dr, i As Integer
Dim bl1, bl2, Gdn, Gfdn, Tdi, s_s, ss, bll, bll2, nm As Double
'l1(50), l2(50) - redni brojevi polja na kojima se nalaze lezajevi
'mm - broj polja vratila u kodu prijenosnih matrica
'bl1 - indeks segmenta nakojemu se nalazi prvi lezaj
'bl2 - indeks segmenta nakojemu se nalazi drugi lezaj
'Gdn - dopusteno naprezanje na vlak/tlak za odabrani materijal
'Gfdn - dopusteno naprezanje na savijanje za odabrani materijal
'Tdi - dopusteno naprezanje na uvijanje za odabrani materijal
's_s - sirina ostalih polja (polja na kojima se ne nalazi lezaj) na
segmentu sa prvim lezajom
'ss - sirina ostalih polja (polja na kojima se ne nalazi lezaj) na
segmentu sa drugim lezajom
'bll - razlika izmedju duljine segmenta i sirine lezaja koji se nalazi
na njemu - za prvi lezaj
'bll2 - razlika izmedju duljine segmenta i sirine lezaja koji se nalazi
na njemu - za drugi lezaj
'nm - brzina vrtnje vratila
Dim bool(500, 50) As Boolean 'varijabla koja definira polja koja su
opterećena torzionim momentom
Dim path2 As String 'adresa mape sa .txt datotekama koje opisu lezaje
Dim UnosDodatnihSila As New UnosDodatnihSila 'definira formu
UnosDodatnihSila
Dim UnosTorMomenta As New UnosTorMomenta 'definira formu UnosTorMomenta
'Varijable u bloku proba su preuzete iz gotovog koda koji smo dobili od
Dr. sc. N. Pavkovića.
'Njihovo objašnjenje nalazi se u dobivenoj dokumentaciji.
'Proba
Dim V(1000), U(1000), T(1000), S(1000) As Double
Dim R(1000), AK(1000), Y(1000) As Double
Dim H(1000), F(1000), D(1000), B(1000) As Double
Dim A(1000), A1(1000), A4(1000) As Double
Dim A3(1000), D1(1000), F1(1000), F3(1000) As Double
Dim Y1(1000), AK1(1000), S1(1000) As Double
Dim C(1000), SILA(1000), CRU(5) As Double
Dim EY As Double
Dim JT As Integer
Dim TJ(1000), VR(1000), PROM(1000), GM(1000), EL(1000) As Double
'bilo je u common bloku
Dim TT, NP(5), IBLAS, ZL10H(5) As Integer
'bilo je u common bloku
'COMMON /A/ TJ(MAX),VR(MAX),PROM(MAX), */A2/ GM(MAX),EL(MAX), */B2/
MM,TT,JX,NP(MT),IBLAS,ZL10H(MT)
Dim AKO, ALI, WO, PO As Double
Dim jx As String
Dim mm1, jx1 As Integer
'Kraj Proba
'Naredna funkcija služi za izvlačenje podataka (dimenzija vratila) iz
excel datoteke.
'Podaci su prvotno ispisani u Datagridview te se kasnije prebacuje u
ListBox-ove.
Private Sub BtnUnosdimenzija_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles BtnUnosdimenzija.Click
'sljedecih nekoliko redaka služi za ostvarivanje veze sa Microsoft
Excelom te kopiranje podataka iz odabranog sheet-a u datagridview
'takodjer su definiranje potrebne varijable za stvaranje veze
Try
Dim MyConnection As System.Data.OleDb.OleDbConnection
Dim DtSet As System.Data.DataSet

```

```

        Dim MyCommand As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
        Dim oExcel As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application = New
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
        Dim fileD As New OpenFileDialog
        fileD.ShowDialog() 'otvara OpenFileDialog
        Dim fileName As String = fileD.FileName
        MyConnection = New
System.Data.OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=' " & fileName & "';Extended Properties=Excel 8.0;")
        MyCommand = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter("select *
from [Sheet3$]", MyConnection)
        MyCommand.TableMappings.Add("Table", "TestTable")
        DtSet = New System.Data.DataSet
        MyCommand.Fill(DtSet)
        DataGridView.DgwLista.DataSource = DtSet.Tables(0)
        MyConnection.Close()
        DataGridView.ShowDialog() 'otvara datagridview sa unesenim
dimenzijama
        If DataGridView.DialogResult =
Windows.Forms.DialogResult.Cancel Then
            Me.Close() 'u slucaju da je na formi datagridview odabrana
opcija "Cancel" program se prekida
        End If
        Dim i, j, n1, n2 As Integer 'lokalni brojaci
        For j = 0 To DataGridView.DgwLista.ColumnCount - 1 'petlja koja
odredjuje stupac u datagridview-u na koji se odnose zadane naredbe
            n1 = 0
            n2 = 0
            For i = 0 To (DataGridView.DgwLista.RowCount / 3) - 1
'petlja koja odredjuje redak u datagridview-u na koji se odnose zadane
naredbe
                nr(j) = nr(j) + 1
                d_s(i, j) = CDb1(Datagridview.DgwLista.Item(j,
i).Value()) 'Sprema vrijednost koja se nalazi u petljama definiranom polju.
U ovom slucaju to je duljina segmenta.
                length(j) = length(j) + d_s(i, j)
            Next i
            For i = DataGridView.DgwLista.RowCount / 3 To 2 / 3 *
DataGridView.DgwLista.RowCount - 1
                pro(n1, j) = CDb1(Datagridview.DgwLista.Item(j,
i).Value) 'sprema promjer segmenta
                n1 = n1 + 1
            Next i
            For i = 2 / 3 * DataGridView.DgwLista.RowCount To
DataGridView.DgwLista.RowCount - 1
                rad(n2, j) = CDb1(Datagridview.DgwLista.Item(j,
i).Value) 'sprema zaobljenje na rubu segmenta
                n2 = n2 + 1
            Next i
        Next j
        'dolje navedene naredbe manipuliraju aktivnoscu odredjenih
kontrola na formi
        CheckBox1.Enabled = True
        txt_Fa.Enabled = True
        TxtBrojradnihsati.Enabled = True
        TbBrSegDrugog.Enabled = True
        TbBrSegPrvog.Enabled = True
        TbBrzinaVrtnje.Enabled = True
        CbIzborMaterijala.Enabled = True
        CbTipLezajaDrugi.Enabled = True
        CbTipLezajaPrvi.Enabled = True

```

```
        BtnUnosdimenzija.Enabled = False
    Catch ex As Exception
        MessageBox.Show("Došlo je do greške u unosu.")
        Me.Close()
    End Try
End Sub
Private Sub ObradaIzborMaterijala()
    'funkcija definira podatke o materijalu na temelju materijala
    odabranog u combobox-u
    If CbIzborMaterijala.Text = "St 37-2 (C.0361)" Then
        Gdn = 170
        Gfdn = 190
        Tdi = 140
    ElseIf CbIzborMaterijala.Text = "St 42-2 (C.0461)" Then
        Gdn = 200
        Gfdn = 210
        Tdi = 160
    ElseIf CbIzborMaterijala.Text = "St 52-3 (C.0561)" Then
        Gdn = 220
        Gfdn = 240
        Tdi = 190
    ElseIf CbIzborMaterijala.Text = "St 60-2 (C.0645)" Then
        Gdn = 280
        Gfdn = 300
        Tdi = 230
    ElseIf CbIzborMaterijala.Text = "St 70-2 (C.0745)" Then
        Gdn = 330
        Gfdn = 350
        Tdi = 260
    End If
End Sub
Private Sub odabirlezaja()
    'Funkcija kojom biramo segmenate na koje smještamo ležajeve i tip
    ležaja
    'na temelju odabranih velicina funkcija sama ucitava podatke o
    lezaju
    Dim i As Integer
    Dim doc1, doc2, docfull As String 'varijable koje definiraju
    djelove adrese za potrebne lezajeve
    bl1 = CInt(TbBrSegPrvog.Text) - 1
    bl2 = CInt(TbBrSegDrugog.Text) - 1
    'petlja koja definira doc1 varijablu na temelju odabranog lezaja u
    comboboxu
    If CbTipLezajaPrvi.Text = "Kruti radijalni lezaj (kuglicni)" Then
        doc1 = "kl"
    ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Bacvasto valjkasti lezaj" Then
        doc1 = "bv"
    ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Cilindricno valjkasti lezaj" Then
        doc1 = "cv"
    ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Iglicasti lezaj" Then
        doc1 = "il"
    ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Aksijalni kuglicni lezaj" Then
        doc1 = "akl"
    ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Aksijalni valjkasti lezaj" Then
        doc1 = "avl"
    End If
    If CbTipLezajaDrugi.Text = "Kruti radijalni lezaj (kuglicni)" Then
        doc2 = "kl"
    ElseIf CbTipLezajaDrugi.Text = "Bacvasto valjkasti lezaj" Then
        doc2 = "bv"
    ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Cilindricno valjkasti lezaj" Then
```



```

doc2 = "cv"
ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Iglicasti lezaj" Then
doc2 = "il"
ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Aksijalni kuglicni lezaj" Then
doc2 = "akl"
ElseIf CbTipLezajaPrvi.Text = "Aksijalni valjkasti lezaj" Then
doc2 = "avl"
End If
Try
'adresa lezaja "docfull" sastoji se od adrese mape "path2" i
naziva datoteke odredjenog lezaja
'naziv datoteke sastoji se od "doc2" teksta (definicija prvog
lezaja), promjera lezaja i ekstenzije ".txt"
docfull = path2 & doc1 & (CInt(pro(bl1, dr))) & ".txt"
'otvara datoteku adresiranu adresom docfull i učitava velicine
koje se nalaze unutar same
FileOpen(1, docfull, OpenMode.Input)
i = 0
Do Until EOF(1)
Input(1, sila_l(i))
Input(1, stsila_l(i))
Input(1, f_l(i))
i = i + 1
Loop
FileClose(1) 'zatvara datoteku
docfull = path2 & doc2 & CStr(CInt(pro(bl2, dr))) & ".txt"
'zadavanje adrese za drugi lezaj
FileOpen(1, docfull, OpenMode.Input)
i = 0
Do Until EOF(1)
Input(1, sila_d(i))
Input(1, stsila_d(i))
Input(1, f_d(i))
i = i + 1
Loop
FileClose(1)
Catch ex As Exception 'ako dodje do greske u unosu javlja se
navedena poruka te se prekida program
MessageBox.Show("Proracun nije ispravan. Nema adekvatnog lezaja
u bazi podataka. Molim nadopunite bazu ili promijenite dimenzije vratila")
Me.Close()
End Try
End Sub
Private Sub odabirbrojaradnihsati()
'Funkcija za izbor ocekivanih radnih sati lezaja
Try
nm = CDb1(TbBrzinaVrtnje.Text)
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("U polje <Brzina vrtnje> nije uneseni decimalni
broj")
End Try
End Sub
Private Sub PodjelaVratilaNaPolja()
'Funkcija za podjelu vratila na segmente i dodavanje promjera za
određeno polje te izracunavanje momenta tromosti i mase odredjenog polja
Dim i As Integer
p1 = 0
For i = 0 To nr(dr) - 1 'for petlja se kreće od prvog do
posljednjeg segmenta i izvršava naredbe unutar nje
If i = bl1 Then 'ako je segment definiran kao segment na kojem
se nalazi prvi lezaj onda

```

```

    b11 = d_s(i, dr) - f_l(j)
    s_s = b11 / 10
    p1 = p1 + 11 'stvara se 11 novih polja vratila u brojacu
(1+10; jedno polje na kojemu je lezaj te ostalih 10)
    l1(dr) = p1 - 1
    For z = p1 - 11 To p1 - 1
        p_s(z, dr) = s_s 'definiranje sirine ostalih 10 polja
        pr_seg(z, dr) = pro(i, dr) 'definiranje promjera polja
        mi(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr), 3) * Math.PI / 32
'definiranje momenta otpora polja
        masa(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr) / 2, 2) * Math.PI
* p_s(z, dr) * 7850 / Math.Pow(10, 9) 'definiranje mase polja
        If i >= UnosTorMomenta.a - 1 And i <= UnosTorMomenta.b
- 1 Then 'ako je segment unutar granica koje su definirane u formi
UnosTorMomenta onda:
            bool(z, dr) = True
            End If
            seg(z, dr) = i 'polje se nalazi na segmentu
        Next z
        p_s(p1 - 1, dr) = f_l(j) 'definiranje sirine polja na
kojemu je lezaj
        ElseIf i = b12 Then 'ako je segment definiran kao segment na
kojem se nalazi drugi lezaj onda
            b112 = d_s(i, dr) - f_d(k)
            ss = b112 / 10
            p1 = p1 + 11
            l2(dr) = p1 - 11
            For z = p1 - 11 To p1 - 1
                p_s(z, dr) = ss
                pr_seg(z, dr) = pro(i, dr)
                mi(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr), 3) * Math.PI / 32
                masa(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr) / 2, 2) * Math.PI
* p_s(z, dr) * 7850 / Math.Pow(10, 9)
                If i >= UnosTorMomenta.a - 1 And i <= UnosTorMomenta.b
- 1 Then
                    bool(z, dr) = True
                    End If
                    seg(z, dr) = i
                Next z
                p_s(p1 - 11, dr) = f_d(k)
            ElseIf d_s(i, dr) <= 20 And i <> b11 And i <> b12 Then 'ako se
na polju ne nalazi lezaj, a duljina mu je manja od 20 mm
                p1 = p1 + 3 'dodaj 3 nova polja u brojac
                For z = p1 - 3 To p1 - 1
                    p_s(z, dr) = d_s(i, dr) / 3
                    pr_seg(z, dr) = pro(i, dr)
                    mi(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr), 3) * Math.PI / 32
                    masa(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr) / 2, 2) * Math.PI
* p_s(z, dr) * 7850 / Math.Pow(10, 9)
                    If i >= UnosTorMomenta.a - 1 And i <= UnosTorMomenta.b
- 1 Then
                        bool(z, dr) = True
                        End If
                        seg(z, dr) = i
                    Next z
                ElseIf d_s(i, dr) > 20 And d_s(i, dr) <= 40 And i <> b11 And i
<> b12 Then 'ako se na polju ne nalazi lezaj, a duljina mu je (20 mm < L <
40 mm)
                    p1 = p1 + 5 'dodaj 5 novih polja u brojac
                    For z = p1 - 5 To p1 - 1
                        p_s(z, dr) = d_s(i, dr) / 5

```

```

pr_seg(z, dr) = pro(i, dr)
mi(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr), 3) * Math.PI / 32
masa(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr) / 2, 2) * Math.PI
* p_s(z, dr) * 7850 / Math.Pow(10, 9)
If i >= UnosTorMomenta.a - 1 And i <= UnosTorMomenta.b
- 1 Then
    bool(z, dr) = True
End If
seg(z, dr) = i
Next z
ElseIf d_s(i, dr) > 40 And d_s(i, dr) <= 100 And i <> bl1 And i
<> bl2 Then 'ako se na polju ne nalazi lezaj, a duljina mu je (40 mm < L <
100 mm)
    p1 = p1 + 8 'dodaj 8 novih polja u brojac
    For z = p1 - 8 To p1 - 1
        p_s(z, dr) = d_s(i, dr) / 8
        pr_seg(z, dr) = pro(i, dr)
        mi(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr), 3) * Math.PI / 32
        masa(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr) / 2, 2) * Math.PI
* p_s(z, dr) * 7850 / Math.Pow(10, 9)
        If i >= UnosTorMomenta.a - 1 And i <= UnosTorMomenta.b
- 1 Then
            bool(z, dr) = True
        End If
        seg(z, dr) = i
    Next z
    ElseIf d_s(i, dr) > 100 And i <> bl1 And i <> bl2 Then 'ako se
na polju ne nalazi lezaj, a duljina mu je (100 mm < L)
        p1 = p1 + 12 'dodaj 12 novih polja u brojac
        For z = p1 - 12 To p1 - 1
            p_s(z, dr) = d_s(i, dr) / 12
            pr_seg(z, dr) = pro(i, dr)
            mi(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr), 3) * Math.PI / 32
            masa(z, dr) = Math.Pow(pr_seg(z, dr) / 2, 2) * Math.PI
* p_s(z, dr) * 7850 / Math.Pow(10, 9)
            If i >= UnosTorMomenta.a - 1 And i <= UnosTorMomenta.b
- 1 Then
                bool(z, dr) = True
            End If
            seg(z, dr) = i
        Next z
    End If
    For z = 0 To UnosDodatnihSila.i - 1 'Od 0 do "broj segmenata
opterecenih dodatnom radijalnom silom" - 1. Petlja se ponovi onoliko puta
koliko je definirano dodatnih radijalnih sila.
        'ako je, u formi "UnosDodatnihSila", definirani indeks
segmenta jednak indeksu aktualnog segmenta u petlji, onda je iznos dodatne
sile na posljednjem polju segmenta jednak velicini unesenoj u prije
spomenutoj formi
        If UnosDodatnihSila.a(z) - 1 = i Then fdod(p1 - 1, dr) =
UnosDodatnihSila.b(z)
    Next
Next i
p11(dr) = p1 'ukupni broj polja
End Sub
'Funkcija koja je preuzeta iz gotovog koda
'Njeno objašnjenje nalazi se u dobivenoj dokumentaciji.
'Ona proračunava progib, nagib, poprecnu silu i moment savijanja na
svakom polju vratila.
'dodatno je uneseni kod za proračun maksimalnih naprezanja
Private Sub PreuzetiDio()

```

'U ovih par redova koda izjednacujemo nove varijable sa varijablama preuzetih iz koda za proracun prijenosnim matricama

```

EY = 210000
Dim i As Integer
mm = p11(dr)
jx = 2
NP(1) = l1(dr)
NP(2) = l2(dr)
CRU(1) = 60656.160156 'definiranje krutosti prvog lezaja
CRU(2) = 60696.242188 'definiranje krutosti drugog lezaja

For i = 1 To mm
    EL(i) = p_s(i - 1, dr)
    TJ(i) = mi(i - 1, dr)
    SILA(i) = masa(i - 1, dr) * 9.81 + fdod(i - 1, dr)
Next i
For JT = 1 To jx
    i = NP(JT)
    C(i) = CRU(JT)
Next JT
V(1) = SILA(1)
U(1) = 0
T(1) = -C(1)
S(1) = V(1) * EL(1) / 2
R(1) = 0
AK(1) = T(1) * EL(1)
Y(1) = S(1) * EL(1) / (3 * EY * TJ(1))
H(1) = 1
F(1) = AK(1) * EL(1) / (2 * EY * TJ(1))
D(1) = Y(1) * EL(1) / 4
B(1) = EL(1)
A(1) = 1 + F(1) * EL(1) / 3
'MN = 1 + 1
For i = 2 To mm
    'DO 70 I=MN,MM
    S1(i) = SILA(i) * EL(i) / 2
    AK1(i) = -C(i) * EL(i)
    Y1(i) = S1(i) * EL(i) / (3 * EY * TJ(i))
    F3(i) = EL(i) / (EY * TJ(i))
    F1(i) = AK1(i) * EL(i) / (2 * EY * TJ(i))
    D1(i) = Y1(i) * EL(i) / 4
    A3(i) = F3(i) * EL(i) / 2
    A4(i) = A3(i) * EL(i) / 3
    A1(i) = 1 + F1(i) * EL(i) / 3
    A(i) = A(i - 1) * A1(i) + F(i - 1) * EL(i) + AK(i - 1) * A3(i)
+ T(i - 1) * A4(i)
    B(i) = B(i - 1) * A1(i) + H(i - 1) * EL(i) + R(i - 1) * A3(i) +
U(i - 1) * A4(i)
    D(i) = D(i - 1) * A1(i) + Y(i - 1) * EL(i) + S(i - 1) * A3(i) +
V(i - 1) * A4(i) + D1(i)
    F(i) = A(i - 1) * F1(i) + F(i - 1) + AK(i - 1) * F3(i) + T(i -
1) * A3(i)
    H(i) = B(i - 1) * F1(i) + H(i - 1) + R(i - 1) * F3(i) + U(i -
1) * A3(i)
    Y(i) = D(i - 1) * F1(i) + Y(i - 1) + S(i - 1) * F3(i) + V(i -
1) * A3(i) + Y1(i)
    AK(i) = A(i - 1) * AK1(i) + AK(i - 1) + T(i - 1) * EL(i)
    R(i) = B(i - 1) * AK1(i) + R(i - 1) + U(i - 1) * EL(i)
    S(i) = D(i - 1) * AK1(i) + S(i - 1) + V(i - 1) * EL(i) + S1(i)
    T(i) = -A(i - 1) * C(i) + T(i - 1)
    U(i) = -B(i - 1) * C(i) + U(i - 1)

```

```

        V(i) = -D(i - 1) * C(i) + V(i - 1) + SILA(i)
    Next i
    AKO = T(mm) * R(mm) - U(mm) * AK(mm)
    ALI = U(mm)
    WO = 0
    PO = 0
    If AKO <> 0 Then
        WO = (S(mm) * U(mm) - V(mm) * R(mm)) / AKO
    End If
    If ALI <> 0 Then
        PO = -(V(mm) + T(mm) * WO) / ALI
    End If
    'IF(AKO.NE.0.) WO=(S(MM)*U(MM)-V(MM)*R(MM))/AKO
    'IF(ALI.NE.0.) PO=-(V(MM)+T(MM)*WO)/ALI
    For i = 1 To mm
        'DO 80 I=M1,MM
        W(i, dr) = WO * A(i) + PO * B(i) + D(i) 'definicija progiba
*(za odredjeno polje u vratilu)
        P(i, dr) = WO * F(i) + PO * H(i) + Y(i) 'definicija nagiba *
        P(i, dr) = P(i, dr) * 3437.75
        OM(i, dr) = WO * AK(i) + PO * R(i) + S(i) 'definicija momenta
savijanja *
        Q(i, dr) = (WO * T(i) + PO * U(i) + V(i)) 'definicija poprecne
sile *
        smax(i, dr) = OM(i, dr) / mi(i - 1, dr) * Lk(i - 1, dr)
'definicija maksimalnog naprezanja na savijanje *
        tmax(i, dr) = Q(i, dr) / (pr_seg(i - 1, dr) ^ 2) * Math.PI / 4
'definicija maksimalnog naprezanja na smik *
        ttmax(i, dr) = UnosTorMomenta.TM / (2 * mi(i - 1, dr)) * Lk2(i
- 1, dr) 'definicija maksimalnog naprezanja na uvijanje *
    Next i
End Sub
Private Sub BtnProracunaj_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles BtnProracun.Click
    'Osnovi proracun kojega pokrece Button "BtnProracunaj"
    Try
        Dim j1, k1 As Integer 'j1 i k1 su pomocni brojac i za DO WHILE
petlju. Oni nam omogucavaju da se naredbe u IF petljama unutar DO WHILE
petlje na j i k brojac odrede tek nakon LOOP-a, sto nam je potrebno za
definiranje uvjeta u LOOP retku.
        ObradaIzborMaterijala() 'redak u kojemu se poziva navedena
funkcija
        UnosDodatnihSila.ShowDialog()
        UnosTorMomenta.ShowDialog()
        odabirbrojaradnihsati()
        PomocZaOdabirLezaja()
        For dr = 0 To Datagridview.DgwLista.ColumnCount - 1 'petlja
koja provodi kod unutar sebe za svako vratilo u seriji
            j = 0 'resetiranje brojaca za novo vratilo
            k = 0
            j1 = 0
            k1 = 0
            odabirlezaja() 'odabir lezaja za novo vratilo
            'Do While petlja kontrolira da li proračunata dinamička
nosivost ležaja zadovoljava dozvoljenu dinamičku nosivost izabranog ležaja.
            'U slučaju da širina ležaja ne zadovoljava petlja bira širi
ležaj.
            Try 'probaj provesti naredbe unutar TRY funkcije
                Do 'radi i ponavlja sljedeće naredbe, sve dok se ne
ispune uvjeti u LOOP retku
                    j = j1

```

```

        k = k1
        PodjelaVratilaNaPolja()
        ZarezniFaktor1()
        ZarezniFaktor2()
        PreuzetiDio()
        ProracunLezajaL()
        ProracunLezajaD()
        If sila_l(j) <= Math.Abs(Pl(dr)) Then
            j1 = j + 1 'ako dopusteno naprezanje ne
zadovoljava povecaj brojac
        End If
        If sila_d(k) <= Math.Abs(Pd(dr)) Then
            k1 = k + 1
        End If
        Loop Until sila_l(j) >= Math.Abs(Pl(dr)) And sila_d(k)
>= Math.Abs(Pd(dr)) 'ponavljaj sve dok dopusteno naprezanje nije vece od
dinamickog opterecenja
        Catch ex As Exception 'ako je javi greska unutar TRY
funkcije napravi sljedece
            If j1 > sila_l.Length Then
                MessageBox.Show("Ne postoji " &
CbTipLezajaPrvi.Text & " sa zadovoljavajucom dinamicom cvrstocom za
vratilo broj " & dr)
            Else
                MessageBox.Show("Ne postoji " &
CbTipLezajaDrugi.Text & " sa zadovoljavajucom dinamicom cvrstocom za
vratilo broj " & dr)
            End If
            Me.Close() 'prekid programa
        End Try
        DefinicijaC0iC()
    Next
    txt_Fa.Enabled = False
    TxtBrojradnihsati.Enabled = False
    TbBrSegDrugog.Enabled = False
    TbBrSegPrvog.Enabled = False
    TbBrzinaVrtnje.Enabled = False
    CbIzborMaterijala.Enabled = False
    CbTipLezajaDrugi.Enabled = False
    CbTipLezajaPrvi.Enabled = False
    BtnIspisUExcel.Enabled = True
    CheckBox1.Enabled = False
    BtnProracun.Enabled = False
    MessageBox.Show("Proracun je završen. Pritiskom na >Ispis u
Excel< dobivate podatke o vratilu u biranoj .xls datoteci.", "Kraj")
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Došlo je do greške u unosu. Molim ponovite čitavi
postupak. Ako se greška ponovi, zatražite pomoć stručne osobe.")
            Me.Close()
        End Try
    End Sub
    'sljedeca dva retka su dio koda za gasenje svih zaostalih EXCEL.EXE
datoteka u "Processes" direktoriju
    Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal
hwnd As Int32, ByVal wParam As Int32, ByVal lParam As Int32) As Int32
    Const WM_QUIT = &H12
    Dim oExcel As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application = New
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
    Private Sub BtnIspisUExcel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles BtnIspisUExcel.Click

```

```

    'BtnIspisUExcel Button služi za ubacivanje podataka u Excel
    datoteku.
    Dim i, j, n As Integer 'i,j = lokalni brojac; n = broj sheet-ova u
    odabranom dokumentu
    Dim a As Double 'koordinata vratila na osi apscisa
    Dim oWorkbook As Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook 'varijabla
    koja definira Excel Workbook
    Dim oWorksheet As Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet
    'varijabla koja definira Excel Worksheet
    Dim fileD As New OpenFileDialog()
    fileD.ShowDialog() 'otvara prozor za odabir datoteke
    Dim fileName As String = fileD.FileName
    oWorkbook = oExcel.Workbooks.Open(fileName) 'oWorkbook = odabrani
    Excel Workbook
    VelicineZaDijagram() 'poziv na funkciju
    For j = 0 To Datagridview.DgwLista.ColumnCount - 1 'unos podataka u
    excel datoteku
        a = 0
        n = oWorkbook.Sheets.Count 'definiranje broja sheet-ova
        oWorksheet = oWorkbook.Worksheets().Item(2) "aktiviranje"
    drugog sheet-a kao objekta za korištenje
        oWorksheet.Activate()
        oWorksheet.Copy(, oWorkbook.Worksheets().Item(n)) 'kopiranje
    referentnog radnog lista na zadnje mjesto
        n = n + 1
        oWorksheet = oWorkbook.Worksheets().Item(n) 'novonastali sheet
    postaje "aktivan"
        oWorksheet.Name = "Vratilo " & n - 2 'promjena imena
        oWorksheet.Cells(1, 1).Value = "Vratilo " & n - 2 'promjena
    naslova
        oWorksheet.Cells(5, 5).Value = bl1 + 1 'dodavanje vrijednosti u
    polja
        oWorksheet.Cells(5, 6).Value = bl2 + 1
        oWorksheet.Cells(6, 5).Value = pr_seg(l1(j), j)
        oWorksheet.Cells(6, 6).Value = pr_seg(l2(j), j)
        oWorksheet.Cells(7, 5).Value = p_s(l1(j), j)
        oWorksheet.Cells(7, 6).Value = p_s(l2(j), j)
        oWorksheet.Cells(8, 5).Value = IspisC0l(j)
        oWorksheet.Cells(8, 6).Value = IspisC0d(j)
        oWorksheet.Cells(9, 5).Value = IspisCl(j)
        oWorksheet.Cells(9, 6).Value = IspisCd(j)
        oWorksheet.Cells(10, 5).Value = Math.Abs(P1(j))
        oWorksheet.Cells(10, 6).Value = Math.Abs(Pd(j))
        oWorksheet.Cells(11, 5).Value = Math.Abs(Lhl(j))
        oWorksheet.Cells(11, 6).Value = Math.Abs(Lhd(j))
    For i = 1 To p11(j)
        a = a + p_s(i - 1, j)
        oWorksheet.Cells(i + 15, 1).Value = a
        oWorksheet.Cells(i + 15, 2).Value = p_s(i - 1, j)
        oWorksheet.Cells(i + 15, 3).Value = pr_seg(i - 1, j)
        oWorksheet.Cells(i + 15, 4).Value = OM(i, j)
        oWorksheet.Cells(i + 15, 6).Value = smax(i, j)
        oWorksheet.Cells(i + 15, 8).Value = Q(i, j)
        oWorksheet.Cells(i + 15, 10).Value = tmax(i, j)
    If bool(i - 1, j) = True Then
        oWorksheet.Cells(i + 15, 12).Value = UnosTorMomenta.TM
        oWorksheet.Cells(i + 15, 14).Value = ttmax(i, j)
    Else
        oWorksheet.Cells(i + 15, 12).Value = 0
        oWorksheet.Cells(i + 15, 14).Value = 0
    End If

```

```

        oWorksheet.Cells(i + 15, 16).Value = W(i, j)
        oWorksheet.Cells(i + 15, 18).Value = P(i, j)
    Next
    For i = 0 To p11(j) - 1
        oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 5).Value = OM(i + 1, j)
        oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 7).Value = smax(i + 1, j)
        oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 9).Value = Q(i + 1, j)
        oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 11).Value = tmax(i + 1, j)
        If bool(i, j) = True Then
            oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 13).Value =
UnosTorMomenta.TM
            oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 15).Value = ttmax(i +
1, j)
        Else
            oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 13).Value = 0
            oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 15).Value = 0
        End If
        oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 17).Value = W(i + 1, j)
        oWorksheet.Cells(ca(i, j) + 15, 19).Value = P(i + 1, j)
    Next
    For i = 0 To di(j) - 1
        oWorksheet.Cells(i + 16, 20).Value = XOs(i, j)
    Next
Next
Try
    oWorkbook.Application.DisplayAlerts = False
    oWorkbook.SaveAs(fileName 'sprema dokument
    oWorkbook.Close()
    TryToDisplayGeneratedFile(fileName) 'poziv na funkciju
Catch
    MsgBox("Zatvorite sve aktivne .xls datoteke.")
End Try
End Sub
Sub TryToDisplayGeneratedFile(ByVal fileName As String)
    'funkcija koja otvara Microsoft Excel te gore uredjenu datoteku
    Try
        System.Diagnostics.Process.Start(fileName)
    Catch
        Console.WriteLine(fileName + " created in application folder.")
    End Try
End Sub
Private Sub ProracunVratila_FormClosed(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles
 MyBase.FormClosed
    'ostatak koda koji služi za gasenje svih zaostalih EXCEL.EXE
datoteka u "Processes" direktoriju
    oExcel.Quit()
    PostMessage(oExcel.Hwnd, WM_QUIT, 0, 0)
End Sub
Private Sub PomocZaOdabirLezaja()
    'PomocZaOdabirLezaja() stvara adresu mape u kojoj se nalazi
datoteke s lezajima
    Dim i As Integer
    Dim Open As New OpenFileDialog 'definira "Open" formu
    MessageBox.Show("Odaberite bilo koji ležaj iz baze. Odabir služi za
referiranje na pravilnu adresu. Nije nužno da ce se isti ležaj koristiti u
proracunu.")
    Open.ShowDialog() 'aktiviranje "Open" forme
    Dim path As String = Open.FileName 'varijabla "path" poprima
vrijednost adrese odabrane datoteke (lezaja)
    Dim slash As New Char

```



```

slash = "\"
For i = 0 To path.Length - 1
    If path.Chars(i) = slash Then
        n = i 'definira se indeks tj. pozicija zadnje "\"
(backslash)
    End If
Next
path2 = path.Remove(n + 1, path.Length - (n + 1)) 'Brise adresu do
gore definirane pozicije tj. brise ime lezaja. Time dobivamo adresu mape.
End Sub
Private Sub ProracunLezajaD()
    'proracun vijeka trajanja drugog lezaja te iznosa dinamickog
opterecenja na lezaj
    Dim i, j, z, C0 As Integer
    Dim C, Fr, Fa, X1, Y1, omr, er As Double
    'i,j,z - brojaci
    'X1 - radijalni faktor lezaja
    'Y1 - aksialni faktor lezaja
    'omr - varijabla koja oznacava omjer (Fa / C0)
    Dim om(10), el(10), Y(10) As Double
    Dim test As Boolean
    test = False
    C0 = stsila_d(k) 'dozvoljeno staticko naprezanje
    C = sila_d(k) 'dozvoljeno dinamicko naprezanje
    Fr = Q(l2(dr), dr) 'radijalna sila na lezaj
    Fa = txt_Fa.Text 'aksialna sila na lezaj
    'unos potrebnih koeficijenata iz definiranih tablica
    For i = 0 To ListBoxOM.Items.Count - 1
        om(i) = ListBoxOM.Items.Item(i)
    Next
    For i = 0 To ListBoxEL.Items.Count - 1
        el(i) = ListBoxEL.Items.Item(i)
    Next
    For i = 0 To ListBoxY.Items.Count - 1
        Y(i) = ListBoxY.Items.Item(i)
    Next
    omr = Fa / C0 'varijabla koja oznacava ovdje prikazani omjer
    If omr >= 0.025 And omr <= 0.5 Then 'vrijednost Y u jednadzbi
Pd(dr) = X1 * Fr + Y1 * Fa moze se izracunati samo ako je "omr" u
definiranim granicama
        For i = 0 To ListBoxOM.Items.Count - 1
            If omr <> om(i) And omr > om(i) Then
                j = j + 1
                er = (el(j) - el(j - 1)) / (om(j) - om(j - 1)) * (omr -
om(j - 1)) + el(j - 1) 'aproksimacija velicine "er" s obzirom na tablicu
            ElseIf omr = om(i) Then
                er = el(i)
                z = i
                test = True 'ako er nije potrebno aproksimirati test
varijabla je "TRUE"
            End If
        Next
        If Fa / Fr <= er Then
            X1 = 1
            Y1 = 0
        ElseIf Fa / Fr > er Then
            X1 = 0.56
            If test = True Then 'ako se nije aproksimirala varijabla
"er", ne treba aproksimirati ni "Y1"
                Y1 = Y(z)
            Else

```

```

        Y1 = (Y(j) - Y(j - 1)) / (om(j) - om(j - 1)) * (omr -
om(j - 1)) + Y(j - 1) 'aproksimacija velicine "Y1"
    End If
    End If
    Pd(dr) = X1 * Fr + Y1 * Fa 'izracun dinamickog opterecenja
Else
    Pd(dr) = Fr
End If
End If
Lhd(dr) = 1000000 / (60 * nm) * ((C / Pd(dr)) ^ 3) 'izracun vijeka
trajanja lezaja
    i = i + 1
End Sub
Private Sub ProracunLezajaL()
    'proracun vijeka trajanja prvog lezaja te iznosa dinamickog
opterecenja na lezaj
    Dim i, j1, z, C0 As Integer
    Dim C, Fr, Fa, X1, Y1, omr, er As Double
    Dim om(10), el(10), Y(10) As Double
    Dim test As Boolean
    test = False
    j1 = 0
    C0 = stsila_l(j)
    C = sila_l(j)
    Fr = Q(l1(dr), dr)
    Fa = txt_Fa.Text
    For i = 0 To ListBoxOM.Items.Count - 1
        om(i) = ListBoxOM.Items.Item(i)
    Next
    For i = 0 To ListBoxEL.Items.Count - 1
        el(i) = ListBoxEL.Items.Item(i)
    Next
    For i = 0 To ListBoxY.Items.Count - 1
        Y(i) = ListBoxY.Items.Item(i)
    Next
    omr = Fa / C0
    If omr >= 0.025 And omr <= 0.5 Then
        For i = 0 To ListBoxOM.Items.Count - 1
            If omr <> om(i) And omr > om(i) Then
                j1 = j1 + 1
                er = (el(j1) - el(j1 - 1)) / (om(j1) - om(j1 - 1)) *
(omr - om(j1 - 1)) + el(j1 - 1)
            ElseIf omr = om(i) Then
                er = el(i)
                z = i
                test = True
            End If
        Next
        If Fa / Fr <= er Then
            X1 = 1
            Y1 = 0
        ElseIf Fa / Fr > er Then
            X1 = 0.56
            If test = True Then
                Y1 = Y(z)
            Else
                Y1 = (Y(j1) - Y(j1 - 1)) / (om(j1) - om(j1 - 1)) * (omr
- om(j1 - 1)) + Y(j1 - 1)
            End If
        End If
        Pl(dr) = X1 * Fr + Y1 * Fa 'izracun dinamickog opterecenja
    Else

```

```

    Pl(dr) = Fr
  End If
  Lhl(dr) = 1000000 / (60 * nm) * ((C / Pl(dr)) ^ 3) 'izracun vijeka
trajanja lezaja
  i = i + 1
End Sub
Private Sub ZarezniFaktor1()
  'funkcija koja proračunava faktore zareznog djelovanja kod
savijanja na poljima koja sadrže prijelazne radijuse
  Dim i As Integer
  Dim t, r, a As Double
  't - razlika polumjera susjednih segmenata
  'r - radijus zaobljenja
  'a - radijus manjeg (ovisno o promjeru) segmenta
  For i = 0 To p11(dr) - 1 'za sva polja koja nemaju prijelazni
radijus faktor je !
    Lk(i, dr) = 1
  Next
  For i = 1 To p11(dr) - 1 'izracun faktora prema definiranim
formulama
    If i <> 0 Then
      If pr_seg(i, dr) > pr_seg(i - 1, dr) Then
        a = pr_seg(i - 1, dr) / 2
        t = (pr_seg(i, dr) - pr_seg(i - 1, dr)) / 2
        r = rad(seg(i - 1, dr), dr)
        Lk(i - 1, dr) = 1 + (1 / Math.Sqrt((0.77 / (t / r)) +
3.8 * ((1 + a / r) ^ 2) / (a / r) ^ 3) + (0.2 / (t / r) ^ 3) * (a / r) / (a
/ r + t / r))
      ElseIf pr_seg(i, dr) < pr_seg(i - 1, dr) Then
        a = pr_seg(i, dr) / 2
        t = (pr_seg(i - 1, dr) - pr_seg(i, dr)) / 2
        r = rad(seg(i, dr), dr)
        Lk(i, dr) = 1 + (1 / Math.Sqrt((0.77 / (t / r)) + 3.8 *
((1 + a / r) ^ 2) / (a / r) ^ 3) + (0.2 / (t / r) ^ 3) * (a / r) / (a / r +
t / r))
      ElseIf pr_seg(i, dr) = pr_seg(i - 1, dr) And p_s(i, dr) <>
p_s(i - 1, dr) And i - 1 <> l1(dr) And i - 1 <> l2(dr) Then
        a = pr_seg(i, dr) / 2
        t = rad(seg(i, dr), dr)
        r = rad(seg(i, dr), dr)
        Lk(seg(i, dr), dr) = 1 + (1 / Math.Sqrt((0.25 / (t /
r)) + 1.8 * ((1 + a / r) ^ 2) / (a / r) ^ 3))
        Lk(seg(i - 1, dr), dr) = 1 + (1 / Math.Sqrt((0.25 / (t
/ r)) + 1.8 * ((1 + a / r) ^ 2) / (a / r) ^ 3))
      End If
    End If
  Next
End Sub
Private Sub ZarezniFaktor2()
  'funkcija koja proračunava faktore zareznog djelovanja kod torzije
na poljima koja sadrže prijelazne radijuse
  Dim i As Integer
  Dim t, r, a As Double
  't - razlika polumjera susjednih segmenata
  'r - radijus zaobljenja
  'a - radijus manjeg (ovisno o promjeru) segmenta
  For i = 0 To p11(dr) - 1
    If bool(i, dr) = True Then
      Lk2(i, dr) = 1
      If i <> 0 Then

```

```

        If pr_seg(i, dr) > pr_seg(i - 1, dr) Then 'izracun
faktora prema definiranim formulama
            a = pr_seg(i - 1, dr) / 2
            t = (pr_seg(i, dr) - pr_seg(i - 1, dr)) / 2
            r = rad(seg(i - 1, dr), dr)
            Lk2(i - 1, dr) = 1 + (1 / Math.Sqrt((3.4 / (t / r))
+ 13 * ((1 + a / r) ^ 2) / (a / r) ^ 3) + (1 / (t / r) ^ 2) * (a / r) / (a
/ r + t / r))
        ElseIf pr_seg(i, dr) < pr_seg(i - 1, dr) Then
            a = pr_seg(i, dr) / 2
            t = (pr_seg(i - 1, dr) - pr_seg(i, dr)) / 2
            r = rad(seg(i, dr), dr)
            Lk2(i, dr) = 1 + (1 / Math.Sqrt((3.4 / (t / r)) +
13 * ((1 + a / r) ^ 2) / (a / r) ^ 3) + (1 / (t / r) ^ 2) * (a / r) / (a /
r + t / r))
        ElseIf pr_seg(i, dr) = pr_seg(i - 1, dr) And p_s(i, dr)
<> p_s(i - 1, dr) And i - 1 <> l1(dr) And i - 1 <> l2(dr) Then
            a = pr_seg(i, dr) / 2
            t = rad(seg(i, dr), dr)
            r = rad(seg(i, dr), dr)
            Lk2(i, dr) = 1 + (1 / Math.Sqrt((1 / (t / r)) + 7 *
((1 + a / r) ^ 2) / (a / r) ^ 3))
            Lk2(i - 1, dr) = 1 + (1 / Math.Sqrt((1 / (t / r)) +
7 * ((1 + a / r) ^ 2) / (a / r) ^ 3))
        End If
    End If
End If
Next
End Sub
Dim IspisC1(50), IspisCd(50), IspisC0l(50), IspisC0d(50) As Integer
'IspisC1(50) - dozvoljena dinamička naprezanja na prve lezajeve u
seriji
'IspisCd(50) - dozvoljena dinamička naprezanja na druge lezajeve u
seriji
'IspisC0l(50) - dozvoljena statička naprezanja na prve lezajeve u
seriji
'IspisC0d(50) - dozvoljena statička naprezanja na druge lezajeve u
seriji
Private Sub DefinicijaC0iC()
'funkcija sprema dopustena naprezanja svih odabranih lezaja u
analizi
Dim i, j As Integer
For j = 0 To Datagridview.DgwLista.ColumnCount - 1
    For i = 0 To f_l.Length - 1
        If f_l(i) = p_s(l1(dr), j) Then
            IspisC1(j) = sila_l(i)
            IspisC0l(j) = stsilal(i)
        End If
    Next
    For i = 0 To f_d.Length - 1
        If f_d(i) = p_s(l2(dr), j) Then
            IspisCd(j) = sila_d(i)
            IspisC0d(j) = stsilad(i)
        End If
    Next
Next
End Sub
Dim XOs(20000, 50) As Double
Dim ca(1000, 50) As Double
Private Sub VelicineZaDijagram()
    Dim a As Double

```

```
For j = 0 To DataGridView.DgwLista.ColumnCount - 1
    For i = 0 To CInt(length(j)) * 2
        XOs(i, j) = i / 2 'definicija polja(XOs =
{0,0.5,1,1.5,..."duljina vratila"})
        di(j) = di(j) + 1
    Next
    a = 0
    For i = 0 To p11(j) - 1
        a = a + p_s(i, j)
        If CInt(a) - a >= 0.26 Then 'definiranje aproksimiranih
koordinata vratila
            ca(i, j) = (CInt(a) - 0.5) * 2 + 1
        ElseIf CInt(a) - a >= -0.24 And CInt(a) - a < 0.26 Then
            ca(i, j) = CInt(a) * 2 + 1
        ElseIf CInt(a) - a <= -0.24 Then
            ca(i, j) = (CInt(a) + 0.5) * 2 + 1
        End If
    Next
Next
End Sub
Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
    If CheckBox1.Checked = True Then 'ako je "Checkbox1" ukljuceni
Button "Proracunaj" je aktiviran
        BtnProracun.Enabled = True
    Else
        BtnProracun.Enabled = False
    End If
End Sub
End Class
```

Sučelje za unos dodatnih radijalnih sila

The image shows a screenshot of a software window titled "UnosDodatnihSila". The window has a blue title bar with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The main content area is gray and contains the following elements:

- A label "Broj segmenata" above a white text input field.
- A label "Unos podataka za dodatne radijalne sile:" above a large, empty rectangular area defined by a dashed border, which is intended for data entry.

```

Public Class UnosDodatnihSila

    Dim Txtdynamic As TextBox 'Dinamicki kreirani textbox. Omogucava
kreiranje dodatnih textbox-eva na zeljenom mjestu.
    Dim lab1 As Label 'Dinamicki kreirani label. Omogucava kreiranje
dodatnih label-a na zeljenom mjestu.
    Dim j As Integer
    Public i As Integer 'broj segmenata koji su optereceni dodatnom
radijalnom silom
    Public a(100), b(100) As Integer
    'a(100) - polje koje sadrzi indekse segmenata koji su optereceni
dodatnom silom
    'b(100) - polje koje sadrzi iznose dodatnih radijalnih sila na
segmentima
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
        If Button1.Text = "Broj segmenata" Then 'prvi dio If funkcije
stvara "i" slobodnih mjesta za unos podataka o silama
            Try
                i = TextBox1.Text
                'naredni dio stvara 2 labela koji opisuju novonastala
slobodna polja
                lab1 = New Label
                lab1.AutoSize = True
                lab1.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 8.25!,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
CType(0, Byte))
                lab1.Name = "lab_1"
                lab1.Text = "Broj segmenta: "
                FlowLayoutPanel2.Controls.Add(lab1)
                lab1 = New Label
                lab1.AutoSize = True
                lab1.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 8.25!,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
CType(0, Byte))
                lab1.Name = "lab_2"
                lab1.Text = "Iznos sile [N]: "
                FlowLayoutPanel3.Controls.Add(lab1)
                For j = 0 To i - 1 'stvara slobodna polja za unos rednog
broj segmenta
                    Txtdynamic = New TextBox
                    Txtdynamic.AutoSize = True
                    Txtdynamic.Font = New System.Drawing.Font("Verdana",
8.25!, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
CType(0, Byte))
                    Txtdynamic.Name = "rednibroj_" & j & "_mycntrl"
                    FlowLayoutPanel1.Controls.Add(Txtdynamic)
                Next
                For j = 0 To i - 1 'stvara slobodna polja za unos iznosa
sila na segmentima
                    Txtdynamic = New TextBox
                    Txtdynamic.AutoSize = True
                    Txtdynamic.Font = New System.Drawing.Font("Verdana",
8.25!, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
CType(0, Byte))
                    Txtdynamic.Name = "sila_" & j & "_mycntrl"
                    FlowLayoutPanel4.Controls.Add(Txtdynamic)
                Next
                Button1.Text = "Unesi" 'mjenja tekst Button-a "Button1" u
"Unesi"
            Catch
            End Try
        End If
    End Sub
End Class

```

```
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Unesi broj segmenata")
        End Try
    Else
        Try
            For j = 0 To i - 1
                If FlowLayoutPanel1.Controls(j).Name = "rednibroj_" & j
& "_mycntrl" Then
                    If CInt(Txtdynamic.Text) > 0 Then
                        a(j) = CInt(FlowLayoutPanel1.Controls(j).Text)
'sprema podatke o rednom broju u polje a(100)
                    End If
                End If
                If FlowLayoutPanel4.Controls(j).Name = "sila_" & j &
"_mycntrl" Then
                    If CInt(Txtdynamic.Text) > 0 Then
                        b(j) = CInt(FlowLayoutPanel4.Controls(j).Text)
'sprema podatke o iznosu sile u polje b(100)
                    End If
                End If
            Next
            Me.Hide()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Molimo ispunite sve podatke") 'u slucaju
greske tj. nepotpunog unosa javlja se prikladna poruka
        End Try
    End If
End Sub
End Class
```


Sučelje za unos torzionog momenta



Unos podataka za moment torzije:

- unesi prvi i posljednji segment na kojem se javlja torzioni moment
- unesi iznos torzionog momenta


Prvi segment:

Posljednji segment:

Iznos momenta, T [Nmm]:

```
Public Class UnosTorMomenta
    Public a, b, TM As Integer 'public varijable su dostupne glavnoj formi
    'VARIJABLE
    'a - prvi segment koji je opterecen momentom
    'b - posljednji segment koji je opterecen momentom
    'TM - iznos torzionog momenta
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Try 'try funkcija osigurava pravilan unos podataka
            a = CInt(TextBox1.Text) 'cijeli broj
            b = CInt(TextBox2.Text) 'cijeli broj
            TM = CDb1(TextBox3.Text) 'decimalni broj
            Me.Hide()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Unos nije ispravan.")
        End Try
    End Sub
End Class
```

Osnovno sučelje za unos vratila programom u Visual Basic-u

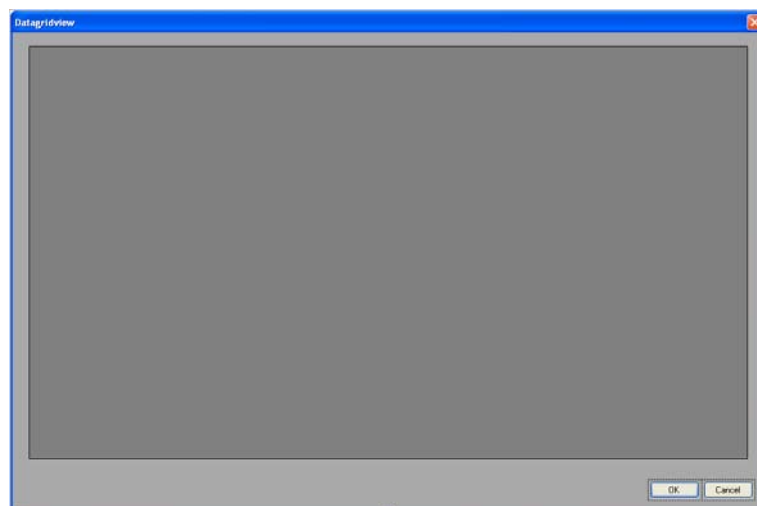

```
Imports System.Windows.Forms
Public Class Datagridview
    Private Sub OK_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles OK_Button.Click
        Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
        Me.Close()
    End Sub
    Private Sub Cancel_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Cancel_Button.Click
        Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
        Me.Close()
    End Sub
    Private Sub Datagridview_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim i As Integer
        For i = DgwLista.ColumnCount - 1 To 0 Step -1 'petlja brise sve
prazne stupce u Datagridview-u
            If Convert.ToString(DgwLista.Item(i, 0).Value()) = "" Then
                DgwLista.Columns.RemoveAt(i)
            End If
        Next
        For i = DgwLista.RowCount - 1 To 0 Step -1 'petlja brise sve prazne
retke u Datagridview-u
            If Convert.ToString(DgwLista.Item(0, i).Value()) = "" Then
                DgwLista.Rows.RemoveAt(i)
            End If
        Next
    End Sub
End Class
```



```

Public Class Glavna
    ' Definicija varijabli.
    Dim pero_form As New Pero_form 'definira formu Pero_form
    Dim radijus As New Radijus
    Dim skosenje As New Skosenje
    Dim uskocnik_form As New Uskocnik_form
    Dim r1, r2, S1_L, S2_L, S1_D, S2_D As String
    'r1 - lijevi radijus na segmentu
    'r2 - desni radijus na segmentu
    'S1_L - duljina za lijevo skosenje
    'S2_L - kut za lijevo skosenje
    'S1_D - duljina za desno skosenje
    'S2_D - kut za desno skosenje
    Dim b_p, t_p, d, e1 As Double
    'b_p - sirina utora za pero
    't_p - dubina utora za pero
    'd, e1 - dimentije koje definiraju utor za uskocnik
    Dim blnAdd As Boolean
    ' Kod pokretanja cjelokupnog programa onemoguceno je koristenje dole
    navedenih elemenata. Oni se aktiviraju kasnijim pritiskom na Button
    "Dodaj".
    Private Sub Glavna_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        txt_Lsegmenta.Enabled = False
        txt_Dsegmenta.Enabled = False
        combo_lijevi.Enabled = False
        combo_desni.Enabled = False
        check_pero.Enabled = False
        check_uskocnik.Enabled = False
    End Sub
    ' Naredne dvije funkcije sluze za odgovarajucu izmjenu slika pri
    odabiru odredjenog Textbox-a
    Private Sub txt_Lsegmenta_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles txt_Lsegmenta.Click
        PictureBox1.Show()
        PictureBox2.Hide()
    End Sub
    Private Sub txt_Dsegmenta_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles txt_Dsegmenta.Click
        PictureBox1.Hide()
        PictureBox2.Show()
    End Sub
    ' Funkcije "combo_lijevi_SelectionChanged" te
    "combo_desni_SelectionChanged" služe za definiciju rubova.
    Private Sub combo_lijevi_SelectionChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
combo_lijevi.SelectedValueChanged
        If combo_lijevi.Text = "Radijus" Then
            radijus.raddesni = False
            radijus.radlijevi = True 'logičke varijable koje su potrebne
jer se u jednoj formi unose podaci za lijevi i desni rub.
            radijus.pbox_lijeva.Show() 'naredba koja manipulira prikaz
slike.
            radijus.ShowDialog() 'otvara formu "Radijus" kao dialog prozor,
sto znaci da treba zatvoriti istu prije nego se moze koristiti bilo sto
drugo.
            r1 = radijus.R 'pridodaje varijabli vrijednost unesenu u formi
"Radijus"
            'daljnje naredbe su istog tipa kao sto i predhodne pa ih ne
treba ponovno objasnjavat
            ElseIf combo_lijevi.Text = "Skošenje" Then

```

```
        skosenje.skodesno = False
        skosenje.skolijevo = True
        skosenje.pbox_lijeva.Show()
        skosenje.ShowDialog()
        S1_L = skosenje.S1
        S2_L = skosenje.S2
    End If
End Sub
Private Sub combo_desni_SelectionChanged(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles combo_desni.SelectedValueChanged
    If combo_desni.Text = "Radijus" Then
        radijus.raddesni = True
        radijus.radlijevi = False
        radijus.pbox_desna.Show()
        radijus.ShowDialog()
        r2 = radijus.R
    ElseIf combo_desni.Text = "Skošenje" Then
        skosenje.skodesno = True
        skosenje.skolijevo = False
        skosenje.pbox_desna.Show()
        skosenje.ShowDialog()
        S1_D = skosenje.S1
        S2_D = skosenje.S2
    End If
End Sub
Private Sub check_pero_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles check_pero.CheckedChanged
    If check_pero.Checked Then
        pero_form.ShowDialog() 'pokrece formu "Pero_form" u slucaju da
je CheckBox oznacen
    End If
End Sub
Private Sub check_uskocnik_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
check_uskocnik.CheckedChanged
    If check_uskocnik.Checked Then
        uskocnik_form.ShowDialog()
    End If
End Sub
' naredna funkcija se odvija na pritisak Buttona "btn_Dodaj"
Private Sub btn_dodaj_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btn_dodaj.Click
    If List_all.Items.Count = 20 Then 'if naredbom smo ogranicili broj
unosa na 20
        MessageBox.Show("Maksimalni broj segmenata je 20")
    Else
        If btn_dodaj.Text.ToLower() = "dodaj" Then 'izmjene koje se
odvijaju u slucaju odabira btn_Dodaj kad na njemu stoji "Dodaj"
            txt_index.Text = List_all.Items.Count + 1
            combo_lijevi.Text = combo_lijevi.Items.Item(0).ToString
            combo_desni.Text = combo_desni.Items.Item(0).ToString
            txt_Lsegmenta.Enabled = True
            txt_Dsegmenta.Enabled = True
            combo_lijevi.Enabled = True
            combo_desni.Enabled = True
            check_pero.Enabled = True
            check_uskocnik.Enabled = True
            check_pero.Checked = False
            check_uskocnik.Checked = False
            btn_dodaj.Text = "Spremi"
            btn_izmjena.Text = "Odustani"
```

```

        btn_brisi.Enabled = False
        txt_Lsegmenta.Clear()
        txt_Dsegmenta.Clear()
        blnAdd = True 'logicka varijabla kojom program prepoznaje
radi li se o unosu ili izmjeni
    Else
        Dim txt1, txt2 As Double 'izmjene koje se odvijaju u
slucaju odabira btn_Dodaj kad na njemu stoji "Spremi"
        Try 'Naredba "Try-Catch ex As Exception- End Try" osigurava
unos decimalnih brojeva u trazena polja.
            'Stoga se ne moze unijeti tekst.
            txt_Lsegmenta.BackColor = Color.White
            txt_Dsegmenta.BackColor = Color.White
            txt1 = Convert.ToDouble(txt_Lsegmenta.Text) 'ako je
preobrazba u Double uspjesna nastavlja sa spremanjem i ostalim izmjenama
            ' ako je doslo do greske skace na naredbe unutar "Catch
ex As Exception"
            txt2 = Convert.ToDouble(txt_Dsegmenta.Text)
            If blnAdd Then
                AddItemToListView()
            Else
                EditItemInListView()
            End If
            txt_Lsegmenta.Clear()
            txt_Dsegmenta.Clear()
            txt_Lsegmenta.Enabled = False
            txt_Dsegmenta.Enabled = False
            combo_lijevi.Enabled = False
            combo_desni.Enabled = False
            check_pero.Enabled = False
            check_uskocnik.Enabled = False
            btn_dodaj.Text = "Dodaj"
            btn_izmjena.Text = "Izmjeni"
            btn_brisi.Enabled = True
            txt_index.Clear()
            combo_lijevi.Text = ("")
            combo_desni.Text = ("")
            check_pero.Checked = False
            check_uskocnik.Checked = False
        Catch ex As Exception
            If txt1 = 0 Then
                txt_Lsegmenta.BackColor = Color.LightCoral 'mjenja
boju polju sa krivim unosom
                txt_Lsegmenta.Focus() 'stavlja fokus na polje sa
krivim unosom

                PictureBox1.Show()
                PictureBox2.Hide()
            ElseIf txt2 = 0 Then
                txt_Dsegmenta.BackColor = Color.LightCoral
                txt_Dsegmenta.Focus()
                PictureBox1.Hide()
                PictureBox2.Show()
            End If
            MessageBox.Show("Molim unesite decimalni broj",
"Nepravilan unos.")
        End Try
    End If
End Sub

```


'funkcija za unos podataka u ListView. Napomenimo jos samo da svaka lista ima vodecu velicinu (Item), ona sa indexom 0 te ostale pratece (Subitems).

```
Private Sub AddItemToListView()  
    Dim lv As ListViewItem = List_all.Items.Add(List_all.Items.Count +  
1)  
    lv.SubItems.Add("true")  
    lv.SubItems.Add(txt_Lsegmenta.Text)  
    lv.SubItems.Add(txt_Dsegmenta.Text)  
    If combo_lijevi.Text = "Radijus" Then  
        lv.SubItems.Add("true")  
        lv.SubItems.Add(r1)  
    Else  
        lv.SubItems.Add("false")  
        lv.SubItems.Add("0")  
    End If  
    If combo_lijevi.Text = "Skošenje" Then  
        lv.SubItems.Add("true")  
        lv.SubItems.Add(S1_L)  
        lv.SubItems.Add(S2_L)  
    Else  
        lv.SubItems.Add("false")  
        lv.SubItems.Add("0")  
        lv.SubItems.Add("0")  
    End If  
    If combo_desni.Text = "Radijus" Then  
        lv.SubItems.Add("true")  
        lv.SubItems.Add(r2)  
    Else  
        lv.SubItems.Add("false")  
        lv.SubItems.Add("0")  
    End If  
    If combo_desni.Text = "Skošenje" Then  
        lv.SubItems.Add("true")  
        lv.SubItems.Add(S1_D)  
        lv.SubItems.Add(S2_D)  
    Else  
        lv.SubItems.Add("false")  
        lv.SubItems.Add("0")  
        lv.SubItems.Add("0")  
    End If  
    If check_pero.Checked Then  
        DimenzijePera()  
        lv.SubItems.Add("true")  
        lv.SubItems.Add(pero_form.A)  
        lv.SubItems.Add(pero_form.B)  
        lv.SubItems.Add(b_p)  
        lv.SubItems.Add(t_p)  
    Else  
        lv.SubItems.Add("false")  
        lv.SubItems.Add("0")  
        lv.SubItems.Add("0")  
        lv.SubItems.Add("0")  
        lv.SubItems.Add("0")  
    End If  
    If check_uskocnik.Checked Then  
        DimenzijeUskocnika()  
        lv.SubItems.Add("true")  
        lv.SubItems.Add(uskocnik_form.C)  
        lv.SubItems.Add(e1)  
        lv.SubItems.Add(CInt(txt_Dsegmenta.Text) - d)
```

```
Else
    lv.SubItems.Add("false")
    lv.SubItems.Add("0")
    lv.SubItems.Add("0")
    lv.SubItems.Add("0")
End If
End Sub
End Sub
'funkcija za izmjenu podataka u ListView-u
Private Sub EditItemInListView()
    If List_all.SelectedItems.Count > 0 Then
        List_all.SelectedItems(0).Text = txt_index.Text
        List_all.SelectedItems(0).SubItems(1).Text = ("true")
        List_all.SelectedItems(0).SubItems(2).Text = txt_Lsegmenta.Text
        List_all.SelectedItems(0).SubItems(3).Text = txt_Dsegmenta.Text
        If combo_lijevi.Text = "Radijus" Then
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(4).Text = ("true")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(5).Text = r1
        Else
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(4).Text = ("false")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(5).Text = ("0")
        End If
        If combo_lijevi.Text = "Skošenje" Then
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(6).Text = ("true")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(7).Text = (S1_L)
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(8).Text = (S2_L)
        Else
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(6).Text = ("false")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(7).Text = ("0")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(8).Text = ("0")
        End If
        If combo_desni.Text = "Radijus" Then
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(9).Text = ("true")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(10).Text = r2
        Else
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(9).Text = ("false")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(10).Text = ("0")
        End If
        If combo_lijevi.Text = "Skošenje" Then
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(11).Text = ("true")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(12).Text = (S1_D)
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(13).Text = (S2_D)
        Else
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(11).Text = ("false")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(12).Text = ("0")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(13).Text = ("0")
        End If
        If check_pero.Checked Then
            DimenzijePera()
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(14).Text = ("true")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(15).Text = (pero_form.A)
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(16).Text = (pero_form.B)
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(17).Text = (b_p)
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(18).Text = (t_p)
        Else
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(14).Text = ("false")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(15).Text = ("0")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(16).Text = ("0")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(17).Text = ("0")
            List_all.SelectedItems(0).SubItems(18).Text = ("0")
        End If
        If check_uskocnik.Checked Then
```

```
DimenzijeUskocnika()
List_all.SelectedItems(0).SubItems(19).Text = ("true")
List_all.SelectedItems(0).SubItems(20).Text =
(uskocnik_form.C)
List_all.SelectedItems(0).SubItems(21).Text = (e1)
List_all.SelectedItems(0).SubItems(22).Text =
((CInt(txt_Dsegmenta.Text) - d) / 2)
Else
List_all.SelectedItems(0).SubItems(19).Text = ("false")
List_all.SelectedItems(0).SubItems(20).Text = ("0")
List_all.SelectedItems(0).SubItems(21).Text = ("0")
List_all.SelectedItems(0).SubItems(22).Text = ("0")
End If
End If
End Sub
'funkcija koja se odvija na pritisak Buttona "btn_izmjena"
Private Sub btn_izmjena_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btn_izmjena.Click
If txt_index.Text.Length > 0 Then 'If naredbom se osiguravamo da je
odabran redak za izmjenu
If btn_izmjena.Text.ToLower() = "izmjeni" Then 'Prvi dio druge
If naredbe se odvija u slucaju da smo odabrali Button "btn_izmjena" kao
Izmjeni
txt_Lsegmenta.Enabled = True
txt_Dsegmenta.Enabled = True
combo_lijevi.Enabled = True
combo_desni.Enabled = True
check_pero.Enabled = True
check_uskocnik.Enabled = True
btn_dodaj.Text = "Spremi"
btn_izmjena.Text = "Odustani"
btn_brisi.Enabled = False
blnAdd = False
Else 'Drugi dio se odvija u slucaju da smo odabrali Button
"btn_izmjena" kao Odustani
txt_Lsegmenta.BackColor = Color.White
txt_Dsegmenta.BackColor = Color.White
txt_Lsegmenta.Enabled = False
txt_Dsegmenta.Enabled = False
combo_lijevi.Enabled = False
combo_desni.Enabled = False
check_pero.Enabled = False
check_uskocnik.Enabled = False
btn_dodaj.Text = "Dodaj"
btn_izmjena.Text = "Izmjeni"
btn_brisi.Enabled = True
txt_index.Clear()
txt_Lsegmenta.Clear()
txt_Dsegmenta.Clear()
combo_lijevi.Text = ("")
combo_desni.Text = ("")
check_pero.Checked = False
check_uskocnik.Checked = False
End If
Else
MessageBox.Show("Molim odaberite segment za izmjenu")
End If
End Sub
'funkcija "btnbrisi_Click" brise odabrani redak u listi
Private Sub btnbrisi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btn_brisi.Click
```

```
'za brisanje je poterbno odabrati redak te potvrditi samo brisanje
u MessageBox-u
If List_all.SelectedItems.Count > 0 AndAlso MessageBox.Show("Jeste
li sigurni da želite obrisati ovaj segment?", "Potvrdi",
MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
    Dim i As Integer 'brojac za for petlju u sljedecem retku
    For i = List_all.SelectedItems(0).Index To List_all.Items.Count
- 1 'For petlja služi za reguliranje indexa ostalim recima
        List_all.Items.Item(i).Text = i
    Next
    List_all.SelectedItems(0).Remove()
End If
End Sub
'list_all_SelectedIndexChanged je funkcija koja preslikava podatke iz
odabranog reda liste u referentna polja
Private Sub list_all_SelectedIndexChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
List_all.SelectedIndexChanged
    If List_all.SelectedItems.Count > 0 Then
        txt_index.Text = List_all.SelectedItems(0).Text
        txt_Lsegmenta.Text = List_all.SelectedItems(0).SubItems(2).Text
        txt_Dsegmenta.Text = List_all.SelectedItems(0).SubItems(3).Text
    End If
End Sub
'funkcije "DimenzijePera" te "DimenzijeUskocnika" su tablice u kojima
se nalaze rukom uneseni podaci.
Private Sub DimenzijePera()
    Dim x As Double
    x = Convert.ToDouble(txt_Dsegmenta.Text)
    If 6 < x And x <= 8 Then
        b_p = 2
        t_p = 1.1
    ElseIf 8 < x And x <= 10 Then
        b_p = 3
        t_p = 1.7
    ElseIf 10 < x And x <= 12 Then
        b_p = 4
        t_p = 2.4
    ElseIf 12 < x And x <= 17 Then
        b_p = 5
        t_p = 2.9
    ElseIf 17 < x And x <= 22 Then
        b_p = 6
        t_p = 3.5
    ElseIf 22 < x And x <= 30 Then
        b_p = 8
        t_p = 4.1
    ElseIf 30 < x And x <= 38 Then
        b_p = 10
        t_p = 4.7
    ElseIf 38 < x And x <= 44 Then
        b_p = 12
        t_p = 4.9
    ElseIf 44 < x And x <= 50 Then
        b_p = 14
        t_p = 5.5
    ElseIf 50 < x And x <= 58 Then
        b_p = 16
        t_p = 6.2
    ElseIf 58 < x And x <= 65 Then
        b_p = 18
```

```
        t_p = 6.8
    ElseIf 65 < x And x <= 75 Then
        b_p = 20
        t_p = 7.4
    ElseIf 75 < x And x <= 85 Then
        b_p = 22
        t_p = 8.5
    ElseIf 85 < x And x <= 95 Then
        b_p = 25
        t_p = 8.7
    ElseIf 95 < x And x <= 110 Then
        b_p = 28
        t_p = 9.9
    ElseIf 110 < x And x <= 130 Then
        b_p = 32
        t_p = 11.1
    ElseIf 130 < x And x <= 150 Then
        b_p = 36
        t_p = 12.3
    ElseIf 150 < x And x <= 170 Then
        b_p = 40
        t_p = 13.5
    ElseIf 170 < x And x <= 200 Then
        b_p = 45
        t_p = 15.3
    ElseIf 200 < x And x <= 230 Then
        b_p = 50
        t_p = 17
    ElseIf 230 < x And x <= 260 Then
        b_p = 56
        t_p = 19.3
    ElseIf 260 < x And x <= 290 Then
        b_p = 63
        t_p = 19.6
    ElseIf 290 < x And x <= 330 Then
        b_p = 70
        t_p = 22
    ElseIf 330 < x And x <= 380 Then
        b_p = 80
        t_p = 24.6
    ElseIf 380 < x And x <= 440 Then
        b_p = 90
        t_p = 27.5
    ElseIf 440 < x And x <= 500 Then
        b_p = 100
        t_p = 30.4
    End If
End Sub
Private Sub DimenzijeUskocnika()
    Dim x As Double
    x = Convert.ToDouble(txt_Dsegmenta.Text)
    If x = 5 Then
        d = 4.8
        e1 = 0.7
    ElseIf x = 10 Then
        d = 9.6
        e1 = 1.1
    ElseIf x = 15 Then
        d = 14.3
        e1 = 1.1
    ElseIf x = 20 Then
```

```
d = 19
e1 = 1.3
ElseIf x = 25 Then
  d = 23.9
  e1 = 1.3
ElseIf x = 30 Then
  d = 28.6
  e1 = 1.6
ElseIf x = 35 Then
  d = 33
  e1 = 1.6
ElseIf x = 40 Then
  d = 37.5
  e1 = 1.85
ElseIf x = 45 Then
  d = 42.5
  e1 = 1.85
ElseIf x = 50 Then
  d = 47
  e1 = 2.15
ElseIf x = 55 Then
  d = 52
  e1 = 2.15
ElseIf x = 60 Then
  d = 57
  e1 = 2.15
ElseIf x = 65 Then
  d = 62
  e1 = 2.65
ElseIf x = 70 Then
  d = 67
  e1 = 2.65
ElseIf x = 75 Then
  d = 72
  e1 = 2.65
ElseIf x = 80 Then
  d = 76.5
  e1 = 2.65
ElseIf x = 85 Then
  d = 81.5
  e1 = 3.15
ElseIf x = 90 Then
  d = 86.5
  e1 = 3.15
ElseIf x = 95 Then
  d = 91.5
  e1 = 3.15
ElseIf x = 100 Then
  d = 96.5
  e1 = 3.15
ElseIf x = 105 Then
  d = 101
  e1 = 4.15
ElseIf x = 110 Then
  d = 106
  e1 = 4.15
ElseIf x = 115 Then
  d = 111
  e1 = 4.15
ElseIf x = 120 Then
  d = 116
```

```
        e1 = 4.15
    ElseIf x = 125 Then
        d = 121
        e1 = 4.15
    ElseIf x = 130 Then
        d = 126
        e1 = 4.15
    End If

End Sub

'btn_zatvori_Click nam služi za takozvano zaključavanje liste.
Usljučaju da nismo definirali svih 20 segmenata program automatski ispuni
ostale segmente sa defaultnim vrijednostima.
Private Sub btn_zatvori_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btn_zatvori.Click
    Dim i As Integer 'brojac za for petlju
    If btn_zatvori.Text.ToLower() = "zatvori listu" Then 'zaključavanje
liste
        ProvjeraPodataka() 'poziv na funkciju ProvjeraPodataka
        If List_all.Items.Count <> 20 Then
            For i = List_all.Items.Count + 1 To 20
                Dim lv As ListViewItem =
List_all.Items.Add(List_all.Items.Count + 1)
                lv.SubItems.Add("false")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("false")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("false")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("false")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("false")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("false")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("false")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("false")
                lv.SubItems.Add("0")
                lv.SubItems.Add("0")
            Next
        End If
        btn_zatvori.Text() = "Otvori listu"
        btn_brisi.Enabled = False
        btn_dodaj.Enabled = False
        btn_izmjena.Enabled = False
        btn_export.Enabled = True
    Else 'otključavanje liste u slučaju potrebe za promjenama
        For i = List_all.Items.Count - 1 To 0 Step -1
            If List_all.Items(i).SubItems(1).Text = "false" Then
                List_all.Items(i).Remove() 'program odstranjuje iz
liste sve članove koji definiraju neaktivne segmente
            End If
        Next
        btn_zatvori.Text() = "Zatvori listu"
        btn_brisi.Enabled = True
    End If
End Sub
```

```


        btn_dodaj.Enabled = True
        btn_izmjena.Enabled = True
        btn_export.Enabled = False
    End If
End Sub
Private Sub ProvjeraPodataka() 'Funkcija koja provjerava tocnost
unesenih podataka.
    'Spriječava greske poput takve da duljina pera bude veca od samog
segmenta i slicno.
    Dim i As Integer
    For i = 0 To List_all.Items.Count - 1
        Dim duljina, ref1, ref2 As Double
        duljina = Convert.ToDouble(List_all.Items(i).SubItems(2).Text)
        ref1 = Convert.ToDouble(List_all.Items(i).SubItems(15).Text) +
Convert.ToDouble(List_all.Items(i).SubItems(16).Text)
        ref2 = Convert.ToDouble(List_all.Items(i).SubItems(20).Text)
        If ref1 >= duljina Then
            'ref1 - zbroj duljine utora za pero i udaljenosti pocetka
otora od susjednog segmenta
            'duljina - duljina segmenta
            'u slucaju greske javlja se MessageBox koji nas opominje na
istu te nas vodi u novi unos podataka o utoru za pero
            txt_index.Text = List_all.Items(i).Text
            txt_Lsegmenta.Text = List_all.Items(i).SubItems(2).Text
            txt_Dsegmenta.Text = List_all.Items(i).SubItems(3).Text
            MessageBox.Show("Utor za pero na segmentu broj " & i + 1 &
" nije pravilno definiran. Molim promijenite unos.", "Greška")
            pero_form.btn_Odustani.Visible = False
            pero_form.ShowDialog()
            DimenzijePera()
            List_all.Items(i).SubItems(15).Text = (pero_form.A)
            List_all.Items(i).SubItems(16).Text = (pero_form.B)
            List_all.Items(i).SubItems(17).Text = (b_p)
            List_all.Items(i).SubItems(18).Text = (t_p)
        End If
        If ref2 >= duljina Then
            'ref2 - udaljenost utora za uskocnik od ruba segmenta
            'duljina - duljina segmenta
            'u slucaju greske javlja se MessageBox koji nas opominje na
istu te nas vodi u novi unos podataka o utoru za uskocnik
            txt_index.Text = List_all.Items(i).Text
            txt_index.Text = List_all.Items(i).Text
            txt_Lsegmenta.Text = List_all.Items(i).SubItems(2).Text
            txt_Dsegmenta.Text = List_all.Items(i).SubItems(3).Text
            MessageBox.Show("Utor za uskočnik na segmentu broj " & i +
1 & " nije pravilno definiran. Molim promijenite unos.", "Greška")
            uskocnik_form.btn_Odustani.Visible = False
            uskocnik_form.ShowDialog()
            DimenzijeUskocnika()
            List_all.Items(i).SubItems(20).Text = (uskocnik_form.C)
            List_all.Items(i).SubItems(21).Text = (d)
            List_all.Items(i).SubItems(22).Text = (e1)
        End If
    Next
End Sub
Private Sub btn_export_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btn_export.Click
    Dim a(1000) As String 'jednodimenzionalno polje sa podacima iz
liste
    Dim i, j, n As Integer

```




```
'for petlje sluze za preoblikovanje liste u oblik potreban za xls
datoteku
'od 2D liste dobivamo 1D
For i = 1 To List_all.Columns.Count() - 1
    For j = 0 To List_all.Items.Count() - 1
        a(n) = List_all.Items(j).SubItems(i).Text
        If i = 3 Then a(n) = a(n) / 2
        n = n + 1
    Next
Next
Dim oExcel As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application = New
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
Dim oWorkBook As Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook
Dim oWorkSheet As Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet
Dim fileD As New OpenFileDialog()
fileD.ShowDialog()
Dim fileName As String = fileD.FileName
oWorkBook = oExcel.Workbooks.Open(fileName)
oWorkSheet = oWorkBook.Worksheets().Item(1)
oWorkSheet.Activate()
For i = 1 To List_all.Items.Count * 22 'petlja koja sprema podatke
u celije odabrane .xls datoteke
    oWorkSheet.Cells(i, 3).Value = a(i - 1)
Next
oWorkBook.Application.DisplayAlerts = False
oWorkBook.SaveAs(fileName) 'sprema datoteku
oWorkBook.Close()
Try
    TryToDisplayGeneratedFile(fileName)
Catch
    MsgBox("Molim zatvorite sve aktivne Excel datoteke")
End Try
End Sub
Sub TryToDisplayGeneratedFile(ByVal fileName As String)
Try
    System.Diagnostics.Process.Start(fileName)
Catch
    Console.WriteLine(fileName + " created in application folder.")
End Try
End Sub
End Class
```

Sučelje za unos podataka koji opisuju utor za pero

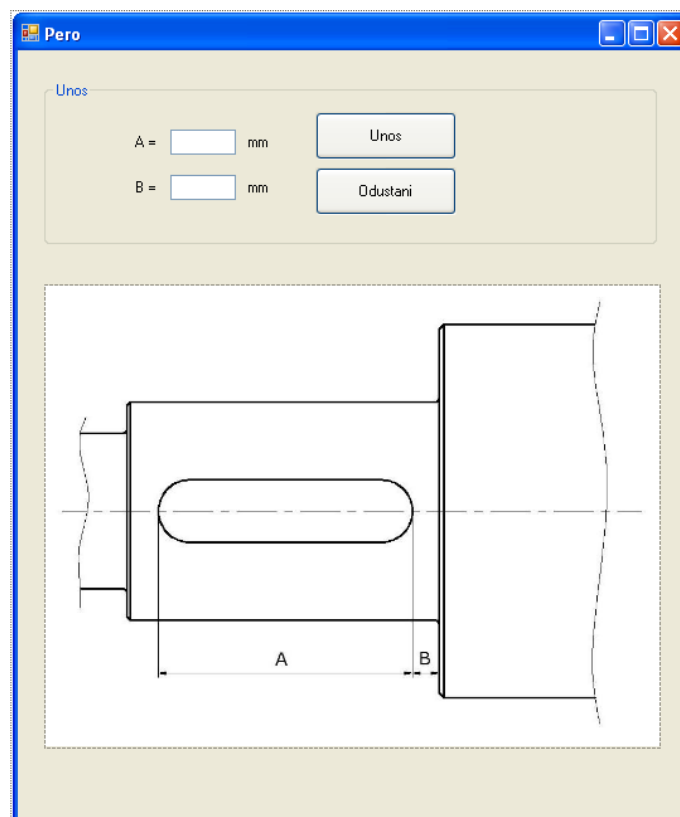

```
'kod od forme "Pero_form" koji se aktivira ukljucivanjem CheckBox-a pero
ili kod potrebe za izmjenom podataka koji definiraju pero
Public Class Pero_form
    Public Shared A, B As String 'public shared varijable su dostupne svim
formama u projektu
    Private Sub txt_A_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles txt_A.TextChanged
        'prilikom izmjene teksta u polju, varijabla odmah poprima
vrijednost unesenog teksta
        A = txt_A.Text
        txt_A.BackColor = Color.White 'pozadina polja poprima bijelu boju
    End Sub
    Private Sub txt_B_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles txt_B.TextChanged
        B = txt_B.Text
        txt_B.BackColor = Color.White
    End Sub
    'pritiskom na btn_unos program prvo provjerava dali su uneseni
decimalni brojevi
    'u slucaju da jesu, forma sprema iznose u varijable te se zatvara
    'u protivnom se javlja poruka "Molim unesite decimalni broj"
    Private Sub btn_unos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btn_unos.Click
        Dim brojA, brojB As Double
        Try
            brojA = Convert.ToDouble(txt_A.Text)
            brojB = Convert.ToDouble(txt_B.Text)
            btn_Odustani.Visible = True
            Me.Hide()
        Catch ex As Exception
            'ako se pojavila greška u unosu podataka u određeno polje isto
polje mijenja boju pozadine
            If brojA = 0 Then
                txt_A.BackColor = Color.LightCoral
            ElseIf brojB = 0 Then
                txt_B.BackColor = Color.LightCoral
            End If
            MessageBox.Show("Molim unesite decimalni broj", "Nepravilan
unos")
        End Try
    End Sub
    'pritiskom na Button "btn_Odustani" forma se zatvara bez dodavanja
ikakvih velicina varijablama
    Private Sub btn_Odustani_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles btn_Odustani.Click
        Me.Hide()
        Glavna.check_pero.Checked = False
    End Sub
    'funkcija koja služi za ciscenje svih polja prilikom novog pokretanja
forme i mijenjanje pozadine na osnovnu bijelu
    Private Sub Pero_form_Shown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Shown
        txt_A.Clear()
        txt_B.Clear()
        txt_A.BackColor = Color.White
        txt_B.BackColor = Color.White
    End Sub
End Class
```


Sučelje za unos podataka koji opisuju utor za uskočnik

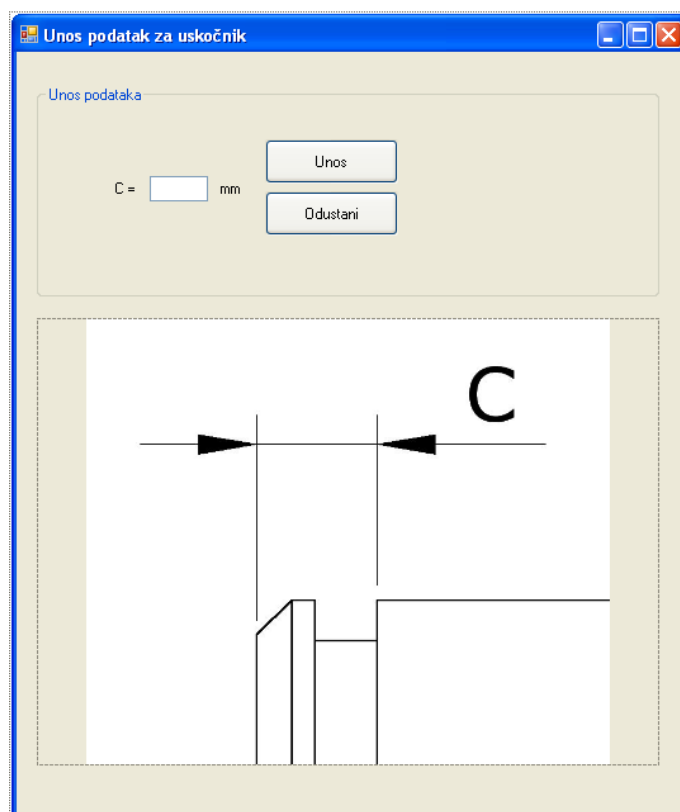

```
'kod koji se odvija aktiviranjem forme "Uskocnik_form" iste je strukture
kao i kod forme "Pero_form"
'iz tog razloga smatram da nije potrebno pisat ponovno iste komentare
Public Class Uskocnik_form
    Public Shared C As String
    Private Sub txt_C_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles txt_C.TextChanged
        txt_C.BackColor = Color.White
        C = txt_C.Text
    End Sub
    Private Sub Unos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btn_Unos.Click
        Dim brojC As Double
        Try
            brojC = Convert.ToDouble(txt_C.Text)
            Me.Hide()


        Catch ex As Exception
            txt_C.BackColor = Color.LightCoral
            MessageBox.Show("Molim unesite decimalni broj", "Nepravilan
unos")
        End Try
    End Sub
    Private Sub Odustani_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btn_Odustani.Click
        Me.Hide()
        Glavna.check_uskocnik.Checked = False
    End Sub
    Private Sub Uskocnik_form_Shown(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles MyBase.Shown
        txt_C.Clear()
        txt_C.BackColor = Color.White
    End Sub
End Class
```

Sučelje za unos radijusa zaobljenja na kraju segmenta

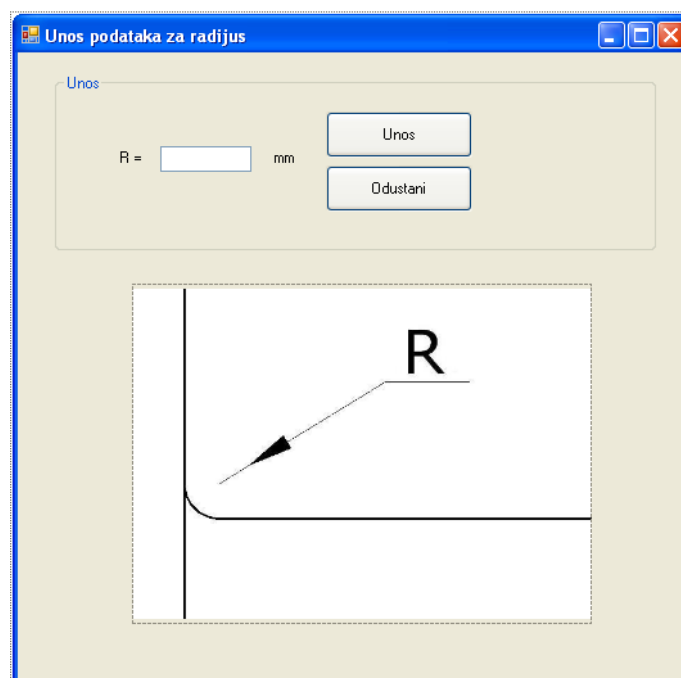

```
Public Class Radijus
    'pokrece se aktiviranjem forme Radijus
    Public Shared R As String
    Public Shared radlijevi, raddesni As Boolean 'boolean varijable
    definiraju koji se radijus unosi (lijevi/desni)
    Private Sub txtRadijus_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles txtRadijus.TextChanged
        R = txtRadijus.Text 'unos radijusa
        txtRadijus.BackColor = Color.White
    End Sub
    Private Sub Unos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Unos.Click
        Dim brojR As Double
        Try
            brojR = CDb1(txtRadijus.Text) 'transformacija radijusa iz
string u double
            Me.Hide()
            pbox_desna.Hide()
            pbox_lijeva.Hide()
        Catch ex As Exception
            txtRadijus.BackColor = Color.LightCoral
            MessageBox.Show("Molim unesite decimalni broj", "Nepravilan
unos")
        End Try
    End Sub
    Private Sub Odustani_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Odustani.Click
        pbox_desna.Hide()
        pbox_lijeva.Hide()
        Me.Hide()
        'naredne If petlje reguliraju koji ce se ComboBox resetirat u
slucaju odustajanja od unosa
        If radlijevi = True Then
            Glavna.combo_lijevi.Text =
Glavna.combo_lijevi.Items.Item(0).ToString
        End If
        If raddesni = True Then
            Glavna.combo_desni.Text =
Glavna.combo_desni.Items.Item(0).ToString
        End If
    End Sub
    Private Sub Radijus_Shown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Shown
        txtRadijus.Clear()
        txtRadijus.BackColor = Color.White
    End Sub
End Class
```

Sučelje za unos dimenzija skošenja na kraju segmenta

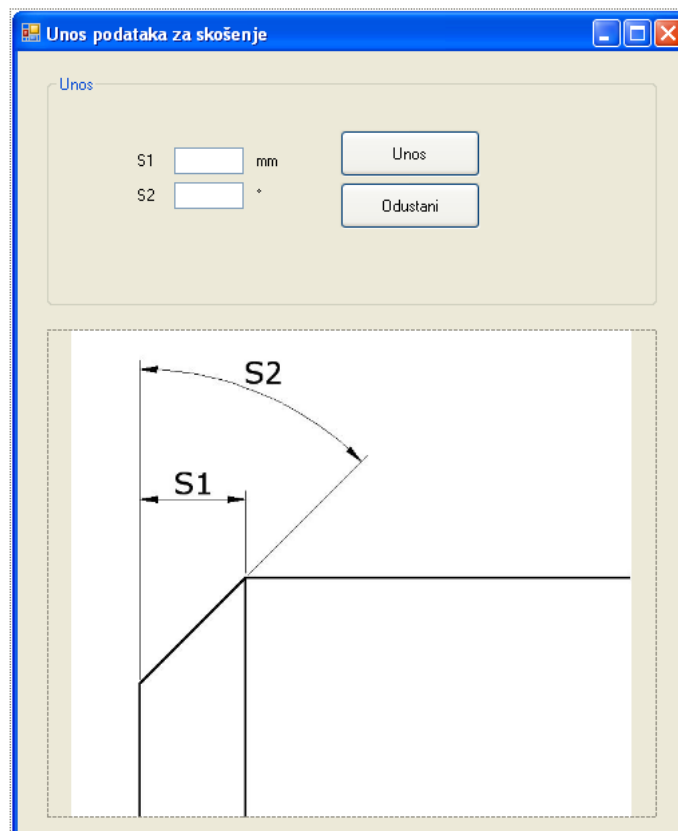


```
Public Class Skosenje
    Public Shared S1, S2 As String
    Public Shared skolijevo, skodesno As Boolean
    Private Sub txt_S1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles txt_S1.TextChanged
        S1 = txt_S1.Text
        txt_S1.BackColor = Color.White
    End Sub
    Private Sub txt_S2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles txt_S2.TextChanged
        S2 = txt_S2.Text
        txt_S2.BackColor = Color.White
    End Sub
    Private Sub Unos_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Unos.Click
        Dim brojS1, brojS2 As Double
        Try
            brojS1 = Convert.ToDouble(txt_S1.Text)
            brojS2 = Convert.ToDouble(txt_S2.Text)
            pbox_lijeva.Hide()
            pbox_desna.Hide()
            Me.Hide()
        Catch ex As Exception
            If brojS1 = 0 Then
                txt_S1.BackColor = Color.LightCoral
            ElseIf brojS2 = 0 Then
                txt_S2.BackColor = Color.LightCoral
            End If
            MessageBox.Show("Molim unesite decimalni broj", "Nepravilan
unos")
        End Try
    End Sub
    Private Sub Odustani_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Odustani.Click
        pbox_lijeva.Hide()
        pbox_desna.Hide()
        Me.Hide()
        'naredne If petlje reguliraju koji ce se ComboBox resetirat u
slucaju odustavanja od unosa
        If skolijevo = True Then
            Glavna.combo_lijevi.Text =
Glavna.combo_lijevi.Items.Item(0).ToString
        End If
        If skodesno = True Then
            Glavna.combo_desni.Text =
Glavna.combo_desni.Items.Item(0).ToString
        End If
    End Sub
    Private Sub Skosenje_Shown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Shown
        txt_S1.Clear()
        txt_S2.Clear()
        txt_S1.BackColor = Color.White
        txt_S2.BackColor = Color.White
    End Sub
End Class
```